

3588-05/020
-15/020

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Este manual es válido para máquinas a partir de la a versión de software **0380/003, 0381/003** y del número de serie **2 792 153** Validez.

La reimpresión, reproducción y traducción – en todo o en parte – de los manuales de instrucciones PFAFF sólo está permitida con nuestra autorización previa e indicando la fuente.

**PFAFF Industriesysteme
und Maschinen AG**

Hans-Geiger-Str. 12 - IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Contenido..... página

Register 01

1 Seguridad 7
 1.01 Directivas 7
 1.02 Indicaciones generales de seguridad 7
 1.03 Símbolos de seguridad 8
 1.04 Puntos que deben tenerse especialmente en cuenta por el titular de la explotación..... 8
 1.05 Personal operario y técnico 9
 1.05.01 Personal operario 9
 1.05.02 Personal técnico..... 9
 1.06 Indicaciones de riesgo 10

Register 02

2 Uso debido de la máquina 11
3 Datos técnicos 12
4 Eliminación de la máquina..... 13
5 Transporte, embalaje y almacenamiento..... 14
 5.01 Transporte hasta el establecimiento del cliente 14
 5.02 Transporte en el interior del establecimiento del cliente 14
 5.03 Eliminación del embalaje 14
 5.04 Almacenamiento 14
6 Símbolos de trabajo 15

Register 03

7 Elementos de mando..... 17
 7.01 Interruptor general 17
 7.02 Botón de parada..... 17
 7.03 Interruptor - pulsador para la función de colocación del material..... 18
 7.04 Doble botón de arranque 19
 7.05 Volante 19
 7.06 Panel de mando 20

Register 04

8 Instalación y primera puesta en funcionamiento..... 21
 8.01 Instalación 21
 8.02 Desmontaje de la escuadra de protección de transporte 22
 8.03 Montaje del soporte de la bobina de hilo..... 22
 8.04 Primera puesta en funcionamiento..... 23
 8.05 Conexión / desconexión de la máquina..... 24
 8.06 Disquetera e interfaz del PC 25
 8.07 Selección de idioma 25
 8.08 Ajuste del panel de mando 26
 8.09 Verificación / ajuste de los puntos cero..... 27

Contenido..... página

Register 05

9	Equipamiento	33
9.01	Colocación de la aguja	33
9.02	Devanado del hilo inferior / Regulación de la tensión previa del hilo.....	34
9.03	Cambio del carrete / regulación de la tensión del hilo inferior	35
9.04	Enhebrado / regulación de la tensión del hilo superior	36
9.05	Selección del número de programa	37
9.06	Selección / combinación de secuencia	38
9.06.01	Selección de secuencia	38
9.06.02	Combinación de secuencias	39
9.07	Configuración de los cursores	40
9.08	Control de la plantilla (opcional)	41
9.08.01	Conexión del control de la plantilla.....	41
9.08.02	Determinación del código de la plantilla	42
9.09	Ajuste del contador de puntadas de hilo inferior	43
9.10	Cambio del juego de piezas	44
9.11	Cambio del juego de piezas	46

Register 06

10	Coser	47
10.01	Costura automática.....	48
10.02	Costura manual.....	49
10.03	Costura con secuencias.....	51
10.04	Interrupción de programa.....	52
10.05	Avisos de error.....	53
11	Entrada de datos	54
11.01	Sinopsis de las funciones en el modo de funcionamiento Entrada	54
11.02	Crear / modificar programas de costura.....	56
11.02.01	Funciones de bloque.....	58
11.02.02	Funciones de imagen.....	60
11.02.03	Inserción de funciones.....	62
11.02.04	Otras funciones	64
11.03	Ejemplo de programación de costura	66
11.04	Gestión de programas	77
11.05	Derechos de acceso	79

Register 07

12	Mantenimiento y cuidados	83
12.01	Intervalos de mantenimiento	83
12.02	Limpieza de la máquina	84
12.03	Limpieza del garfio.....	85
12.04	Limpiar el filtro de aire del soplante.....	85
12.05	Control y ajuste de la presión de aceite.....	86
12.06	Limpieza del filtro de aire de la unidad de mantenimiento	86

Contenido.....		página
12.07	Control del nivel de aceite de la lubricación de la pieza superior	87
12.08	Engrase del excéntrico del zigzag	87
12.09	Engrase del transporte de la plantilla de costura	88
12.10	Engrase de la guía de la chapa de bolsillo	89
13	Ajuste	90
13.01	Indicaciones para el ajuste	90
13.02	Herramientas, calibres y otros utensilios necesarios para el ajuste	90
13.03	Abreviaturas	90
13.04	Extracción / Introducción del cabezal de costura	91
13.05	Ajuste del cabezal de costura	92
13.05.01	Distancia entre el cabezal y la placa base	92
13.05.02	Posición del cabezal con respecto a la placa base	93
13.05.03	Guardacorreas superior e inferior	94
13.05.04	Peso compensador	95
13.05.05	Ajuste previo de la altura de la aguja.....	96
13.05.06	Puntada cero.....	97
13.05.07	Centrado de la aguja en su agujero de la placa.....	98
13.05.08	Movimiento zigzag	99
13.05.09	Formación de lazada, distancia garfio - aguja altura de la aguja y salvagujas	100
13.05.10	Recorrido del librador del hilo.....	102
13.05.11	Movimiento de elevación del contraprensateles.....	103
13.05.12	Altura del contraprensateles	104
13.05.13	Posición del contraprensateles	105
13.05.14	Ancho de zigzag	106
13.05.15	Posición neutra de la palanca de rodillo / posición radial de la leva de mando.....	107
13.05.16	Altura del cazahilos	108
13.05.17	Posición del cazahilos y altura de la cuchilla.....	109
13.05.18	Presión de la cuchilla.....	110
13.05.19	Muelle-pinza del hilo inferior	111
13.05.20	Prueba de corte manual.....	112
13.05.21	Altura del prensateles	113
13.05.22	Devanador.....	114
13.05.23	Suspensión de la tensión del hilo superior	115
13.05.24	Muelle recuperador del hilo y regulador del hilo	116
13.05.25	Cilindro de elevación del cabezal	117
13.05.26	Engrase del garfio	118
13.06	Ajuste de los dispositivos de doblado, transporte y apilado	120
13.06.01	Alineación de la plantilla de costura	120
13.06.02	Altura de la guía de la chapa de bolsillo.....	121
13.06.03	Alineación del brazo de la chapa de bolsillo	122
13.06.04	Alineación de la guía de la chapa de bolsillo	123
13.06.05	Posición de la chapa de bolsillo delante	125
13.06.06	Control del transporte de la plantilla de costura.....	126
13.06.07	Alineación del doblador.....	127
13.06.08	Alineación del troquel	129

	Contenido.....	página
13.06.09	Orden en que deben actuar las chapas dobladoras	130
13.06.10	Posición de las chapas dobladoras	131
13.06.11	Posición de los remetedores de esquinas	132
13.06.12	Alineación de la costura respecto al bolsillo.....	133
13.06.13	Distancia entre la presilla y la costura.....	134
13.06.14	Apilador.....	135
13.06.15	Alineación de los rodillos transportadores	136
13.07	Fabricación de chapas dobladoras.....	137
13.07.01	Primer montaje / Fabricación propia de chapas dobladoras	137
13.07.02	Achaflanado de las chapas dobladoras laterales	138
13.08	Menú de servicio	139
13.07.01	Arranque en frío	140
13.08.02	Cargar/ actualizar el programa de funcionamiento	141
13.09	Ajustes del motor de coser.....	142
13.10	Ajustes de parámetros.....	143
13.10.01	Selección y modificación de los parámetros.....	143
13.10.02	Lista de parámetros	144
13.10.03	Arranque del carro (NIS).....	149
13.10.04	Retardo zigzag conectado/desconectado.....	150
13.10.05	Tiempo de rodamiento del apilador	150

Register 08

14	Mando.....	151
14.01	Ajustes básicos / Diagnóstico / Ocupación de los enchufes	151
14.01.01	Mando básico A20	151
14.01.02	Accionamiento de la máquina de coser A22	153
14.01.03	Accionamiento de los motores de paso a paso A21	155
14.01.04	Accionamiento del motor del apilador.....	156
14.01.05	Control de la red AC	156
14.02	Explicaciones de los avisos de error	157
14.02.01	Errores generales.....	157
14.02.02	Error CAN.....	159
14.02.03	Error de generación de puntada.....	160
14.02.04	Error del motor de coser	161
14.02.05	Fallos en el accionamiento de los motores de paso a paso.....	162
14.02.06	Fallos en el accionamiento del motor del cambiador automático de la plantilla.....	163
14.03	Lista de entradas y salidas	164
14.03.01	Nodo CAN 1	164
14.03.02	Nodo CAN 2	165
14.03.03	Nodo CAN 3	166
14.03.04	Salidas especiales	167
14.04	Botón de reinicio	167
15	Esquema de circuitos neumáticos.....	168
16	Esquemas de circuitos.....	175

1 Seguridad

1.01 Normas

La máquina se ha construido según las disposiciones europeas indicadas en la declaración de conformidad y la declaración de incorporación

¡Como complemento a este manual de instrucciones, también deberán considerarse las reglamentaciones válidas en general, las señaladas por la ley y otras normas y disposiciones legales - incluso las del país del usuario - así como las normas vigentes sobre la protección del medio ambiente! ¡Asimismo deberán tenerse en cuenta las normas locales de la asociación para la prevención y el seguro de accidentes de trabajo u otras superintendencias!

1.02 Normas de seguridad en general

- Die Maschine darf erst nach Kenntnisnahme der zugehörigen Betriebsanleitung und nur durch entsprechend unterwiesene Bedienpersonen betrieben werden!
- Vor Inbetriebnahme sind immer die Sicherheitshinweise und die Betriebsanleitung des Motorherstellers zu lesen! ¡La máquina sólo deberá ponerse en marcha por el personal instruido para ello y después de haber estudiado el manual de instrucciones!
- ¡Antes de poner la máquina en marcha, lea también las normas de seguridad y las instrucciones de servicio del fabricante del motor!
- ¡Tenga en cuenta las advertencias sobre peligro y seguridad emplazadas en la máquina!
- ¡No está permitido usar la máquina más que para los trabajos para los que ha sido destinada, debiendo estar montados todos los dispositivos de protección; al mismo tiempo, deberán observarse también todas las normas de seguridad en cuestión!
- ¡Al cambiar órganos de costura (aguja, prensatelas, placa de aguja, transportador, canilla, etc.), lo mismo que al enhebrar, al abandonar el puesto de costura y al hacer trabajos de mantenimiento, la máquina deberá desconectarse eléctricamente con el interruptor general o retirando el enchufe de la red!
- ¡Los trabajos de mantenimiento diarios sólo deberán ser efectuados por personal instruido para ello!
- ¡No está permitido realizar trabajos de reparación y de mantenimiento especial más que a personal especializado e instruido para ello!
- ¡Los trabajos en el equipo eléctrico sólo deberán ser realizados por electricistas o por personal instruido para ello!
- ¡No está permitido realizar trabajos en piezas y dispositivos que estén bajo tensión, salvo en las excepciones de la norma EN 50110.
- ¡Al efectuar transformaciones o modificaciones en la máquina, deberán observarse estrictamente todas las normas de seguridad!
- ¡Para las reparaciones solamente deberán utilizarse las piezas de recambio autorizadas por nosotros! Hacemos observar expresamente que los accesorios y piezas de recambio que no hayan sido suministrados por nosotros, tampoco los hemos comprobado ni dado el visto bueno. De ahí que la incorporación y/o el empleo de tales productos pueda, bajo ciertas circunstancias, alterar negativamente las características constructivas que lleva la máquina en sí. Por daños causados por el uso de piezas no originales, no asumimos ninguna garantía.

1.03 Símbolos de seguridad



¡Zona de peligro!
Puntos que deben tenerse especialmente en cuenta.



Peligro de lesiones para el personal operario y técnico.



¡Atención!

¡No se debe trabajar sin protectores para los dedos ni sin dispositivos de protección!

Desconecte el interruptor principal antes de realizar trabajos de preparación, mantenimiento y limpieza.

1.04 Puntos que deben tenerse especialmente en cuenta por el titular de la explotación

- Este manual de instrucciones es una parte integrante de la máquina y debe estar disponible en cualquier momento para el personal operario.
- El manual de instrucciones ha de leerse antes de la primera puesta en funcionamiento.
- El personal operario y técnico deberá ser instruido sobre los dispositivos de protección de la máquina así como sobre métodos seguros de trabajo.
- El titular de la explotación está obligado a utilizar la máquina únicamente si ésta se encuentra en perfecto estado.
- El titular de la explotación deberá asegurarse de que no se retira ni se deja no operativo ninguno de los dispositivos de seguridad.
- El titular de la explotación deberá asegurarse de que únicamente trabajen en la máquina personas autorizadas.

En los puntos de venta correspondientes puede solicitarse más información.

1.05 Personal operario y técnico

1.05.01 Personal operario

Los operarios son personas responsables del equipamiento, funcionamiento y limpieza de la máquina, así como de la reparación de averías en la zona de trabajo.

El personal operario está obligado a tener en cuenta los siguientes puntos:

- En todos los trabajos han de tenerse en cuenta las indicaciones de seguridad reflejadas en el manual de instrucciones.
- Se prohíbe cualquier tipo de trabajo que perjudique la seguridad de la máquina.
- Se ha de llevar ropa ajustada. Se prohíbe llevar adornos, como por ejemplo cadenas o anillos.
- Se ha de procurar que únicamente el personal autorizado permanezca en la zona de peligro de la máquina.
- Las modificaciones realizadas en la máquina que perjudiquen su seguridad deberán ser comunicadas de inmediato al titular de la explotación.

1.05.02 Personal técnico

El personal técnico se compone de personas con una formación especializada en electricidad/electrónica y mecánica. También son responsables de la lubricación, mantenimiento, reparación y ajuste de la máquina.

El personal técnico está obligado a tener en cuenta los siguientes puntos:

- En todos los trabajos han de tenerse en cuenta las indicaciones de seguridad reflejadas en el manual de instrucciones.
- Antes de iniciar los trabajos de ajuste y reparación tiene que desconectarse el interruptor principal y protegerse contra una eventual reconexión.
- No está permitido trabajar con piezas y dispositivos que se hallen bajo tensión. Las excepciones están reguladas en las disposiciones EN 50110.
- Después de los trabajos de reparación y mantenimiento han de colocarse de nuevo las cubiertas protectoras.

1.06

Indicaciones de riesgo



Durante la marcha de la máquina deberá mantenerse un espacio libre de **1 m** delante y detrás de la misma, de forma que se permita acceder a ella sin obstáculo alguno.



¡Durante la costura, no meta las manos en la zona de la aguja!
¡Peligro de lesión por la aguja!



¡Durante los trabajos de ajuste, no coloque objetos de ninguna clase sobre el tablero o en el área de la placa de aguja! ¡Los objetos podrían engancharse en algún sitio o ser despedidos! ¡Peligro de lesión!

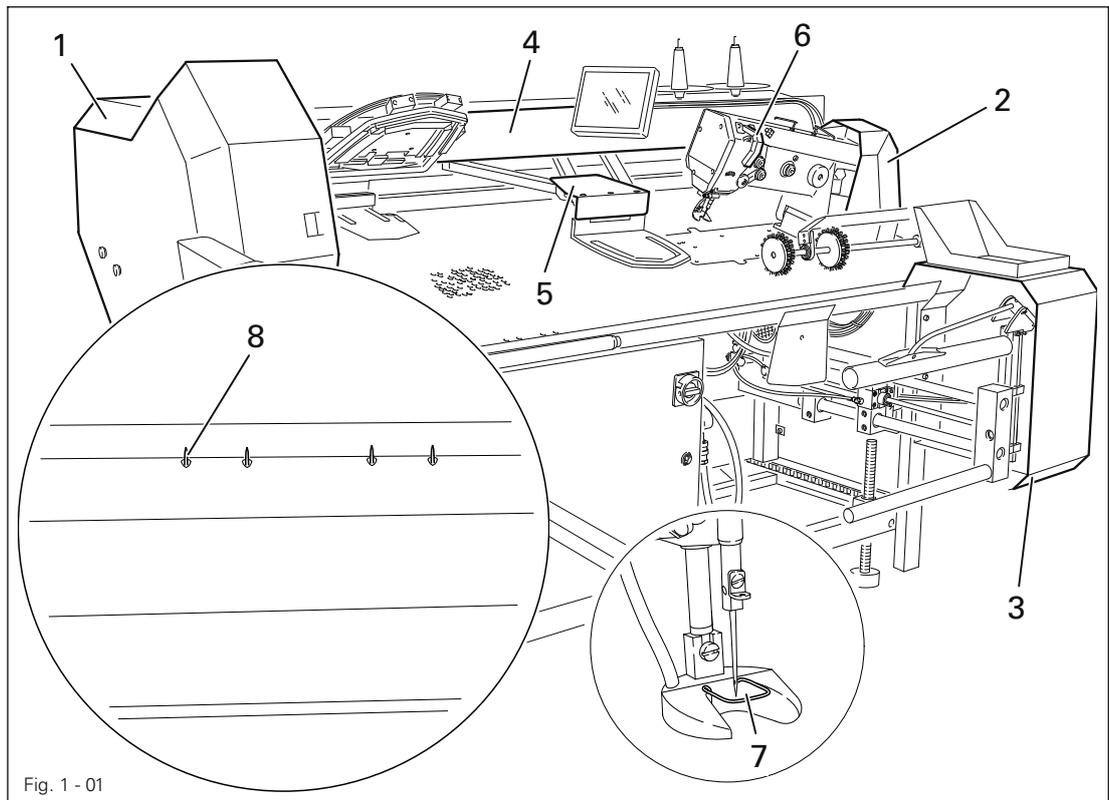


Fig. 1 - 01



¡No ponga la máquina en marcha sin las tapas de protección **1, 2, 3, 4 y 5!**
¡Peligro de lesión por las piezas móviles de los dispositivos neumáticos y de transporte!



¡No ponga la máquina en marcha sin el guardatrahilos **6!**
¡Peligro de lesión por el movimiento de la palanca tirahilos!



¡No ponga la máquina en marcha sin el guardatrahilos **7!**
¡Peligro de lesión por la aguja!



¡No meta las manos en las agujas **8** de la retención del material!
¡Estando la regleta de agujas conectada (agujas arriba), existe peligro de lesión en la zona de dicha regleta por las agujas sobresalientes!

2 Uso debido de la máquina

La PFAFF 3588-05/020 y 3588-15/020 sirve para doblar y aplicar bolsillos en vaqueros, ropa de trabajo y artículos similares.



¡Todo uso de la máquina no autorizado por el fabricante regirá como uso indebido de la misma! ¡El fabricante no se hace responsable de los daños causados por uso indebido de la máquina! ¡Del uso debido de la máquina forma parte también el cumplimiento de las instrucciones de manejo, ajuste, mantenimiento y reparación prescritas por el fabricante!

3 Datos técnicos ▲

Cabezal de costura:.....Cabezal PFAFF para autómatas con garfio sobre eje vertical
Velocidad máx.

PFAFF 3588-05/020.....max. 4000 p.p.m.

PFAFF 3588-15/020.....max. 3600p.p.m.

Largo máx. de puntada:max. 6 mm

Tipos de puntada: 301 (Pespunte)

Sistema de agujas:..... 134, 1955

Grosor de aguja:..... 100 - 140 Nm / MR3 - MR5

Régimen del motor: max. 4000 min⁻¹

Tensión de la red: 230 V, 50 - 60 Hz corriente alterna

Potencia requerida:2,2 kW

Corriente de derivación: ≤ 5 mA ♦

Zona del mando max:

PFAFF 3588-05/020.....250 x 250 mm

PFAFF 3588-15/020.....280 x 280 mm

Capacidad de memoria: 5 000.000 puntadas

Presión del aire: min. 6 bar

Consumo de aire:.....ca. 25 l / Takt

Temperatura ambiente:

85% de humedad relativa (condensación no admisible)..... 5 - 40 °C

Indicación de ruido

Nivel de intensidad acústica de emisiones en

el puesto de trabajo para n = 4000 r.p.m.:.....L_{pA} < 78 dB(A)■

(Medición de ruidos según DIN 45 635-48-A-1, ISO 11204, ISO 3744, ISO 4871)

Medidas de la unidad:

Largura: 2.250 mm aprox.

Anchura: 1.150 mm aprox.

Altura: 1.450 mm aprox.

Altura de la mesa 870 - 1170 mm

Peso neto:600 kg aprox.

▲ Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

♦ Con la utilización de filtros de red circula una corriente de derivación nominal de ≤ 5 mA.

■ K_{pA} = 2,5 dB

4 Eliminación de la máquina

- La correcta eliminación de la máquina es competencia del cliente.
- Los materiales utilizados en la máquina son acero, aluminio, latón y diversos plásticos. El equipamiento electrónico consta de plásticos y cobre.
- La máquina se eliminará siguiendo las disposiciones medioambientales vigentes, si fuera necesario se dará orden a una empresa especializada.



Se ha de procurar que las piezas que contengan lubricantes se eliminen por separado cumpliendo con las disposiciones medioambientales locales vigentes.

5 Transporte, embalaje y almacenamiento

5.01 Transporte hasta el establecimiento del cliente

Todas las máquinas se suministran completamente embaladas.

5.02 Transporte en el interior del establecimiento del cliente

El fabricante no se hace responsable de los transportes realizados en el interior del establecimiento del cliente o a lugares de aplicación individuales. Hay que asegurarse de que las máquinas se transportan únicamente en posición vertical.

5.03 Eliminación del embalaje

El embalaje de estas máquinas consta de papel, cartón y material no tejido de VCE (vinilo de cloruro/etileno). La correcta eliminación del embalaje es competencia del cliente.

5.04 Almacenamiento

En caso de que no se utilice se puede almacenar la máquina hasta **6** meses. Para ello debería protegerse contra suciedad y humedad. Para un almacenamiento más prolongado de la máquina deberían protegerse las piezas sueltas, en especial su superficie de rozadura, contra la corrosión, por ejemplo mediante una película de aceite.

6 Símbolos de trabajo

En este manual de instrucciones las actividades a realizar y la información importante están señalizadas especialmente mediante símbolos. Los símbolos empleados tienen el significado siguiente:



Indicación, información



Limpieza, cuidados




Lubricación



Mantenimiento, reparación, reajuste, puesta a punto
(actividad reservada exclusivamente al personal técnico)


7 Elementos de mando

7.01 Interruptor general

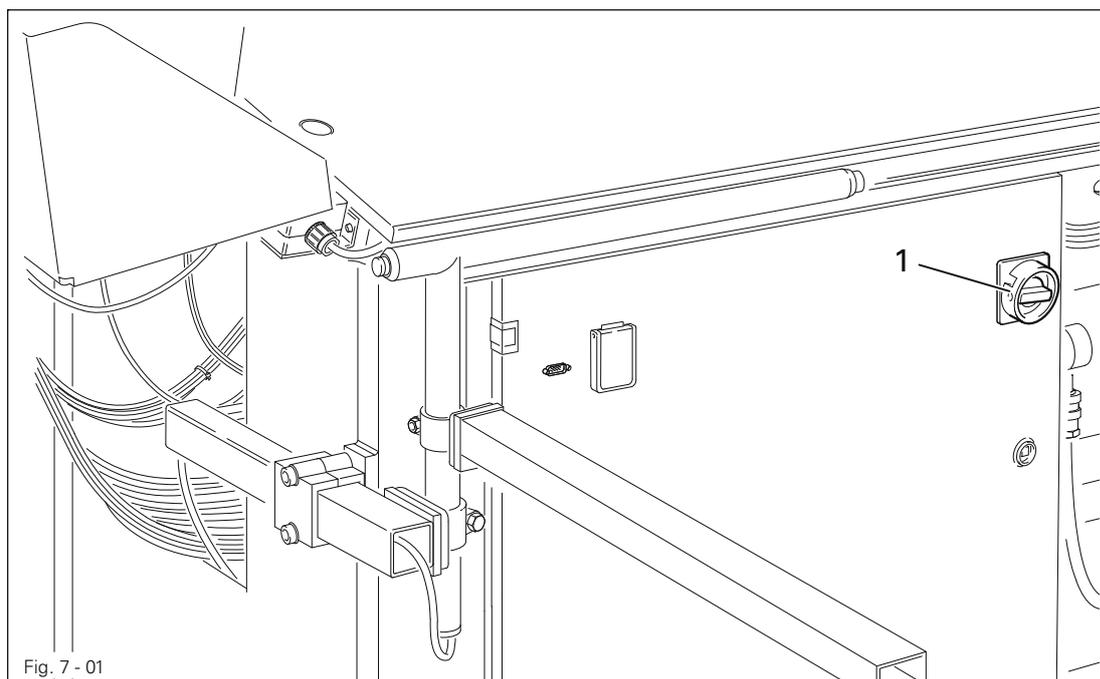


- Para conectar y desconectar la máquina, gire el interruptor general 1.

7.02 Botón de parada

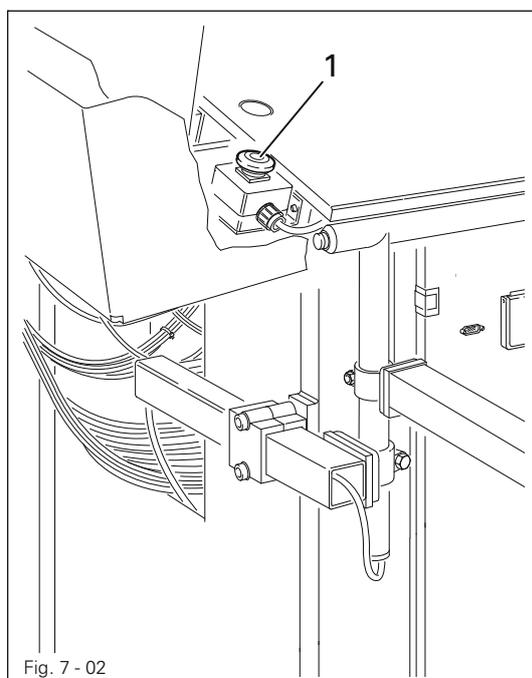

- Pulsando el interruptor de parada 1, se puede parar el ciclo de trabajo completo. Véase también el Cap. 10.04 Interrupción del programa.

7.03 Interruptor - pulsador para la función de colocación del material

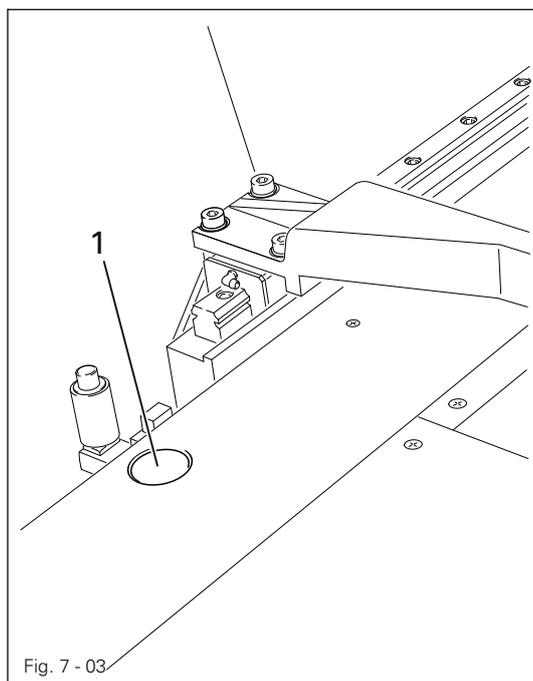

- La función del interruptor- pulsador 1 se puede adaptar a las más diversas necesidades mediante el panel de mandos al colocar la pieza de costura.




El ajuste se realiza mediante los parámetros "113" y "114", véase el capítulo 13.10.02 **Liste de los parámetros**.




¡Estando la regleta de agujas conectada (agujas arriba), existe peligro de lesión en la zona de dicha regleta por las agujas sobresalientes!

7.04 Doble botón de arranque

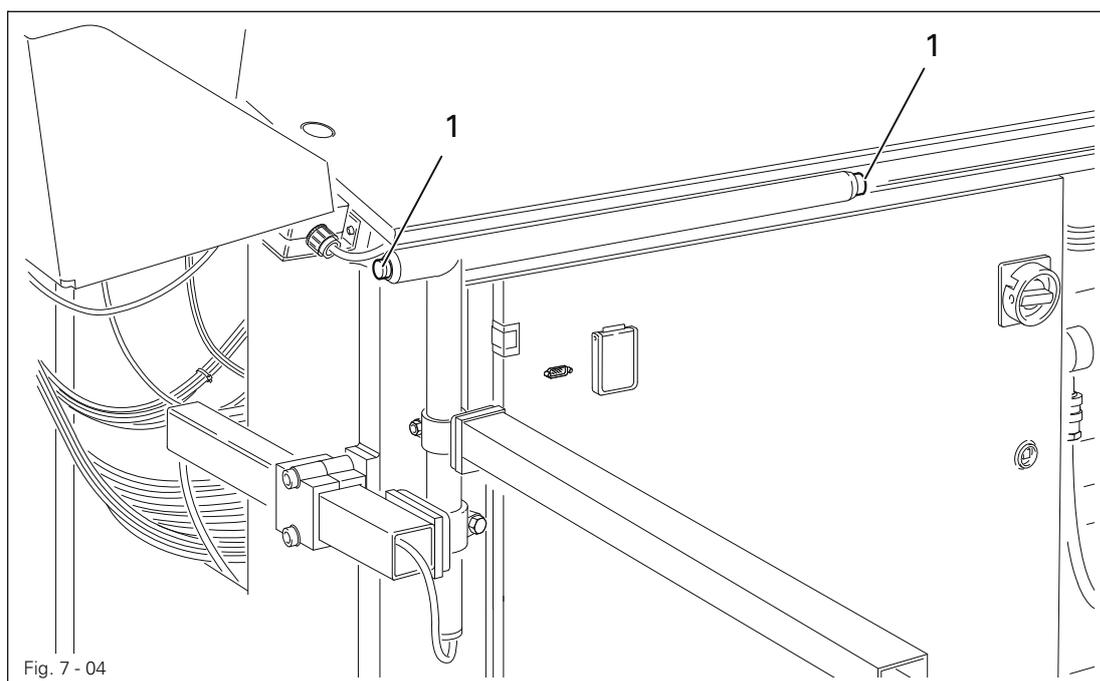


- En el modo operacional MANUAL, al accionar simultáneamente ambos botones de arranque 1 el doblador avanza y desciende.
- En el modo operacional AUTOMATICO, al accionar simultáneamente ambos botones de arranque 1 se pone en marcha el ciclo de programa completo.
- Después de haber efectuado un cambio de canilla o haber interrumpido el programa, con los botones de arranque 1 se puede continuar el ciclo del programa.

7.05 Volante

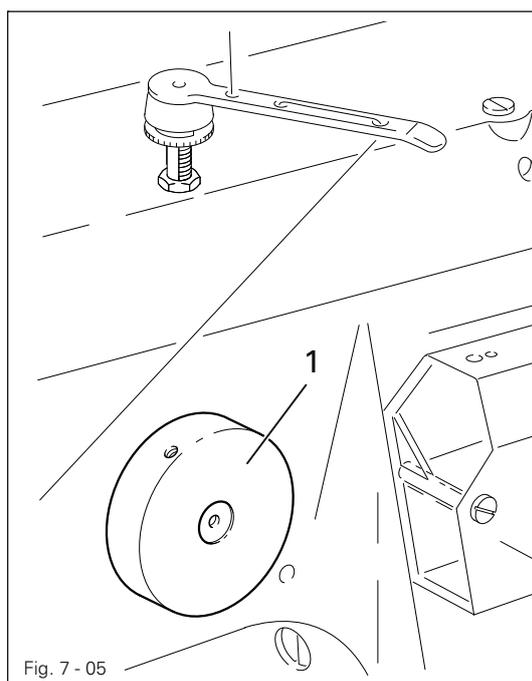

- Girando y presionando simultáneamente el volante 1, se puede colocar la barra de aguja manualmente en la posición que se desee.

7.06 Panel de mando

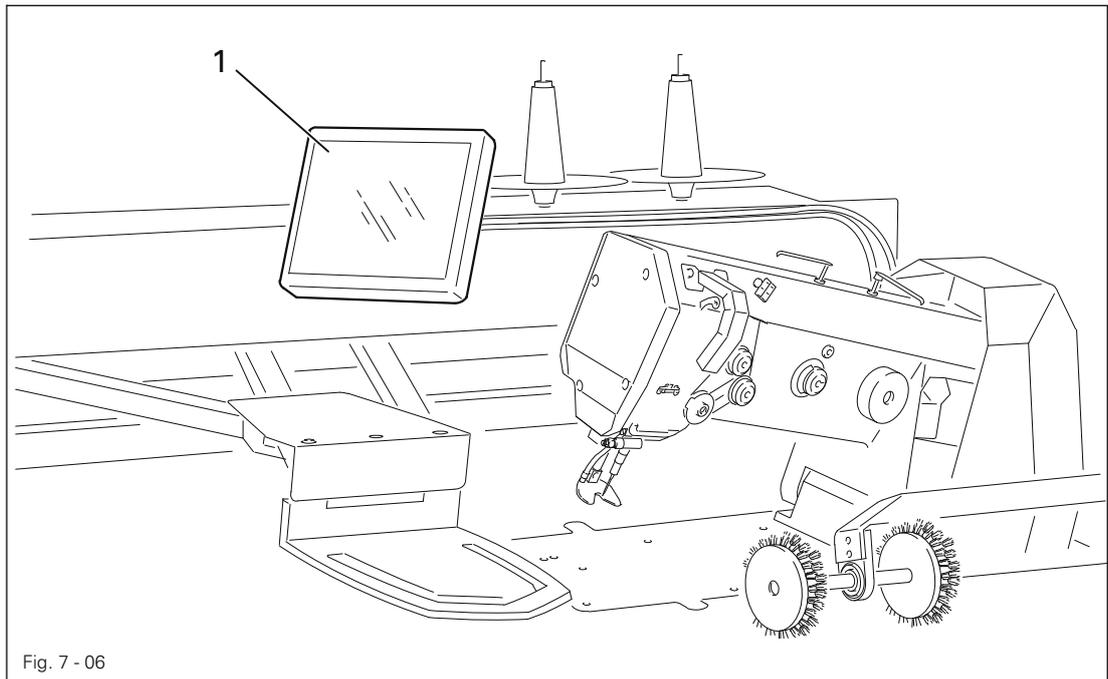

En el panel de mando **1** se muestran los estados actuales de funcionamiento. El manejo se produce en diálogo continuo entre el control y el operario; para ello, en función del estado de funcionamiento de la máquina se muestran diferentes pictogramas y / o textos. Si los pictogramas o textos están provistos de un marco, entonces se trata de funciones que pueden llamarse presionando en el punto correspondiente del monitor. Presionando la función correspondiente, la misma se ejecuta de inmediato, se activa o desactiva, o aparece un menú adicional, p. ej. para la introducción de un valor. Las funciones activadas se muestran por medio de pictogramas mostrados de forma inversa. Los pictogramas o textos sin marco sirven a efectos de indicación y no pueden llamarse realizando una presión.

Representación de las funciones

 Pictograma normal = Función desactivada (inactiva)

 Pictograma inverso = Función activada (activa)

8 Instalación y primera puesta en funcionamiento


Tras el desembalaje, compruebe si la máquina ha sufrido daños en el transporte. En caso de daños, informe a la empresa de transporte y al distribuidor responsable de PFAFF.



La máquina sólo debe instalarse y ponerse en funcionamiento por personal técnico con la debida cualificación. En este caso han de respetarse necesariamente todas las disposiciones de seguridad relevantes.

8.01 Instalación

En el lugar de instalación tiene que existir una base plana y firme, así como tomas adecuadas para electricidad y aire a presión (véase el capítulo 3 Datos técnicos).

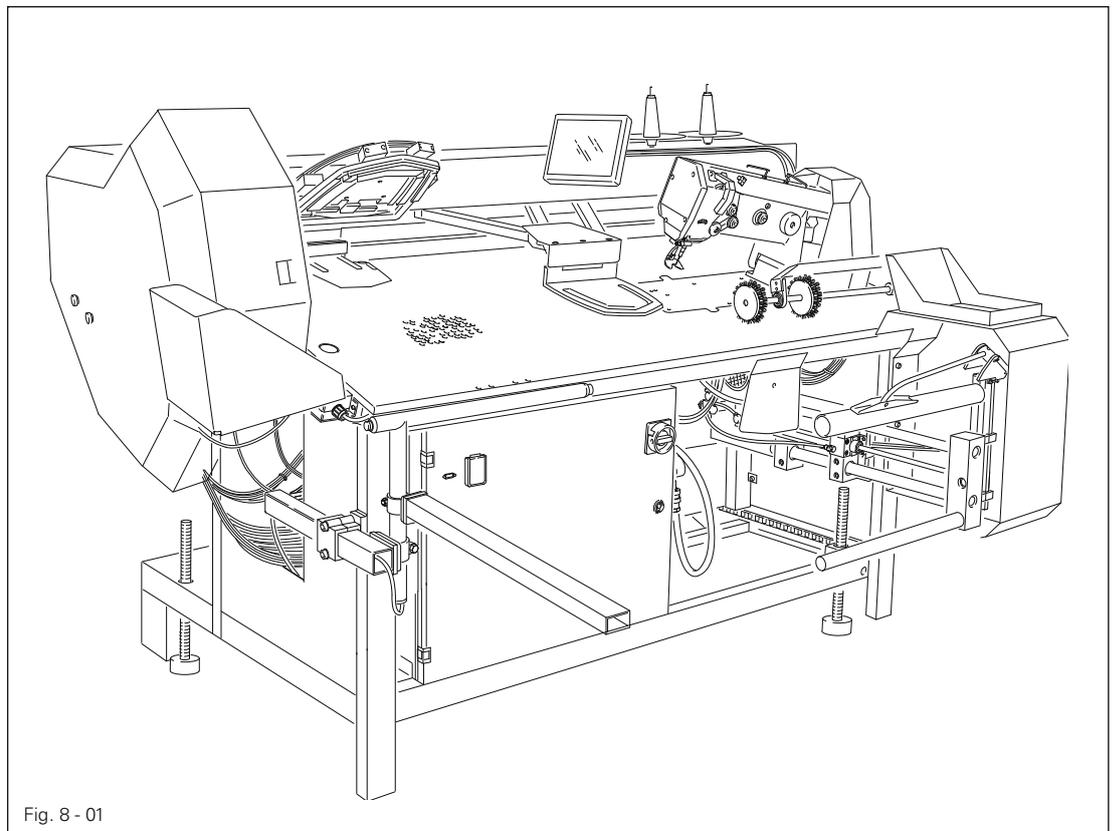

- Eleve la máquina de la paleta de transporte por medio de una carretilla de horquilla elevadora.

En máquinas sin dispositivo de ajuste de altura:

- Alinee la máquina horizontalmente un poco por encima del suelo y desplace las cuatro patas adecuadamente antes de depositarla.


En máquinas con dispositivo de ajuste de altura:

- Deposite la máquina y alinéela horizontalmente girando los cuatro husillos.



El dispositivo de ajuste de altura puede obtenerse como opción.
En la fig.8-01 se ilustra una máquina con dispositivo de ajuste de altura.


8.02 Desmontaje de la escuadra de protección de transporte

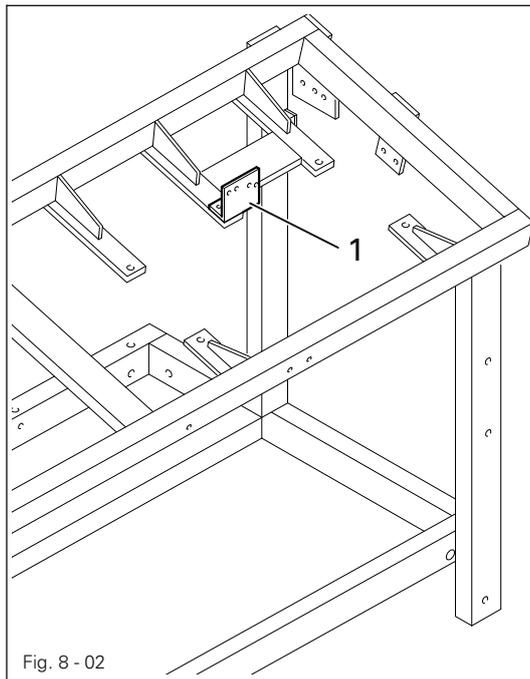

Antes de la primera puesta en funcionamiento ha de retirarse la escuadra de protección de transporte 1.


La escuadra 1 sirve para la protección de la máquina de coser durante el transporte y no debe utilizarse en el modo Coser.

8.03 Montaje del soporte de la bobina de hilo

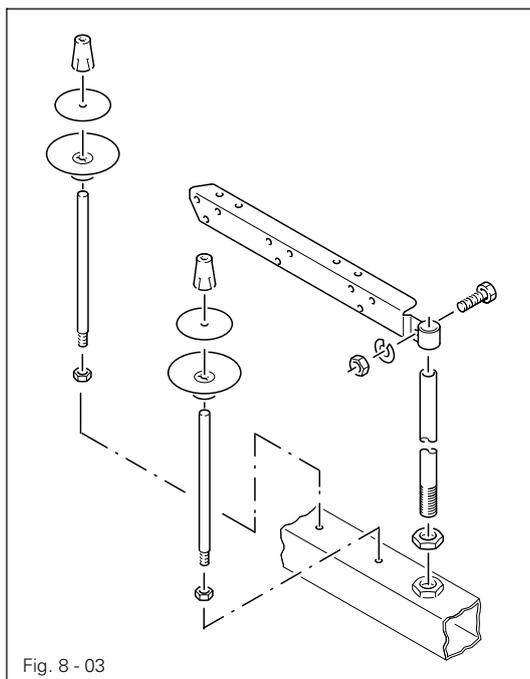

- Monte el soporte de la bobina de hilo conforme a la imagen adyacente.

8.04 Primera puesta en funcionamiento

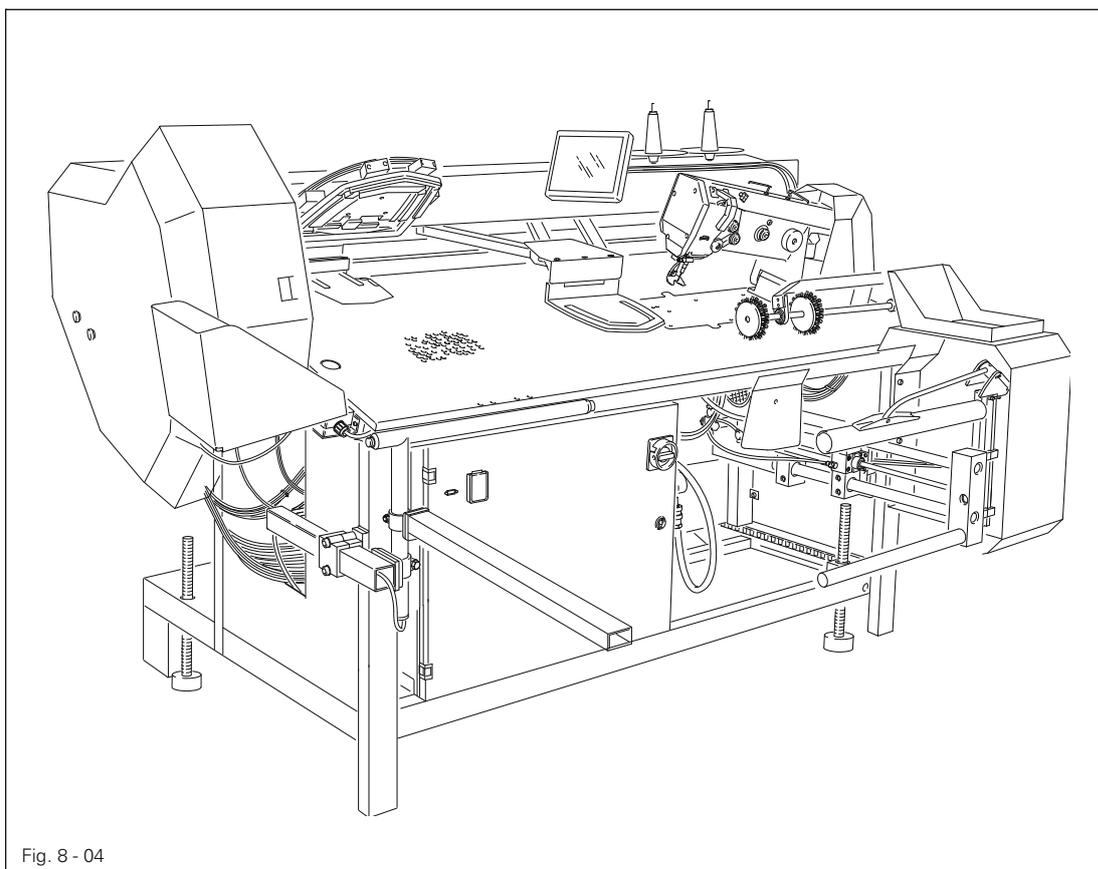

- Antes de la primera puesta en funcionamiento, limpie y lubrique exhaustivamente la máquina o vierta aceite en la misma; véase el **capítulo 12 Mantenimiento y conservación**.
- Compruebe la máquina, sobre todo los cables eléctricos y las mangueras neumáticas de conexión, en cuanto a eventuales daños.
- Encargar a un técnico competente que verifique que el motor de la máquina puede funcionar con la tensión de red que haya in situ.





En caso de variaciones, la máquina no debe ponerse en marcha bajo ningún concepto.




La máquina sólo debe conectarse a un enchufe con toma de tierra.

- Conecte la máquina al sistema de aire a presión.
El manómetro de la unidad de mantenimiento debe mostrar una presión de **6 bar**.
Ajustar este valor en caso necesario (véase el capítulo **12.06 Control / ajuste de la presión de aire**).

8.05 Conexión / desconexión de la máquina

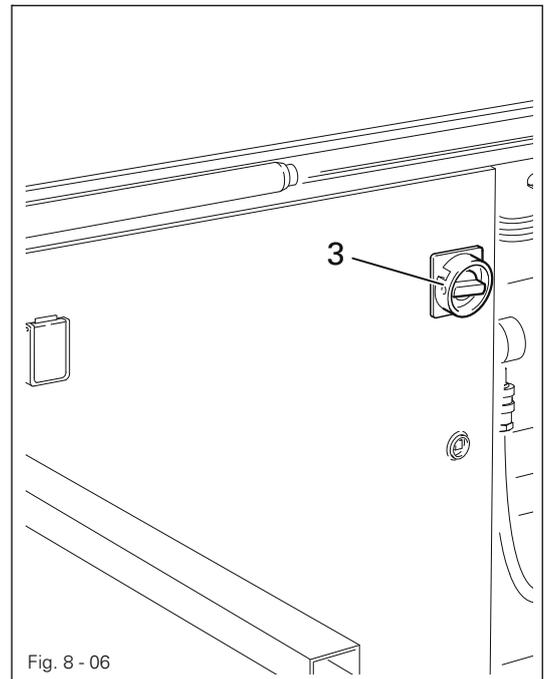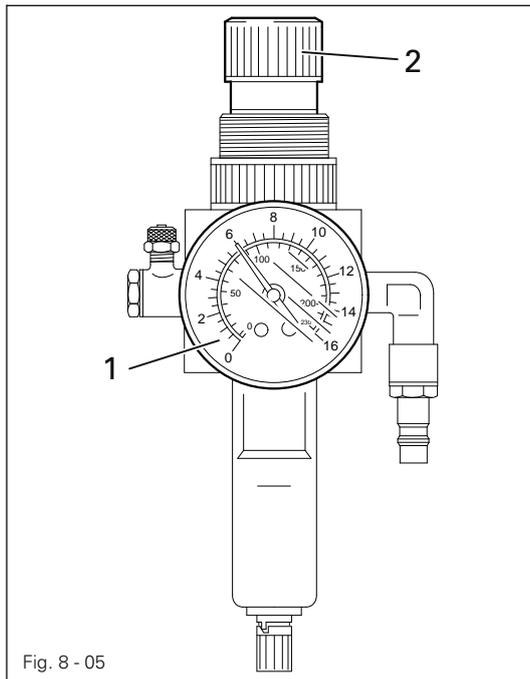

- Compruebe la presión de aire en el manómetro 1, y regúlela eventualmente en el botón de ajuste 2.
- Gire el interruptor principal 3 hasta la posición " I ".

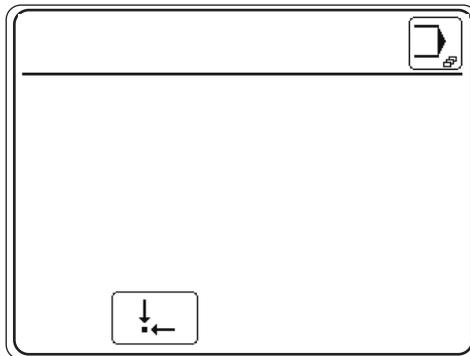

- Tras arrancar el control de la máquina, sitúe la misma en la posición inicial para confirmar el proceso de conexión.
- Efectúe una prueba de funcionamiento; véase el **capítulo 10 Coser**.



En la primera puesta en funcionamiento de la máquina han de comprobarse y ajustarse los puntos cero (véase el capítulo 8.09 Verificación / ajuste de puntos cero).

- Para desconectar la máquina, gire el interruptor principal 3 hasta la posición " 0 ".

Explicación de las demás funciones en el display



Menú de entrada

Con esta función se accede al modo de funcionamiento Entrada; véase el **capítulo 11 Entrada**.

8.06 Disquetera e interfaz del PC


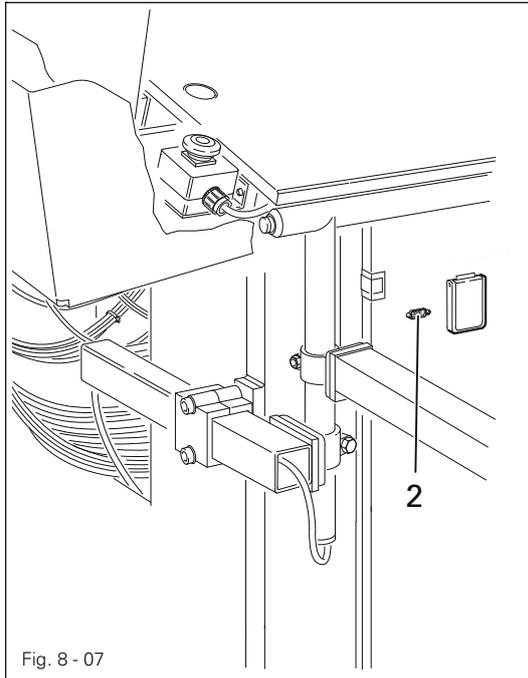


Fig. 8 - 07

- Para leer los programas de costura y el software operativo se puede utilizar la tarjeta SD 1 en el panel de mando.
- La hembra 2 sirve para conectar el sistema de programación OSCA.




Con OSCA pueden utilizarse juegos de datos CAD existentes para generar programas de costura.

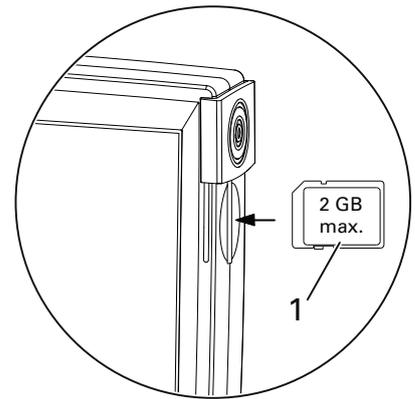


8.07 Selección de idioma

- Conectar la máquina.
- Acceda al menú de introducción.

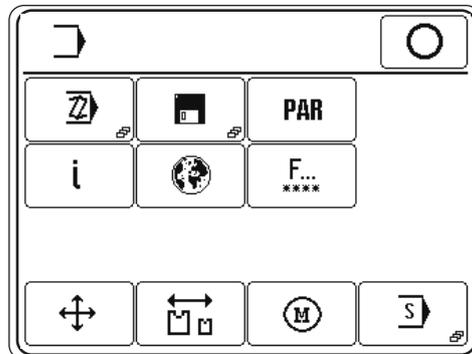

- Acceda al menú "Ajustes del país".

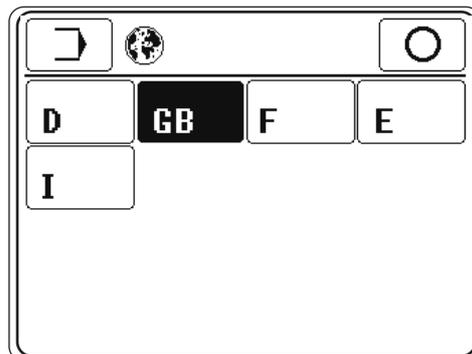



- Seleccione el país adecuado.

8.08 Ajuste del panel de mando


- Conectar la máquina.




- Acceso al modo de funcionamiento "Entrada".

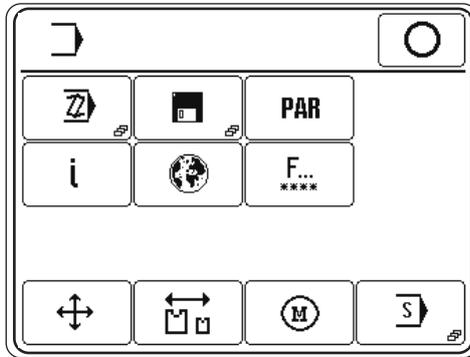

- Acceda al menú de servicio.

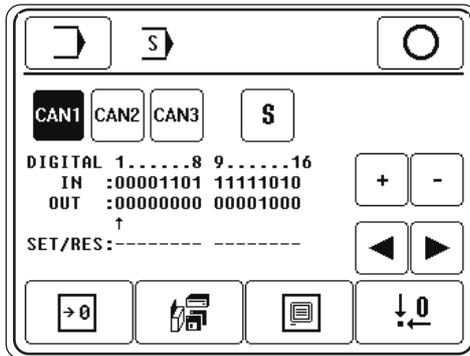

- Acceda a las funciones del panel de mando.

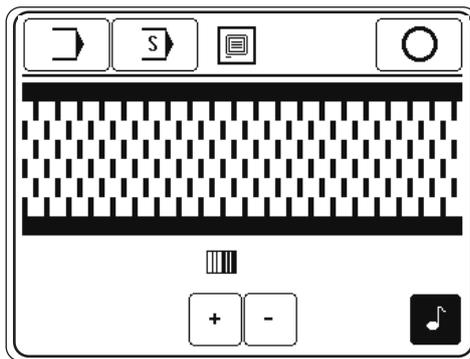

- Modifique el contraste de la visualización.



- Active o desactive el tono del botón.



No disminuya nunca el contraste de la visualización hasta el punto de que deje de poder leerse la misma.



- Finalizar la introducción.



8.09 Verificación / ajuste de los puntos cero





En la primera puesta en funcionamiento o al cambiar el control o uno de los iniciadores del accionamiento de grapas es necesario ajustar los puntos cero.




- Acceso al modo de funcionamiento "Entrada"

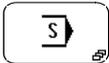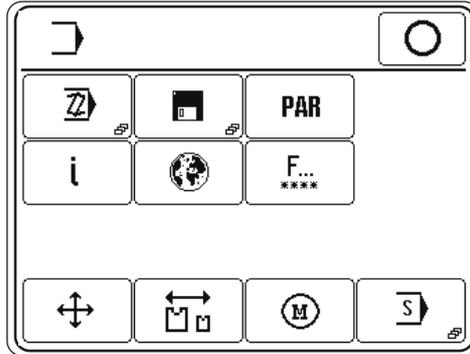

- Acceda al menú de servicio.

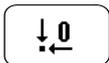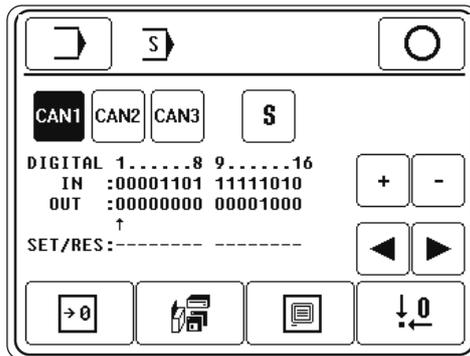


- Acceda a la función "Ajuste de los puntos cero" e introduzca el número de código mediante el teclado numérico.

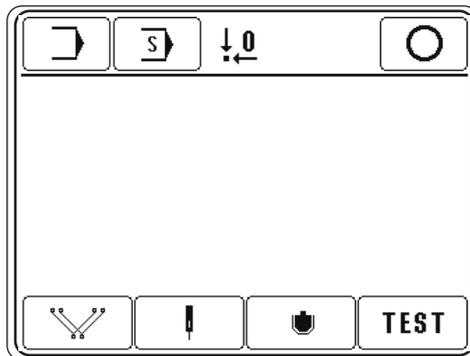




- Llamar la función "posición de los calibres".

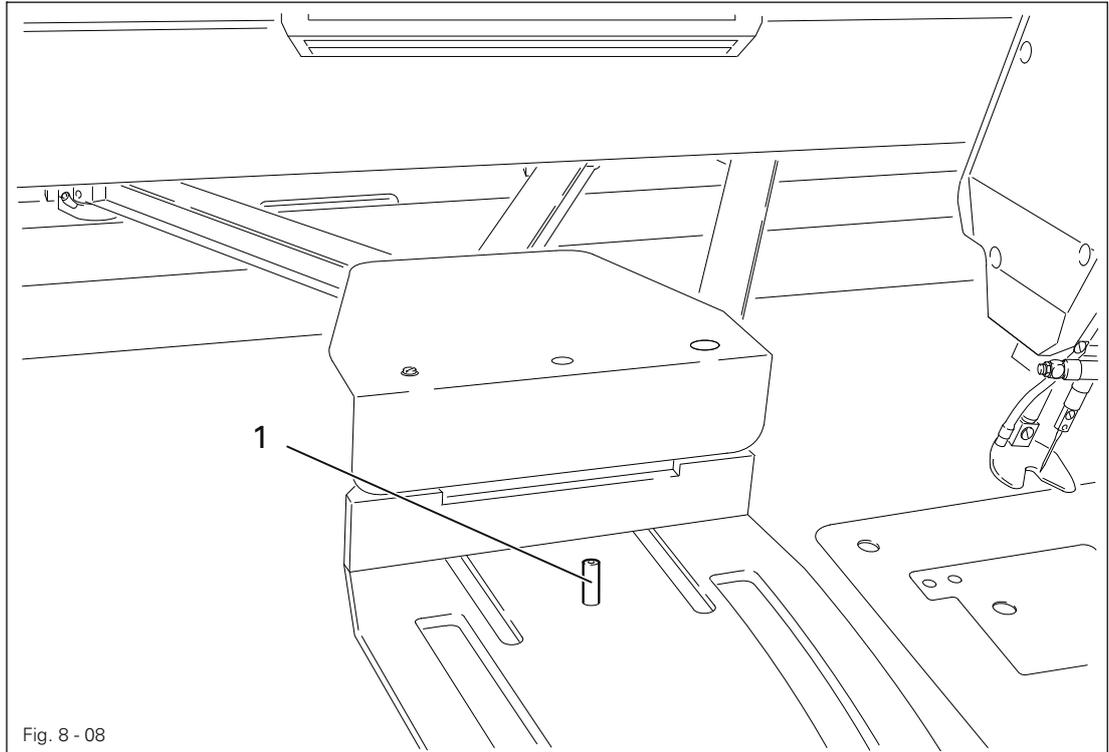

- Compruebe si el pasador 1, en esa posición de la plantilla de costura, se puede introducir en los agujeros de dicha plantilla y en los de la mesa.

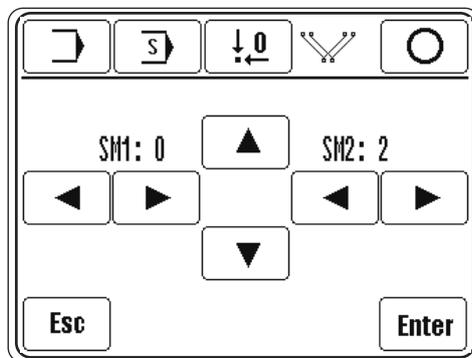

- En caso necesario, corrija adecuadamente la posición del patrón de costura mediante los símbolos de dirección.



- Guardar el ajuste.




Si se modifica esta posición, habrá que ajustar la posición de la aguja como se describe en la sección siguiente.




- Mediante la función "Esc" se sale del menú sin adoptar la modificación de la posición.



- Acceso a la función "Posición de la aguja".

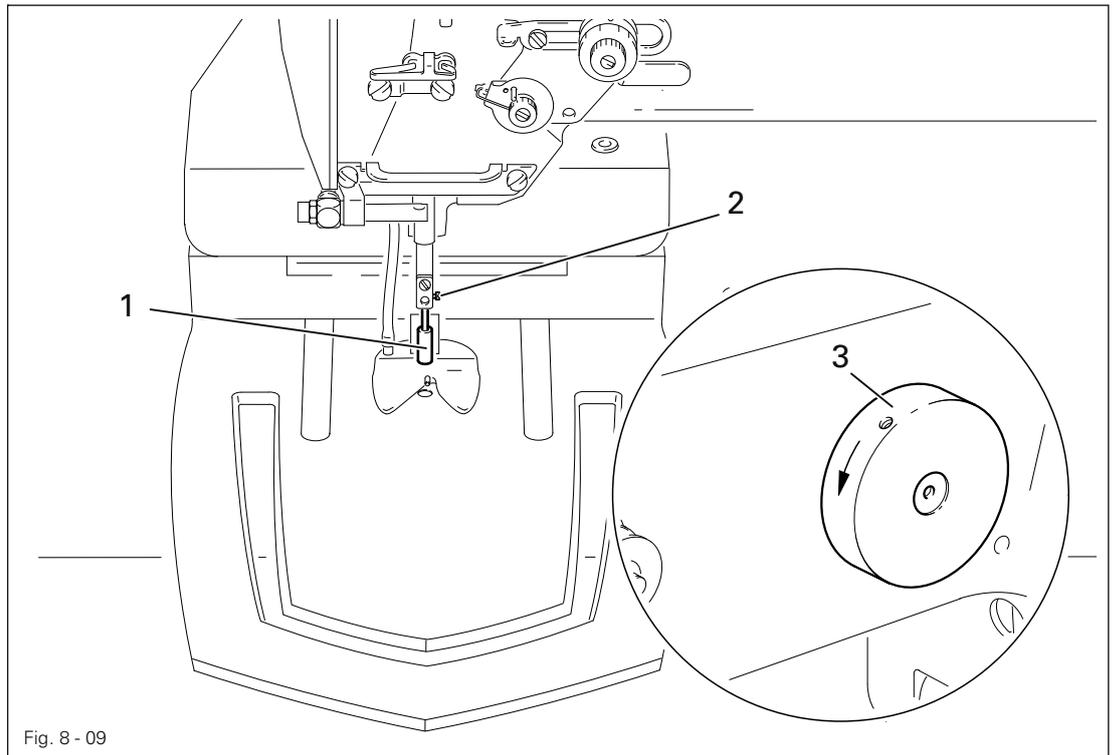

- Sujete el pasador de fijación 1 en el portaaguja por medio del tornillo 2.
- Gire la ruedecilla 3 y verifique si el pasador de fijación 1 puede guiarse hasta el taladro de ajuste del patrón de costura.

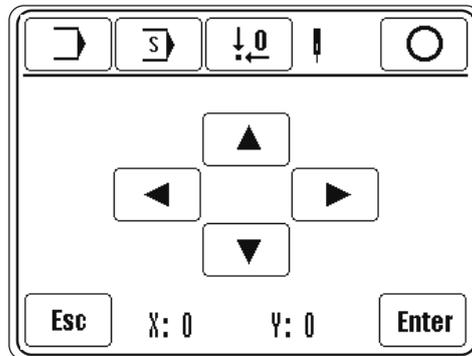


- En caso necesario, corrija adecuadamente la posición del patrón de costura mediante los símbolos de dirección.




- Guarde el ajuste, suelte el tornillo 2 y saque el pasador de fijación 1.

Instalación y primera puesta en funcionamiento


-  ● Llamar la función "posición del doblador".

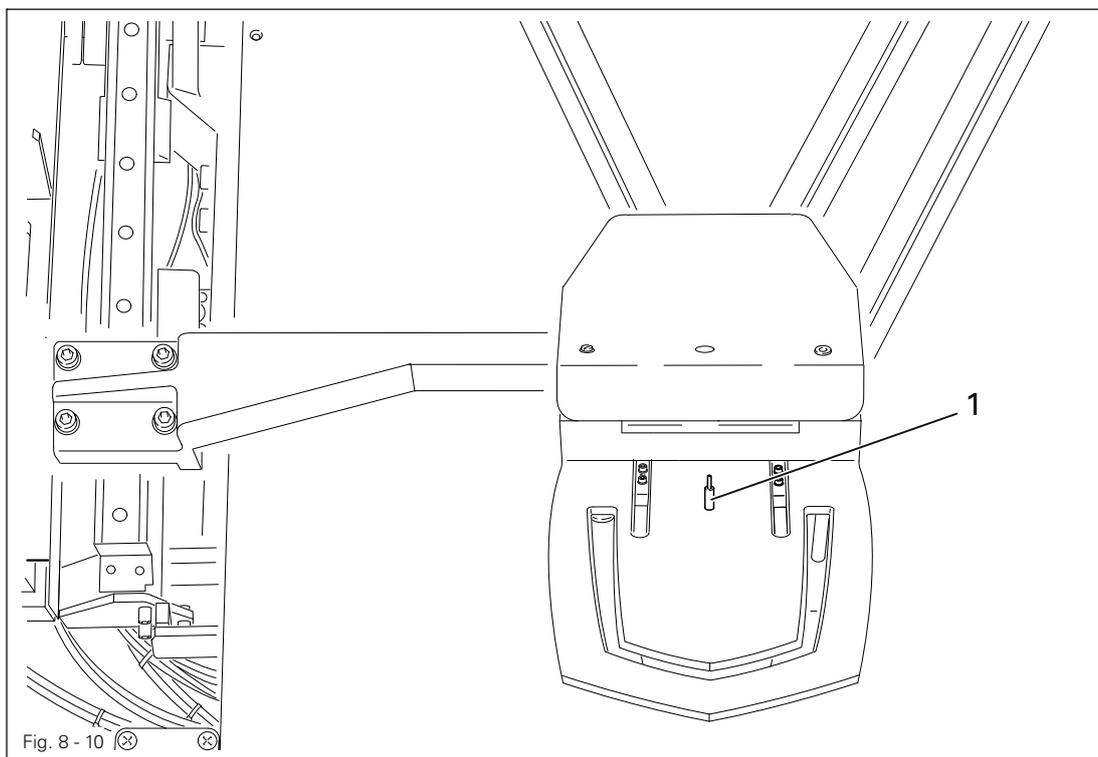

- Comprobar si el pasador de fijación 1 se puede introducir en los taladros de ajuste del patrón de costura y de la chapa de bolsillo.

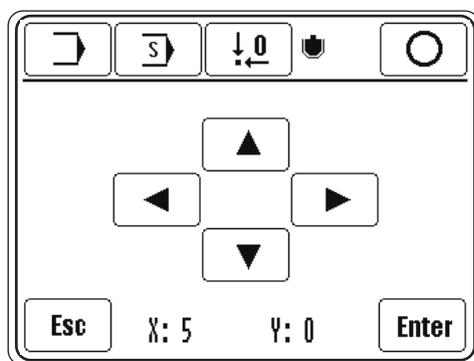

- En caso necesario, corrija adecuadamente la posición del patrón de costura mediante los símbolos de dirección.
-  ● Guardar el ajuste.
-  ● Finalice la introducción de los puntos cero.

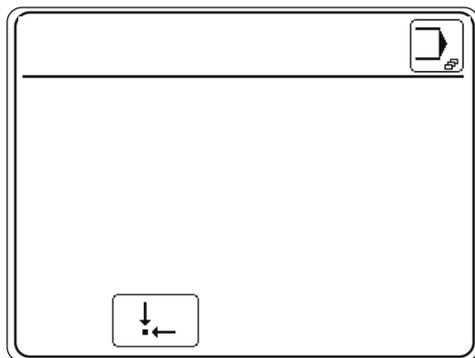

- Efectúe un desplazamiento hasta la posición inicial; la máquina está lista para el funcionamiento.

9 Equipamiento




¡Deberán observarse todas las normas e indicaciones incluidas en este manual de instrucciones! ¡Especial atención deberá prestarse a todas las normas de seguridad!



¡Los trabajos de equipamiento sólo deberán ser realizados por personal instruido al efecto!

9.01 Colocación de la aguja

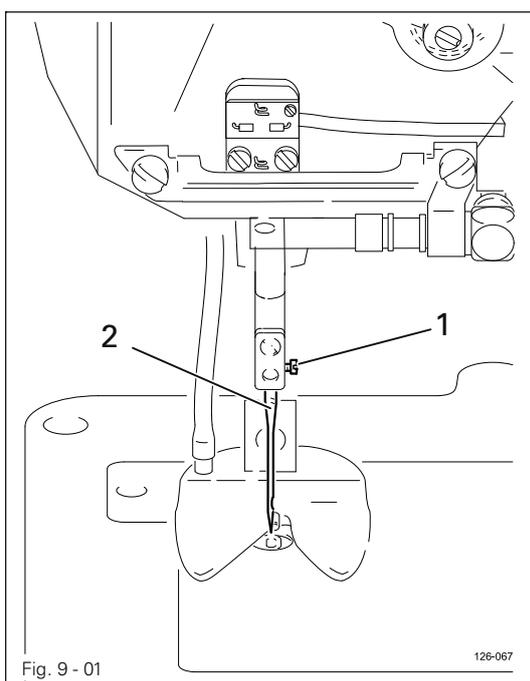

¡Desconecte la máquina!
¡Peligro de lesión por posible puesta en marcha involuntaria de la máquina!



Utilice sólo la agujas que han sido previstas para el sistema de la máquina, véase **Capítulo 3 Datos técnicos**.

- Girando el volante, ponga la barra de aguja en su posición superior.
- Afloje el tornillo 1 e introduzca la aguja 2 hasta el tope en la barra de aguja.
- Posicione la aguja 2 de forma que su ranura larga mire hacia el puesto de doblado y apriete el tornillo 1.

9.03 Cambio del carrete / regulación de la tensión del hilo inferior

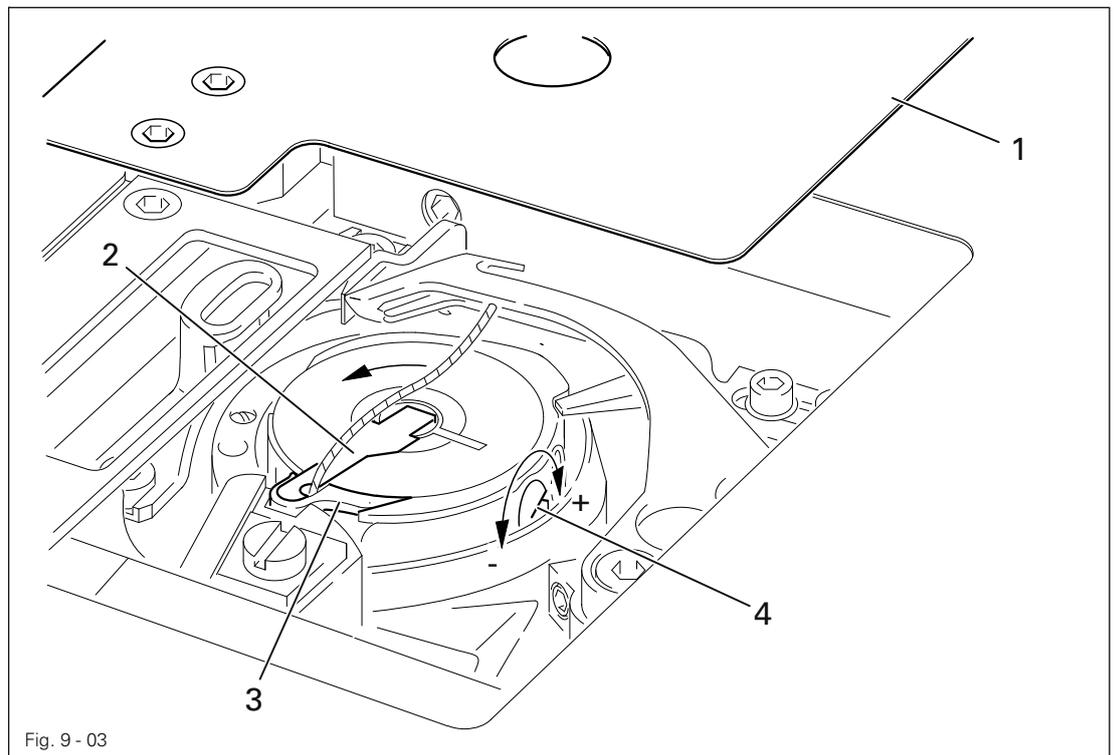


Fig. 9 - 03

- Una vez alcanzado el número de puntadas del hilo inferior preajustado bajo la función PREFIJACION DEL HILO INFERIOR (véase el **Cap. 9.09**), la plantilla de costura se desplaza automáticamente hacia el puesto de doblado y se detiene ahí, la tapa **1** del gancho se abre.
- Para cambiar el carrete y regular la tensión del hilo inferior, véase la sección siguiente.



- Confirmar el cambio de bobina.
- Pulsar las teclas de doble inicio, véase el capítulo **7.04 Teclas de doble inicio**.
(La secuencia del programa continua)


O bien



- Llamar la función "cambio de carrete".
- Cambiar el carrete y regular la tensión del hilo inferior (véase la sección siguiente).
- Pulse los botones de doble arranque (la tapa **1** del gancho se cierra).

Cambio de la canilla y regulación de la tensión del hilo inferior

- Levante el estribo **2** y saque la canilla vacía.
- Coloque la canilla llena en el gancho de forma que al tirar del hilo, la canilla gire en el sentido de la flecha.
- Cierre el estribo **2**.
- Guíe primero el hilo por la ranura y después alrededor del saliente de la cápsula **3** de la canilla hasta entrar en la muesca del estribo **2**.
- Regule la tensión del hilo inferior girando el tornillo **4**.

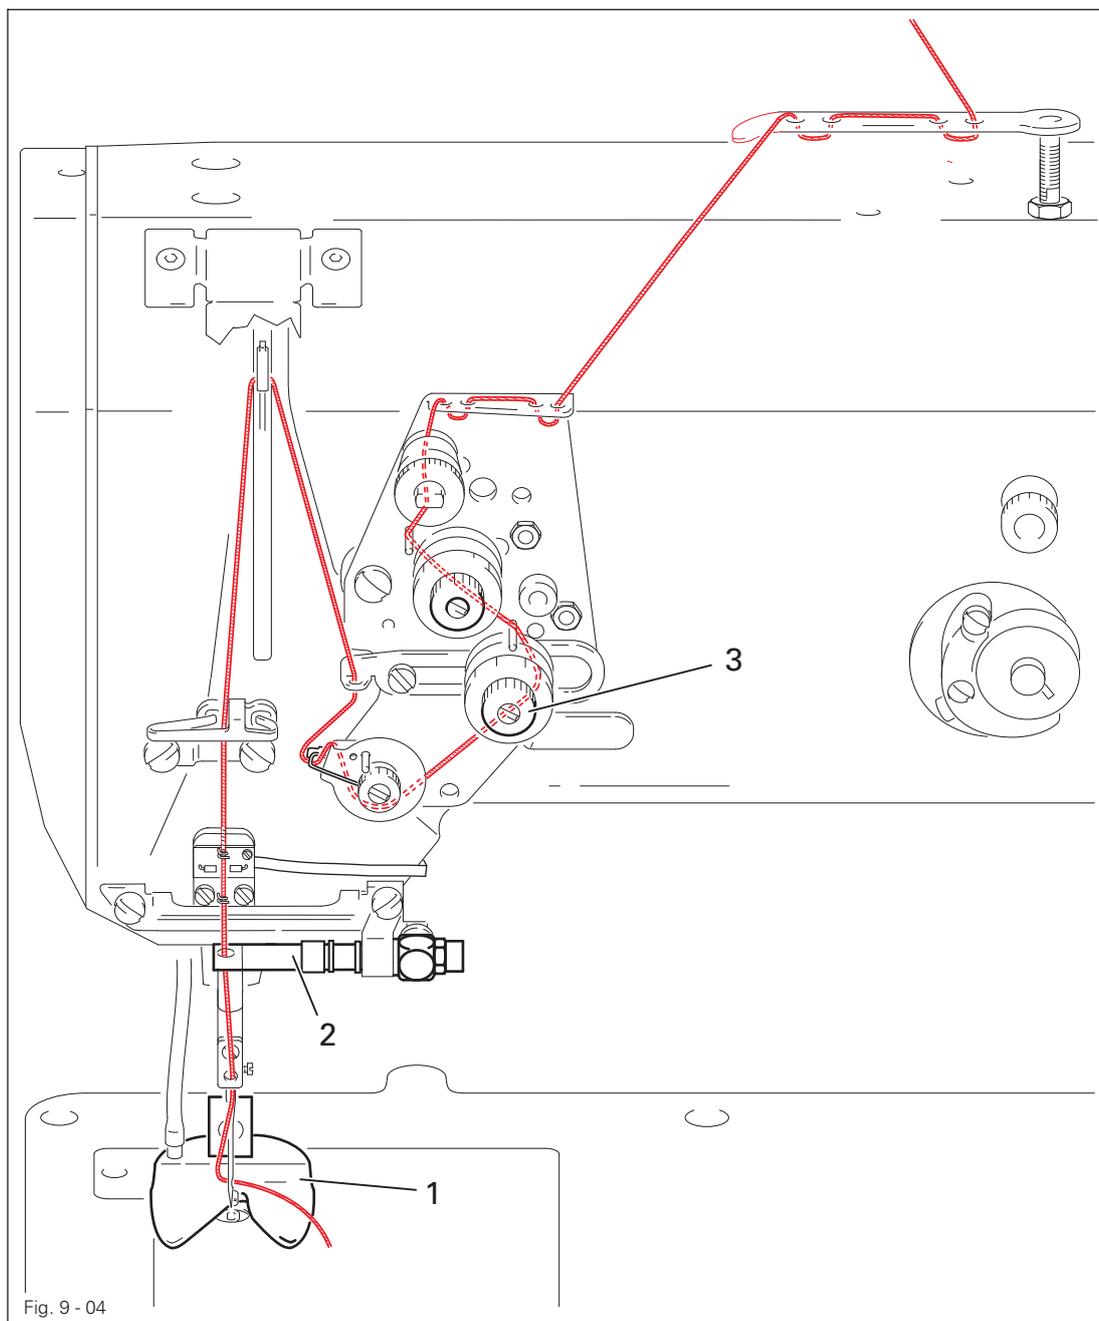


- Conectar la máquina.
-  ● Baje el pedal de presión 1 y abra el dispositivo de apriete 2.
- Enhebre el hilo superior de acuerdo con el gráfico de arriba.
- Regule la tensión del hilo superior girando el tornillo moleteado 3.
-  ● Iniciar el proceso de costura
- bien
-  ● Llevar la máquina a la posición inicial.

9.05 Selección del número de programa





Beim Nahtprogrammwechsel darauf achten, dass der Teilesatz (Umbgger, Taschenblech und Nähschablone) zum neuen Nahtprogramm passen!
Eine falsche Kombination von Teilesatz und Nahtprogramm kann zu schweren Schäden an der Maschine führen!

- Conectar la máquina.



- Acceda al menú para introducir el número de programa.

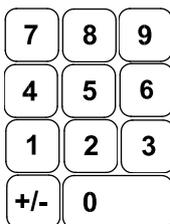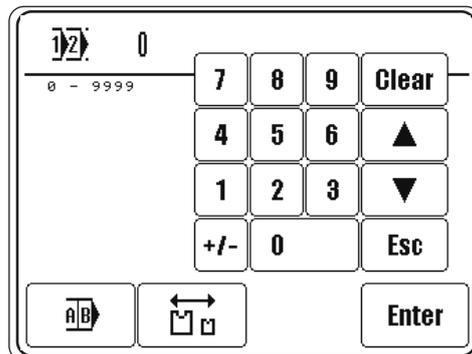

- Seleccione el número de programa deseado (0 - 9999) por medio del teclado numérico.



- Confirme la elección y abandone el menú de selección.

Explicación de las demás funciones



Borrar (clear)
Esta función fija el valor a "0".




Teclas de flecha
Estas funciones aumentan o disminuyen el valor.



Esc
Esta función interrumpe la introducción sin adoptar el valor introducido.



Selección de secuencia
Esta función abre el menú para la selección o combinación de secuencia; véase el capítulo 9.06 Selección combinación de secuencia.



Programa de piezas
Esta función abre el menú para introducir el número de programa de piezas.

9.06 Selección / combinación de secuencia

9.06.01 Selección de secuencia

En lugar de un número de programa, también puede seleccionarse la secuencia correspondiente. Ello presupone que se hayan asignado programas de costura individuales a una secuencia; véase el **capítulo 9.06.02 Combinación de secuencia**.


- Conectar la máquina.



- Acceda al menú para introducir el número de programa.



- Acceda al menú para introducir la secuencia.

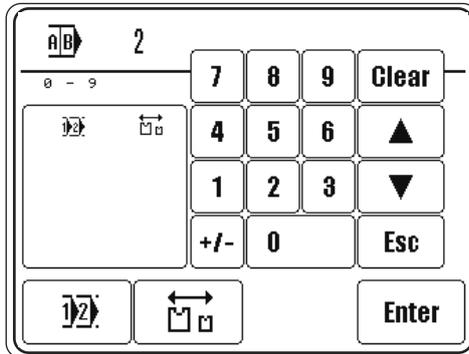

- Seleccione el número de secuencia deseado (0 - 9) por medio del teclado numérico.



- Confirme la elección y abandone el menú de selección.

Explicación de las demás funciones



Borrar (clear)

Esta función fija el valor a "0".



Teclas de flecha

Estas funciones aumentan o disminuyen el valor.



Esc

Esta función interrumpe la introducción sin adoptar el valor introducido.



Selección de programa

Esta función abre el menú para la selección de programa; véase el **capítulo 9.05 Selección de número de programa**.




Programa de piezas

Esta función abre el menú para introducir el número de programa de piezas.

9.06.02 Combinación de secuencias


A una secuencia pueden asignarse hasta **4** programas de costura. Cada programa de costura está asignado a un programa de piezas. Al coser, los programas de costura de una secuencia seleccionada aparecen junto con los programas de piezas en el display como función y pueden seleccionarse directamente.

- Acceda al menú para introducir la secuencia y seleccionar el número de secuencia deseado sin abandonar el menú de selección; véase el **capítulo 9.06.01 Selección de secuencia**.

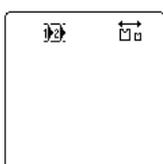

- Acceda a la programación de secuencias.

- Combine la secuencia con programas de costura existentes, introduciendo los números de programas a través del teclado numérico.

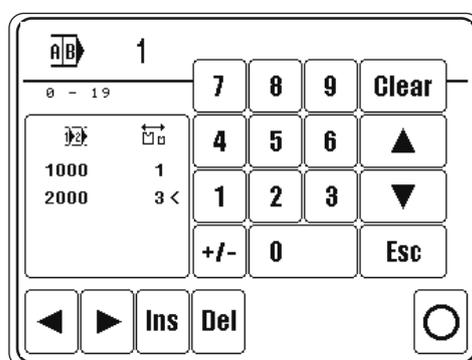


- El cursor en la ventana indica el programa de costura que se elimina de la secuencia o el punto donde se inserta un nuevo programa de costura. El cursor se mueve mediante las teclas de flecha.



- Inserte en su caso el programa de costura o el programa de piezas en la posición actual del cursor (INS) o borre de la secuencia el programa de costura marcado (DEL).



- Finalice la programación de secuencias.

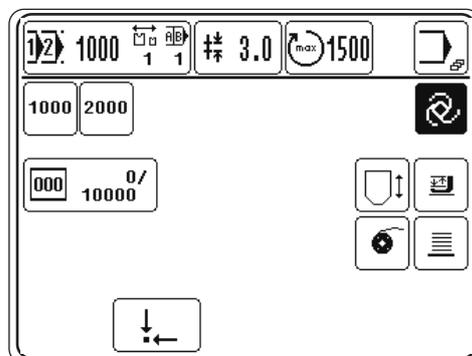

El cambio automático de los programas de costura de una secuencia puede desconectarse por medio del parámetro "112", para permitir p. ej. un acceso rápido de hasta 4 programas de costura distintos; véase el **capítulo 13.10.02 Lista de parámetros**.

9.07 Configuración de los cursores

A las estaciones del programa (1 - 4) pueden asignarse distintas configuraciones de corredera mediante los parámetros "116" a "119". A los programas individuales pueden también asignarse configuraciones de corredera mediante el parámetro "115".


- Conectar la máquina.



- Acceder al modo de funcionamiento Entrada.



- Abra la entrada de parámetros

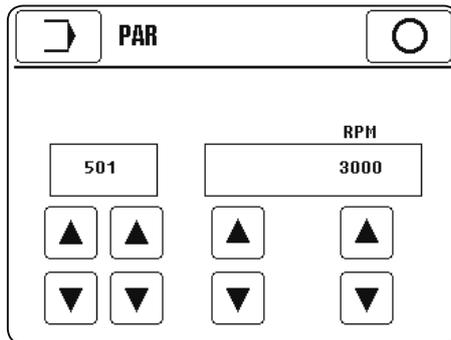

- Seleccione los parámetros "115" a "119" y modifique los valores correspondientes, véase el capítulo 13.10.02 Lista de los parámetros.



- Salga de la entrada de parámetros.

9.08 Control de la plantilla (opcional)

Para el control de la plantilla, ésta, mediante la colocación de electroimanes, se provee de un código que puede ser detectado por el mando a través de un dispositivo auxiliar.

Así se evita que una combinación errónea de programa de costura y plantilla de costura pueda causar una rotura de la aguja.

Cuando se disponga de la opción, para poder trabajar con control de la plantilla, deberá estar conectada la función Control de la plantilla y estar introducido un código de la plantilla en el programa de costura.

9.08.01 Conexión del control de la plantilla


- Conectar la máquina.



- Acceder al modo de funcionamiento Entrada.

PAR

- Abra la entrada de parámetros.

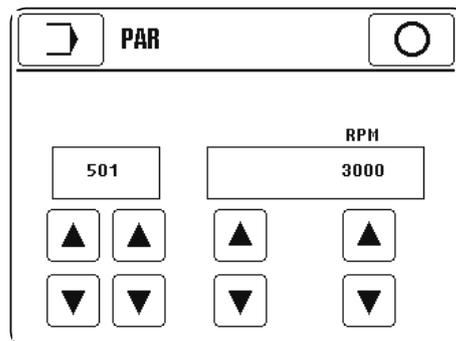

- Seleccione el parámetro "108" y ajuste el valor "1", véase el capítulo 13.10.02 Lista de los parámetros.



- Salga de la entrada de parámetros.

9.08.02 Determinación del código de la plantilla

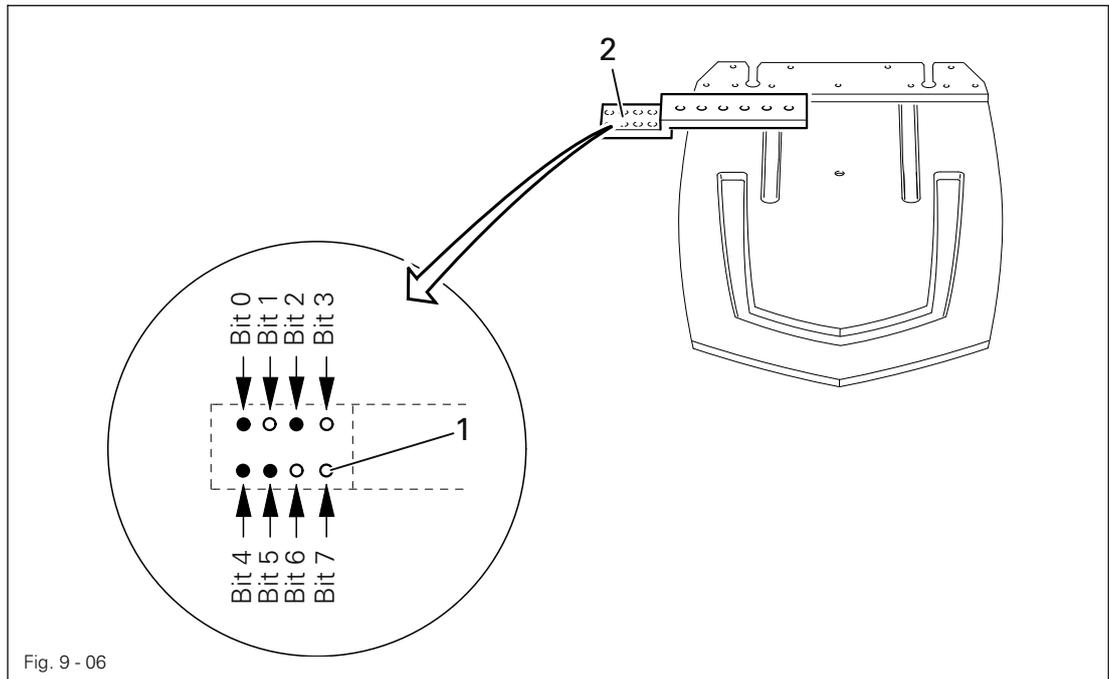


Fig. 9 - 06

El código de la plantilla se introduce como valor numérico (0 al 99) en el programa de costura. El código de la plantilla se forma mediante la disposición de hasta 8 electroimanes sobre el soporte 1 como número binario.

Ocupación de los bits

Ejemplo: El número decimal (35) equivale a la combinación binaria (1 1 0 0) (1 0 1 0)




Lugar de las unidades Lugar de las decenas	Bit 0 Bit 4	Bit 1 Bit 5	Bit 2 Bit 6	Bit 3 Bit 7
0	libre	libre	libre	libre
1	electroimán	libre	libre	libre
2	libre	electroimán	libre	libre
3	electroimán	electroimán	libre	libre
4	libre	libre	electroimán	libre
5	electroimán	libre	electroimán	libre
6	libre	electroimán	electroimán	libre
7	electroimán	electroimán	electroimán	libre
8	libre	libre	libre	electroimán
9	electroimán	libre	libre	electroimán

9.09 Ajuste del contador de puntadas de hilo inferior

- Conectar la máquina.



- Acceda al menú para introducir el número de puntadas de hilo inferior.

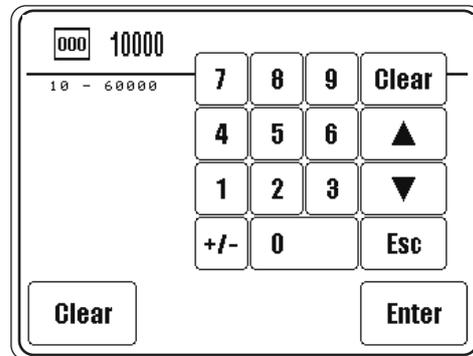

- Introduzca el número de puntadas por medio del teclado numérico.



- Finalice la introducción.



Cuando se alcanza el número de puntadas de hilo inferior, la máquina se detiene automáticamente para el cambio de carrete.

Explicación de las demás funciones



Clear (en el teclado numérico)

Esta función fija el valor de entrada a "0".



Teclas de flecha

Estas funciones aumentan o disminuyen el valor.



Esc

Esta función interrumpe la introducción sin adoptar el valor introducido.



Clear (en el pie de página)

Esta función fija el contador de hilo inferior (el número de puntadas cosidas) a "0".

9.10 Cambio del juego de piezas



¡El programa de costura, el programa de piezas y el juego de piezas (doblador, chapa de bolsillo y plantilla de costura) deberán estar adaptados entre sí y utilizarse siempre juntos!

¡Una combinación errónea podría causar graves daños en la máquina!


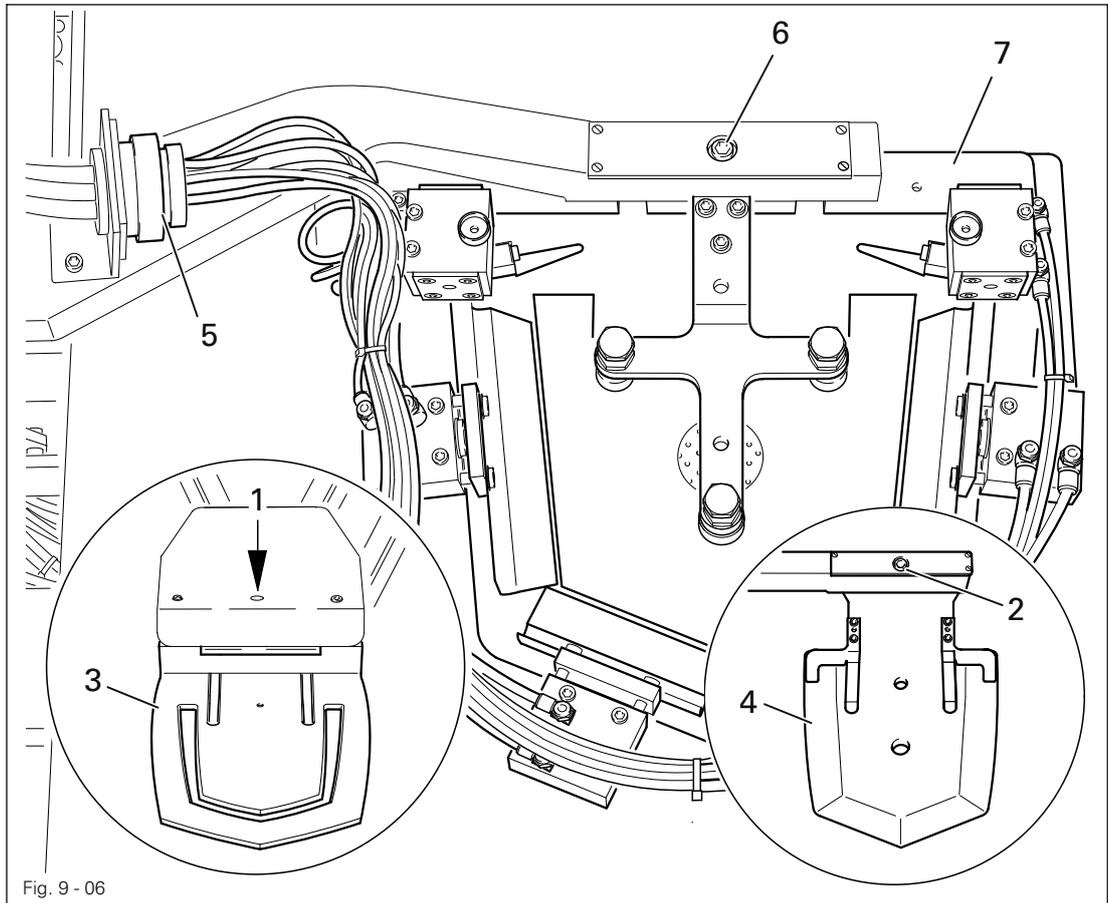


Fig. 9 - 06

- Conectar la máquina.
-  ● Acceder al modo de funcionamiento Entrada.
-  ● Llamar la función "cambiar juego de piezas".

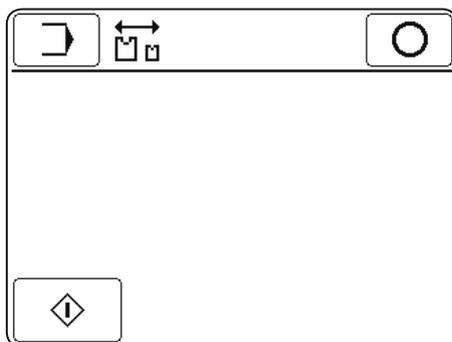

- Afloje los tornillos 1 y 2 y retire el patrón de costura 3 así como la chapa de bolsillo 4.

- Inserte la nueva chapa de bolsillo y el patrón de costura correspondiente.
- Apriete los tornillos 1 y 2.



- Confirme el cambio de la chapa de bolsillo y del patrón de costura.



- Desenrosque la conexión de aire comprimido 5.
- Afloje el tornillo 6 y retire el juego de doblador 7.
- Coloque el juego de doblador correspondiente a la chapa de bolsillo y al patrón de costura.
- Apriete el tornillo 6 y enrosque la conexión de aire comprimido 5.



- Concluya el cambio del juego de piezas.




- Efectúe un desplazamiento hasta la posición inicial; la máquina está lista para el funcionamiento.



Seleccione el número de programa correspondiente al juego de piezas.
Las combinaciones erróneas pueden producir graves daños en la máquina.

9.11 Cambio del juego de piezas

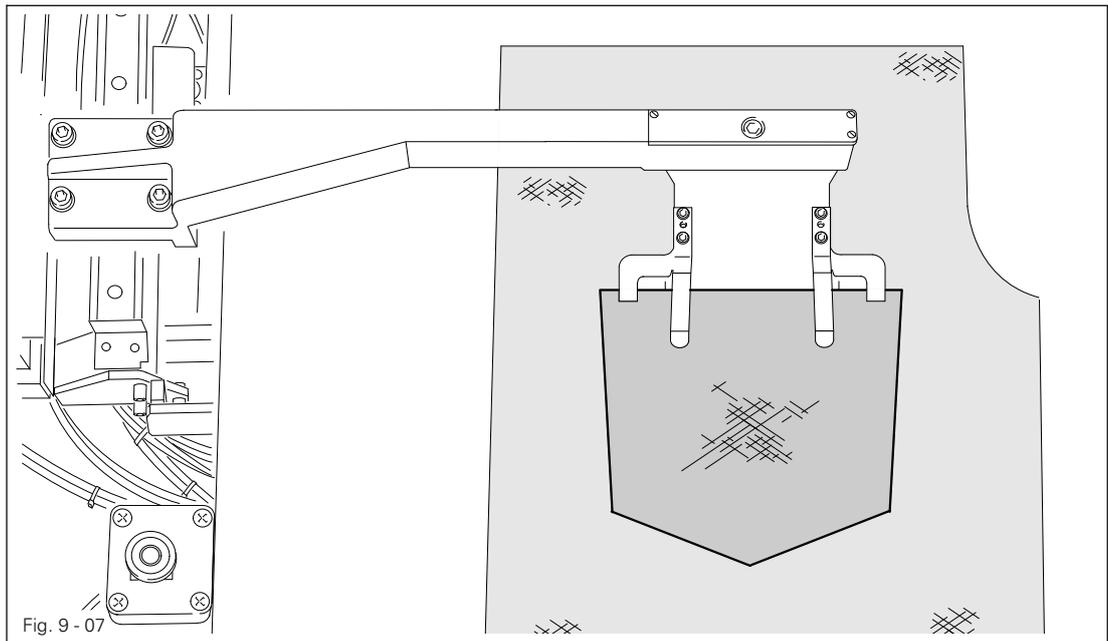

- Conectar la máquina.
- Coloque los cortes sobre la mesa de apoyo o lívelos a la chapa de bolsillo y colóquelos.



La colocación y alineación de los cortes de bolsillos depende de la combinación de menú seleccionada, Véase los parámetros "113" y "114" en el capítulo 13.10.02.

Combinación del menú: "Posición inicial chapa de bolsillo delantera" / "Material liso conectado"

- Empuje el corte del bolsillo sobre la chapa de bolsillo conforme a la figura Fig. 9-08.

Combinación del menú: "Posición inicial chapa de bolsillo trasera" / "Material liso conectado"

Pulse 2 veces el interruptor de inserción, la chapa de bolsillo avanza.

- Empuje el corte del bolsillo sobre la chapa de bolsillo conforme a la figura Fig. 9-08.

Combinación del menú: "Posición inicial chapa de bolsillo delantera" / "Material liso desconectado"

- Empuje el corte del bolsillo sobre la chapa de bolsillo conforme a la figura Fig. 9-08.

- Pulse 2 veces el interruptor de inserción, la chapa de bolsillo desciende y se suelta para colocar el corte del pantalón.

- Accione el interruptor de inserción, la chapa de bolsillo desciende.

Combinación del menú: "Posición inicial chapa de bolsillo trasera" / "Material liso desconectado"

- Pulse el interruptor de inserción, la chapa de bolsillo avanza.

- Empuje el corte del bolsillo sobre la chapa de bolsillo conforme a la figura Fig. 9-08.

- Pulse el interruptor de inserción, la chapa de bolsillo desciende y se suelta para colocar el corte del pantalón.

Coser



La máquina sólo puede ponerse en marcha por personal debidamente instruido. El personal operario debe tener cuidado de que únicamente el personal autorizado se mantiene en la zona de peligro de la máquina.

Junto al modo de funcionamiento Entrada, para la producción se halla disponible sobre todo el modo de funcionamiento Coser; véase el **capítulo 11 Entrada**. Aquí, dependiendo de la selección del programa y del estado de la máquina, en el display se muestran todas las funciones y ajustes relevantes para la producción. Generalmente se trabaja en modo Automático, y para el ajuste y comprobación de secuencias puede conmutarse al modo manual.



Para la producción han de cumplirse las siguientes condiciones:

- Todos los dispositivos de seguridad tienen que estar colocados y todas las cubiertas, tapadas; véase el **capítulo 1.06 Indicaciones de riesgo**.
- La máquina tiene que instalarse y ponerse en funcionamiento adecuadamente según el **capítulo 8 Instalación y primera puesta en funcionamiento**.
- Deben haberse realizado todos los trabajos de equipamiento, véase **capítulo 9 Equipamiento**.

- Conectar la máquina.




- Seleccionar entre la costura manual y automática, el modo de servicio actual se muestra con colores inversos.

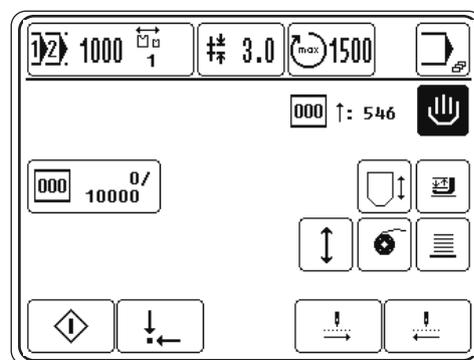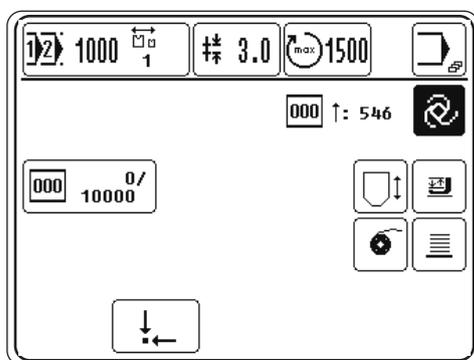

10.01 Costura automática

- Conectar la máquina.
- Seleccionar la costura automática.

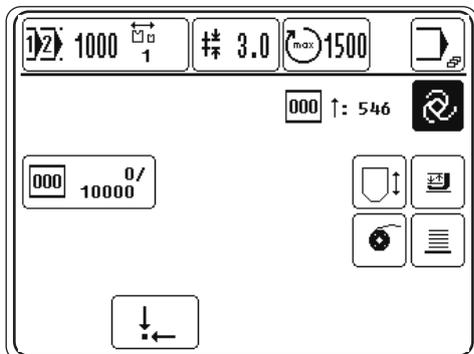

- Inserte los cortes y colóquelos, véase el **capítulo 9.11 Inserción de los cortes**.
- Arranque la ejecución del programa con las teclas de arranque doble, véase el **capítulo 7.04 Teclas de arranque doble**.

Explicación de las funciones adicionales



Selección de programa

Esta función abre el menú para la introducción del número de programa. El número de programa actual se muestra en el icono junto con el número de programa de piezas asignado.



Longitud de puntada estándar

Estas funciones abren el menú para la introducción de la longitud de puntada estándar. La longitud de puntada estándar actual se muestra en el símbolo.




Régimen máximo de revoluciones

Estas funciones abren el menú para la introducción del régimen máximo de revoluciones. El régimen máximo de revoluciones actual se muestra en el símbolo.



Menú de introducción

Con esta función se accede al modo de funcionamiento "Entrada"; véase el **capítulo 11 Entrada**.



Contador de piezas diario

Aquí se muestra el número diario de piezas.



Costura manual / automática

Esta función cambia entre la costura manual y automática. En este caso se muestra el símbolo correspondiente del estado actual de funcionamiento.



Contador de puntadas de hilo inferior

Esta función abre el menú para la introducción y retroceso de las puntadas de hilo inferior; véase el **capítulo 9.09 Ajuste de contador de puntadas de hilo inferior**.



Patrón arriba / abajo

Con esta función se puede subir o bajar el patrón.

- 
Pedal de presión de tela arriba / abajo
 Con esta función se sube o baja pedal de presión de tela. Además, se abre o cierra el dispositivo de apriete del hilo.

- 
Cambio de canilla
 Con esta función se puede cambiar la canilla.


- 
Apilador abierto / cerrado
 Con estas funciones se abre o se cierra el apilador.

- 
Posición inicial
 Con estas funciones, la alimentación de patrones, la estación de costura y el accionamiento de patrones se desplazan hasta la posición inicial.

- 
Parada (sólo durante la secuencia de programa)
 Con esta función se detiene toda la secuencia del programa; véase el **capítulo 10.04 Interrupción de programa**.

10.02 Costura manual

- Conectar la máquina.
- 
 ● Seleccionar la costura manual.

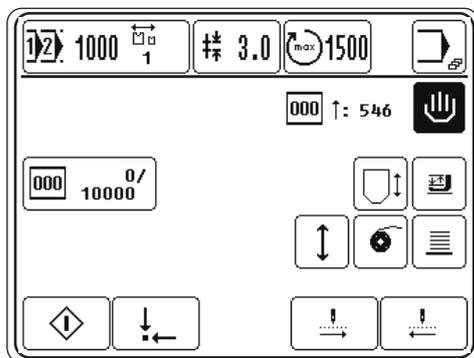


Explicación de las funciones adicionales

- 
Selección de programa
 Esta función abre el menú para la introducción del número de programa. El número de programa actual se muestra en el icono junto con el número de programa de piezas asignado.

- 
Longitud de puntada estándar
 Estas funciones abren el menú para la introducción de la longitud de puntada estándar. La longitud de puntada estándar actual se muestra en el símbolo.

- 
Régimen máximo de revoluciones
 Estas funciones abren el menú para la introducción del régimen máximo de revoluciones. El régimen máximo de revoluciones actual se muestra en el símbolo.

- 
Menú de introducción
 Con esta función se accede al modo de funcionamiento "Entrada"; véase el **capítulo 11 Entrada**.

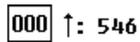


Contador de piezas diario

Aquí se muestra el número diario de piezas.



Costura manual / automática

Esta función cambia entre la costura manual y automática. En este caso se muestra el símbolo correspondiente del estado actual de funcionamiento.



Contador de puntadas de hilo inferior

Esta función abre el menú para la introducción y retroceso de las puntadas de hilo inferior; véase el capítulo 9.09 Ajuste de contador de puntadas de hilo inferior.



Patrón arriba / abajo

Con esta función se puede subir o bajar el patrón.



Pedal de presión de tela arriba / abajo

Con esta función se sube o baja pedal de presión de tela. Además, se abre o cierra el dispositivo de apriete del hilo.



Regulación de la altura del bastidor

Esta función abre un menú para regular la altura del bastidor (solo en la posición inicial de la máquina).



Cambio de canilla

Con esta función se puede cambiar la canilla.



Apilador abierto / cerrado

Con estas funciones se abre o se cierra el apilador.



Inicio de la costura

Con esta función solo se empieza la costura.



Posición inicial

Con esta función la máquina va a la posición inicial.



Sincronizar hacia atrás

Con estas funciones, la imagen de costura retrocede en segmentos de impulso. La secuencia de costura se realiza automáticamente si la función se presiona durante más tiempo.



Avance por impulsos

Con estas funciones, la imagen de costura retrocede en segmentos de impulso. La secuencia de costura se realiza automáticamente si la función se presiona durante más tiempo.



Paso individual (después de pulsar las teclas de arranque doble)


Con esta función se desplaza ciclo a ciclo el transporte del doblador y los patrones.

10.03 Costura con secuencias




Para la costura con selección automática de programas, el parámetro "114" ha de tener el valor "1"; véase el **capítulo 13.10.02 Lista de parámetros**.

- Conecte la máquina.
- Seleccione la secuencia deseada; véase el capítulo **9.06.01 Selección de secuencia**.

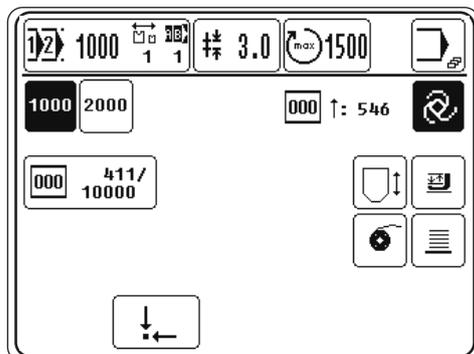

- Zuschnitte einlegen.
- Programmablauf durch Drücken der Doppelstarttasten starten, siehe Kapitel **7.04 Doppelstarttasten**.

Explicación de las funciones adicionales



Selección de programa

Esta función abre el menú para la introducción del número de programa. El número de programa actual se muestra en el símbolo. Si el cambio automático de frecuencia está activado, el símbolo de secuencia se muestra de forma inversa.



Longitud de puntada estándar

Estas funciones abren el menú para la introducción de la longitud de puntada estándar. La longitud de puntada estándar actual se muestra en el símbolo.



Régimen máximo de revoluciones

Estas funciones abren el menú para la introducción del régimen máximo de revoluciones. El régimen máximo de revoluciones actual se muestra en el símbolo.



Menú de introducción

Con esta función se accede al modo de funcionamiento "Entrada"; véase el **capítulo 11 Entrada**.




Programas individuales

La función depende del ajuste del parámetro "112" (cambio automático de secuencia); véase el **capítulo 13.10.02 Lista de parámetros**.

Si "Cambio de secuencia" está activado (valor "1") con esta función se muestra de forma inversa el siguiente programa individual que ha de procesarse.

Si "Cambio de secuencia" está desactivado (valor "0"), la función sirve para la selección rápida de los programas de costura depositados.




Contador de piezas diario

Aquí se muestra el número diario de piezas.



Contador de puntadas de hilo inferior

Esta función abre el menú para la introducción y retroceso de las puntadas de hilo inferior; véase el capítulo 9.09 Ajuste de contador de puntadas de hilo inferior.



Costura manual / automática

Esta función cambia entre la costura manual y automática. En este caso se muestra el símbolo correspondiente del estado actual de funcionamiento.



Patrón arriba / abajo

Con esta función se puede subir o bajar el patrón.



Pedal de presión de tela arriba / abajo

Con esta función se sube o baja pedal de presión de tela. Además, se abre o cierra el dispositivo de apriete del hilo.



Cambio de canilla

Con esta función se puede cambiar la canilla.



Apilador abierto / cerrado

Con estas funciones se abre o se cierra el apilador.



Posición inicial

Con esta función la máquina va a la posición inicial.



Parada (sólo durante la secuencia de programa)

Con esta función se detiene toda la secuencia del programa; véase el capítulo 10.04 Interrupción de programa.


10.04 Interrupción de programa



La ejecución del programa se puede interrumpir activando la función "Parada" en el panel de control o presionando la tecla de parada.



Pulsando esta tecla puede llevarse el doblador a la posición inicial.

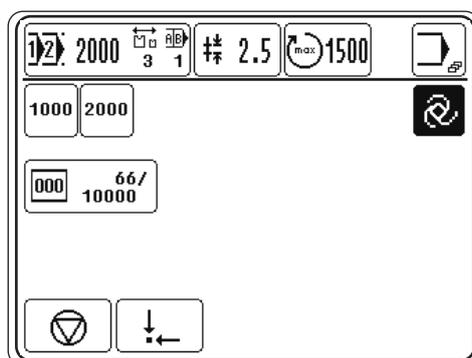

Cuando la máquina se ha parado de este modo la estación de costura y el doblador no se encuentran en posición inicial.



● Continuar ejecutando el programa con la función correspondiente

O bien

● Presione las teclas de arranque doble, véase el capítulo 7.04 Teclas de arranque doble.

10.05 Avisos de error


En general

Cuando se produce una anomalía aparece un código de error en la pantalla. Un mensaje de error se debe a un manejo erróneo, a anomalías en la máquina, así como a sobrecargas. (Consulte el capítulo 14.02 Explicaciones de los avisos de error)

Error al conmutar salidas

Si al conmutar una salida se produce un error, la salida se muestra con el estado de conmutación deseado (0) o (I).(0) significa que la salida se va a desconectar y (I), que la salida se va a conectar.

En la línea siguiente se muestra lo que ha causado el error. Entre paréntesis se muestra el estado de referencia para que se mantenga un proceso sin anomalías. En el ejemplo siguiente se va a desconectar la salida Y1.1 Condición necesaria: E1.1 debe estar en (1).

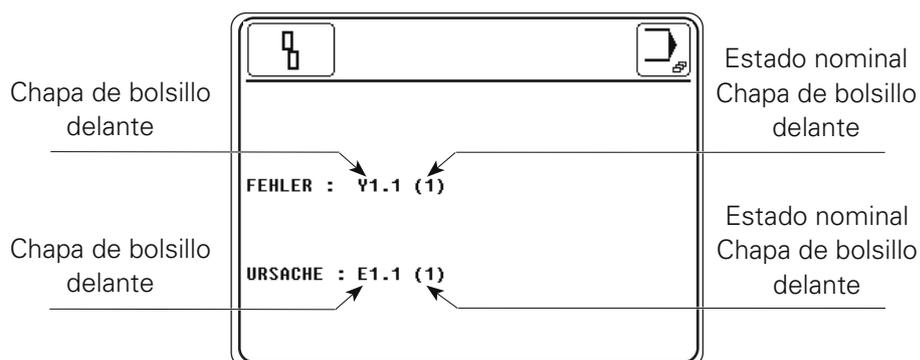

- Comprobar E1.1 y eliminar el error.




- Confirmar subsanación de error.

11 Entrada de datos

Junto a las funciones para la entrada o modificación de programas de costura se sitúan, en el modo de funcionamiento Entrada, las funciones para la indicación de información, la gestión de programas, la configuración y el ajuste de la máquina (entre otras, el ajuste del país y los derechos de acceso), así como para el asesoramiento en los trabajos de servicio y ajuste. En el modo de funcionamiento Entrada está bloqueado el arranque de la máquina para evitar una puesta en marcha involuntaria de la misma.

11.01 Sinopsis de las funciones en el modo de funcionamiento Entrada

- Conecte la máquina.
- Acceder al modo de funcionamiento Entrada.

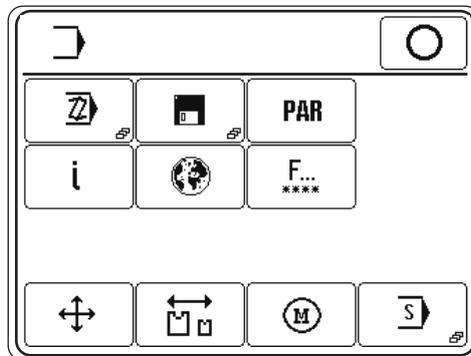


Explicación de las funciones




Terminar la entrada de datos

Mediante esta función se termina la entrada de datos y se efectúa el cambio al modo de funcionamiento Coser.



Entrada del programa de costura

Mediante esta función se abre el menú para la entrada o modificación de programas de costura, véase el capítulo 11.02 Crear / modificar programas de costura.



Gestión de programas

Mediante esta función se gestionan los datos de la memoria de la máquina y los SD-Card, véase el capítulo 11.04 Gestión de programas.



Ajustes de parámetros

Mediante esta función se abre el menú para modificar los ajustes de parámetros, véase el capítulo 13.10 Ajustes de parámetros.



Información

Esta función abre un menú para mostrar la información siguiente:

- Estado actual del software de la máquina
- Estado actual del firmware de la máquina
- Estado actual del firmware del panel de mando
- Estado actual del firmware del motor
- Contador de piezas diario
- Borrar el contador de horas de
- Borrar el contador de horas de

Clear

El contador de piezas diario puede ponerse a cero mediante la función "Clear".



Ajustes de país

Esta función abre un menú para seleccionar el idioma en que se muestra el panel de mando, véase el **capítulo 8.07 Seleccionar idioma**.



Derechos de acceso

Esta función abre un menú para determinar los derechos de acceso, véase el **capítulo 11.05 Derechos de acceso**.



Motores paso a paso / puntos de referencia

Esta función abre un menú para desplazar los motores paso a paso mediante la función "Prueba", para desplazarse a los puntos de referencia.



Cambiar el juego de piezas

Esta función abre un menú para cambiar el juego de piezas, véase el **capítulo 9.10 Cambiar el juego de piezas**.



Motor de coser

Esta función abre un menú para probar y ajustar el motor de coser, véase el **capítulo 13.09 Ajustes del motor de coser**.



Menú de servicio

Mediante esta función se abre el menú para seleccionar diferentes funciones de servicio, véase el **capítulo 13.08 Menú de servicio**.

11.02 Crear / modificar programas de costura


- Conecte la máquina.



- Acceder al modo de funcionamiento Entrada.



- Abrir luego la entrada del programa de costura

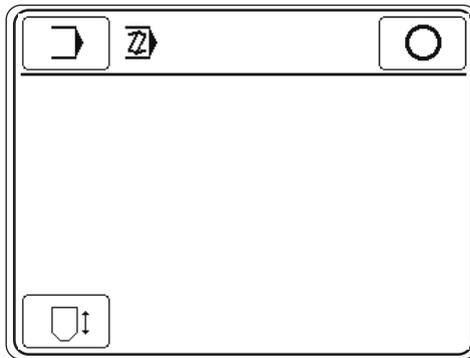

- Bajar el patrón.




- Confirmar el proceso.



- Introducir el nuevo número de programa que desee o seleccionar un programa existente.



- Confirmar la elección del número de programa.

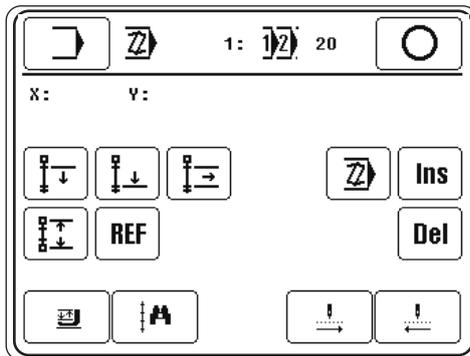

Explicación de las funciones



Menú de introducción

Esta función finaliza el proceso de programación y abre el menú principal de entrada, véase el capítulo 11.01 Sinopsis de las funciones en el modo de funcionamiento Entrada.

-  **Terminar la entrada de datos**
Mediante esta función se termina la entrada de datos y se efectúa el cambio al modo de funcionamiento Coser.
-  **Marcar el inicio del bloque**
Mediante esta función se determina el inicio de un bloque, véase el **capítulo 11.02.01 Funciones de bloque**.
-  **Marcar el final del bloque**
Mediante esta función se determina el inicio de un bloque, véase el **capítulo 11.02.01 Funciones de bloque**.
-  **Funciones de bloque**
Esta función abre un menú para introducir las funciones de bloque, véase el **capítulo 11.02.01 Funciones de bloque**.
-  **Funciones de imagen**
Esta función abre un menú para introducir las funciones de imagen, véase el **capítulo 11.02.02 Funciones de imagen**.
-  **Punto de referencia de coordenadas**
Mediante esta función se ponen a "0" las coordenadas de la pantalla y, de este modo, se crea un nuevo punto de referencia.
-  **Modificar**
Al seleccionar esta función se puede modificar la sección actual.
-  **Insertar**
Esta función sirve para insertar funciones o bloques, véase el **capítulo 11.02.03 Inserción de funciones**.
-  **Borrar**
Con esta función se puede borrar la sección actual.
-  **Pedal de presión de tela arriba / abajo**
Con esta función se sube o baja pedal de presión de tela. Además, se abre o cierra el dispositivo de apriete del hilo.
-  **Buscar**
Con esta función se eleva la parte superior, y el carro puede desplazarse cerca del punto de imagen de costura deseado mediante los símbolos de dirección correspondientes. Tras la confirmación de la posición se produce el desplazamiento al punto más próximo de la imagen de costura.
-  **Avance por impulsos**
Con estas funciones, la imagen de costura retrocede en segmentos de impulso. La secuencia de costura se realiza automáticamente si la función se presiona durante más tiempo.
-  **Sincronizar hacia atrás**
Con estas funciones, la imagen de costura retrocede en segmentos de impulso. La secuencia de costura se realiza automáticamente si la función se presiona durante más tiempo.

11.02.01 Funciones de bloque


- Conecte la máquina.



- Acceder al modo de funcionamiento Entrada.



- Abrir luego la entrada del programa de costura.




- Definir el inicio y el final del bloque

Después de seleccionar el lugar deseado en el programa avanzando paso a paso por el programa, se puede definir el inicio de un bloque mediante la función "Marcar inicio del bloque". El marcado del bloque tiene que terminarse definiendo un final para el bloque; para ello, avance hasta el punto deseado y active la función "Marcar final del bloque". Al avanzar por el programa, se puede reconocer el bloque marcado por la representación inversa de los números de sección.



- Acceder a las funciones de bloque.

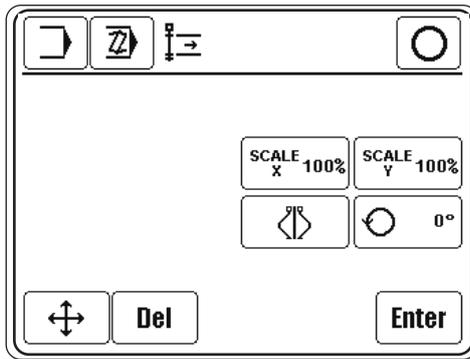


Explicación de las funciones




Terminar la entrada de datos

Mediante esta función se termina la entrada de datos y se efectúa el cambio al modo de funcionamiento Coser.




Factor de ampliación del eje X

La función sirve para ampliar o reducir el bloque en la dirección X.



Factor de ampliación del eje Y

La función sirve para ampliar o reducir el bloque en la dirección Y.



Reflejar

La función sirve para reflejar el bloque. La reflexión se efectúa sobre la recta que discurre paralela al eje Y y pasa por el punto de inicio del bloque.



Girar

La función sirve para girar el bloque. El bloque se gira alrededor del punto de inicio del bloque en sentido antihorario.



Desplazar bloque

Después de seleccionar esta función, se tiene que desplazar a un nuevo punto con el accionamiento de la grapa. Con la función Enter se acepta el punto y se desplaza el bloque.



Borrar

Al seleccionar esta función se borra el bloque.



Enter

Terminar la introducción de las funciones de bloque y ejecutar la manipulación de bloques.

11.02.02 Funciones de imagen

- Conecte la máquina.




- Acceder al modo de funcionamiento Entrada.



- Abrir luego la entrada del programa de costura.



- Acceder a las funciones de imagen.

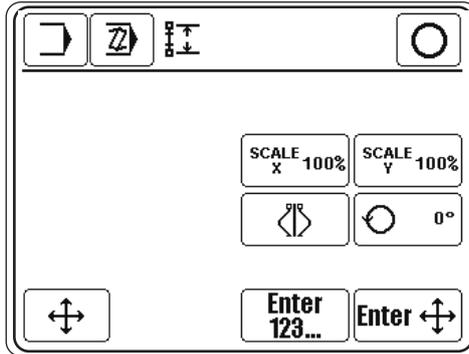


Explicación de las funciones




Terminar la entrada de datos

Mediante esta función se termina la entrada de datos y se efectúa el cambio al modo de funcionamiento Coser.



Factor de ampliación del eje X

La función sirve para ampliar o reducir la imagen en la dirección X. El proceso se termina seleccionando el punto de simetría, bien a través de las teclas numéricas o bien mediante las teclas de desplazamiento.




Factor de ampliación del eje Y

La función sirve para ampliar o reducir la imagen en la dirección Y. El proceso se termina seleccionando el punto de simetría, bien a través de las teclas numéricas o bien mediante las teclas de desplazamiento.



Reflejar

La función sirve para reflejar la imagen. El proceso se termina seleccionando el punto de simetría, bien a través de las teclas numéricas o bien mediante las teclas de desplazamiento.



Girar

La función sirve para girar la imagen. La imagen se gira en sentido antihorario. El proceso se termina seleccionando el punto de simetría, bien a través de las teclas numéricas o bien mediante las teclas de desplazamiento.



Desplazar imagen

Después de seleccionar esta función, se tiene que desplazar a un nuevo punto con el accionamiento de la grapa. Con la tecla Enter se adopta el punto y se desplaza la imagen desde la posición actual hasta el final del programa.



Punto de simetría mediante teclas numéricas

El punto de simetría se determina mediante la introducción de las coordenadas mediante las teclas numéricas.



Punto de simetría mediante teclas de desplazamiento

Mediante esta función la máquina se desplaza al punto de simetría (se introduce ese punto) pulsando los iconos de dirección correspondientes.

11.02.03 Inserción de funciones

- Conecte la máquina.




- Acceder al modo de funcionamiento Entrada.



- Abrir luego la entrada del programa de costura.



- Abrir la función "Insertar".

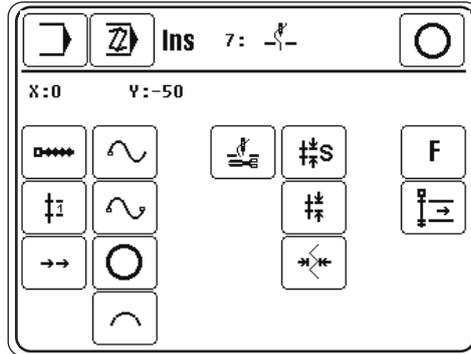

Explicación de las funciones



Terminar la entrada de datos (en la línea de estado)

Mediante esta función se termina la entrada de datos y se efectúa el cambio al modo de funcionamiento Coser.



Recta

Una recta es una conexión directa entre dos puntos.

Para introducir una recta, tiene que haberse definido una longitud de puntada.



Puntada suelta

Se introduce una puntada o un avance sueltos. Al hacerlo no se tiene en cuenta ninguna longitud de puntada. La puntada suelta o avance puede ser de un máximo de 6 mm.



Marcha rápida

La marcha rápida sirve para desplazar rápidamente el accionamiento de la grapa. Ambos ejes se desplazan, independientemente entre sí, lo más rápido que sea posible hasta el punto final. Por ello, el trayecto que resulta no es ninguna recta (cuidado con los obstáculos sobre la plantilla). Si se tiene que recorrer una trayectoria exacta, entonces se tiene que trabajar con recta o curvas sin empezar a coser.



Punto de apoyo de curva

Se pueden introducir tantos puntos de apoyo como se quiera en la curva. El control calcula el recorrido de la curva teniendo en cuenta la longitud de puntada. Los puntos de apoyo no tienen que ser necesariamente puntos de puntada. Tiene que haberse definido una longitud de puntada. Cuanto mayor sea el número de puntos de apoyo introducidos, más exacto será el recorrido de la curva.



Fin de curva

Con esta función se transforma un punto de apoyo de curva en un punto de fin de curva.

-  **Círculo**
Para introducir un círculo se necesitan **3** puntos. El primer punto es automáticamente el punto de partida. Los dos puntos que faltan tienen que introducirse después. Tiene que haberse definido una longitud de puntada.
-  **Arco de circunferencia**
Para el arco de circunferencia se aplica lo mismo que para el círculo, siendo el último punto el que determina el final del arco.
-  **Empezar a coser**
Con esta función se empieza a coser. Todas las secciones siguientes se cosen hasta que se seleccione la función Cortar hilo.
o bien
-  **Cortar hilo**
De esta forma se corta el hilo. Para ello, antes tiene que haber estado activa la función Empezar a coser.
-  **Longitud de puntada estándar**
Con esta función se determina la longitud de puntada que se necesita prioritariamente en el programa. La longitud de puntada estándar se indica al coser en la línea de estado y se puede cambiar mediante la modificación de la longitud de puntada de la máquina sin pasar al modo de programación.
-  **Longitud de la puntada**
Se fija una longitud de puntada para un área de cosido determinada.
Esa longitud de puntada no se indica al coser en la línea de estado y sólo se puede modificar en el modo de programación.
-  **Ancho de puntada**
Con esa función se ejecuta sobre una línea base un movimiento de zigzag con el accionamiento de grapa. La longitud de puntada denomina aquí el avance a lo largo de la línea base de puntada en puntada y tiene que elegirse correspondientemente. El ancho de puntada se realiza perpendicularmente a la línea base. La posición del zigzag con respecto a la línea base también tiene que determinarse. Si se tiene que volver a desactivar el ancho de puntada, debe introducirse 0.0 como ancho.
-  **Otras funciones**
A través de esta función se pueden seleccionar otras funciones, véase el **capítulo 11.02.04 Otras funciones**.
-  **Insertar bloque**
Mediante esta función se inserta hacia delante un bloque marcado a partir de la posición actual.

11.02.04 Otras funciones

- Conecte la máquina.



- Acceder al modo de funcionamiento Entrada.




- Abrir luego la entrada del programa de costura.



- Abrir la función "Insertar".



- Acceder a Otras funciones.

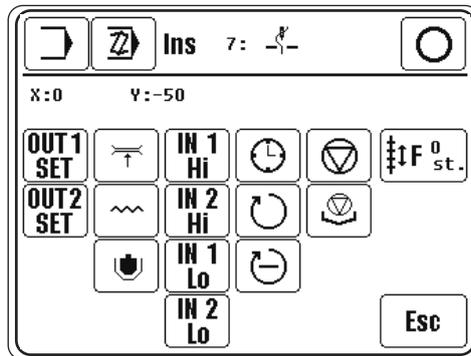

Explicación de las funciones



Terminar la entrada de datos

Mediante esta función se termina la entrada de datos y se efectúa el cambio al modo de funcionamiento Coser.



Salidas programables

Mediante el menú se pueden conectar las salidas correspondientes (1 a 2).



Tensión de hilo adicional (dependiendo del estado de la máquina)

A través de estas funciones se abre o cierra la tensión de hilo adicional.



Costura en zigzag (en función del estado de la máquina)

Si está seleccionado coser con costura recta, con esta función se selecciona coser con costuras en zigzag.



Costura recta (dependiendo del estado de la máquina)

Si está seleccionado coser con costura en zigzag, con esta función se selecciona coser con costuras rectas.



Ranura de costura de anchura variable (en función del estado de la máquina)

En caso de que esté seleccionada la ranura de costura variable estrecha, con esta función se selecciona la ranura de costura de anchura variable.



Ranura de costura variable estrecha (en función del estado de la máquina)

En caso de que esté seleccionada la ranura de costura de anchura variable, con esta función se selecciona la ranura de costura variable estrecha.


-   **Esperar a entrada** (entradas 1 a 2)
El procesamiento del programa se detiene hasta que la entrada correspondiente (1 a 2) haya alcanzado el nivel seleccionado.
-  **Esperar un tiempo**
El procesamiento del programa se detiene hasta que haya transcurrido el tiempo programado.
-  **Número de revoluciones**
Se introduce un número de revoluciones fijo en el programa.
-   **Número de revoluciones reducido (dependiendo del estado de la máquina)**
Mediante esta función se cose con un número de revoluciones reducido o se desconectan las revoluciones reducidas.
-  **Parada programada**
En el programa está programada una parada.
Mediante una llamada a la función "Iniciar" se continúa el procesamiento.
-  **Parada de solapa**
Con esta función se determina la parada de solapa. El programa de solapa se ejecuta a partir de este punto.
-  **Parámetros de desplazamiento**
La función sirve para desplazar la activación o desactivación de diferentes funciones. Se introduce el número de puntadas que dará la máquina para activar o desactivar antes o después la función correspondiente.
-  **Esc**
Terminar la entrada sin aceptar los datos introducidos.

11.03 Ejemplo de programación de costura


Mediante un ejemplo se describe a continuación la introducción de un programa de costura. Como plantilla de programa se utiliza aquí un dibujo con los valores de coordenadas correspondientes, véase la figura siguiente.



La condición previa para el uso del programa de costura es la coincidencia con el patrón de costura y el juego de piezas correspondiente.

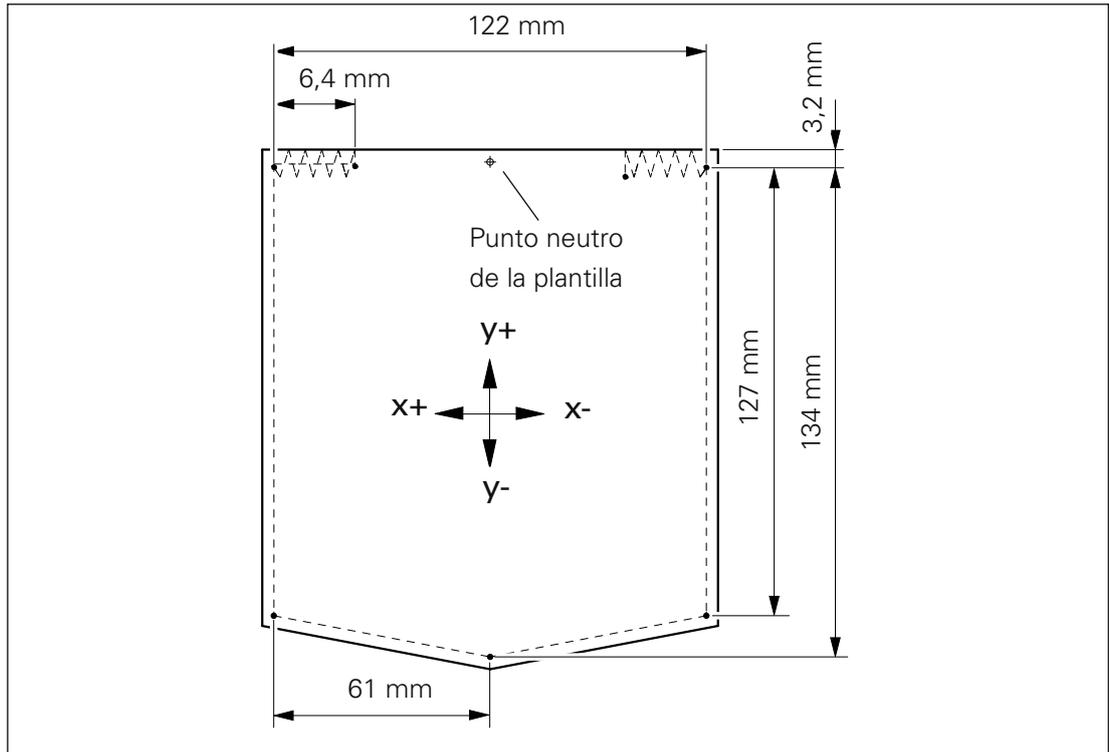

- Conecte la máquina.
-  ● Acceder al modo de funcionamiento Entrada.
-  ● Abrir luego la entrada del programa de costura.
- Dado el caso, introducir el número de código correspondiente

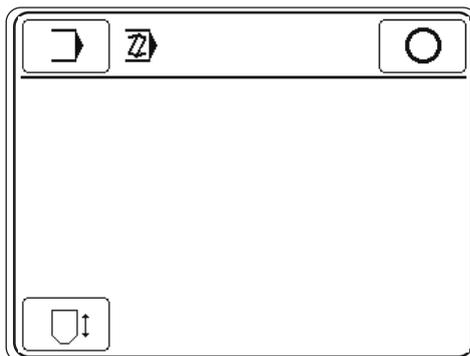



- Bajar el patrón.




- Confirmar el proceso.




- Introducir el número de programa que desee (p.ej. "115" para la creación de un nuevo programa de costura)




- Confirmar la elección del número de programa.

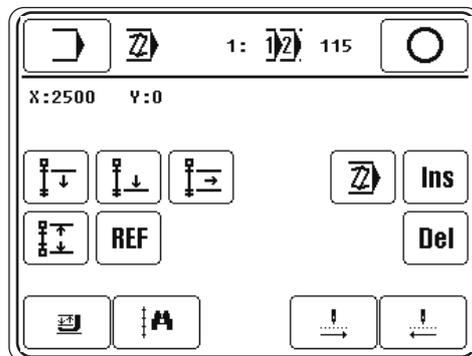

- Avanzar por impulsos.

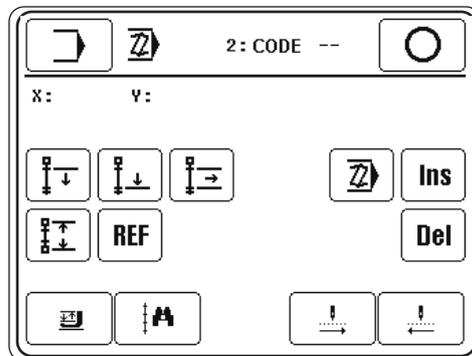


- Acceder a la edición de la sección.

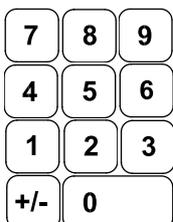


- Introducir el código del patrón (p.ej. "99").




- Confirmar los datos.

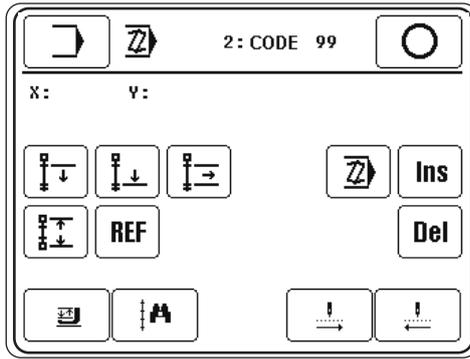


- Avanzar por impulsos.

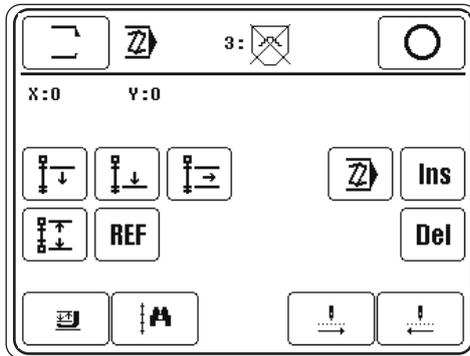


- Con la función "Modificar" llamar el patrón con obstáculos.

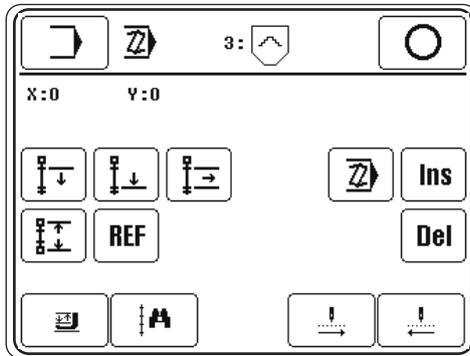

- Avanzar por impulsos.

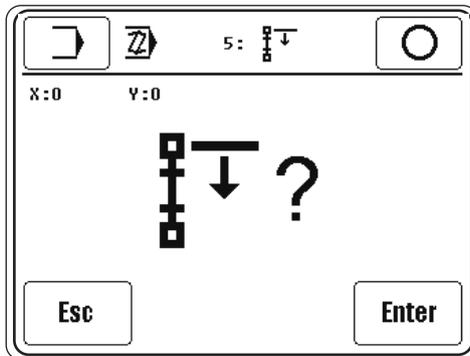


- Esc** ● Acceder a la función "Esc" para modificar el punto de inicio.

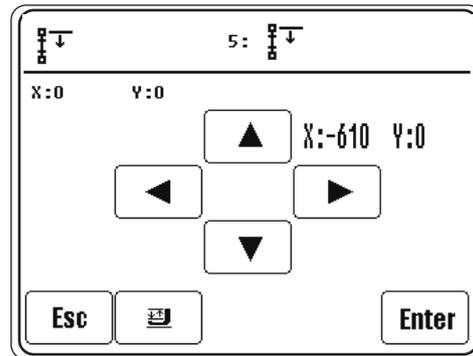


- Ir a la posición de salida utilizando los iconos de dirección correspondientes.


- Enter** ● Guardar el ajuste.

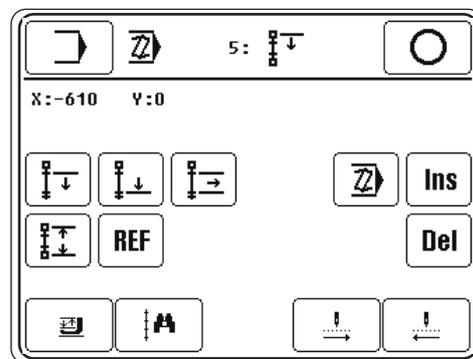

- Ins** ● Abrir la función "Insertar"

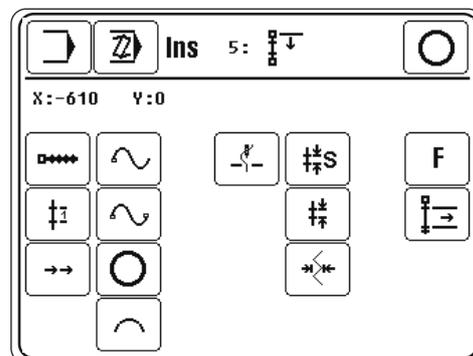

-  ● Abrir la función "Empezar a coser".

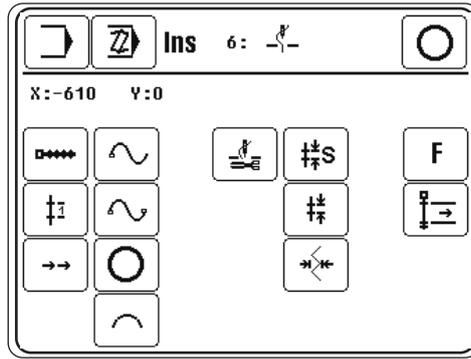


#S ● Abrir la función "Longitud de puntada estándar".


7	8	9
4	5	6
1	2	3
+/-	0	

● Introducir el valor para la longitud de puntada estándar, p.ej. 3,40 mm.

Enter ● Confirmar los datos.

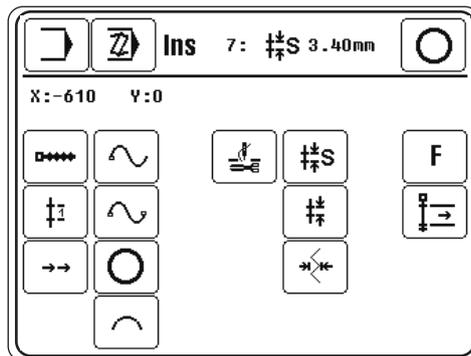


◆◆◆◆ ● Abrir la función "Recta" para añadir una recta.
 ● Ir al punto final de la recta utilizando los iconos de dirección correspondientes.

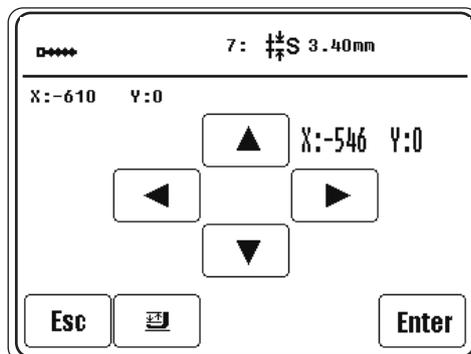


Enter ● Guardar el ajuste.

Esc ● Terminar la entrada de las rectas.

F ● Acceder a Otras funciones.

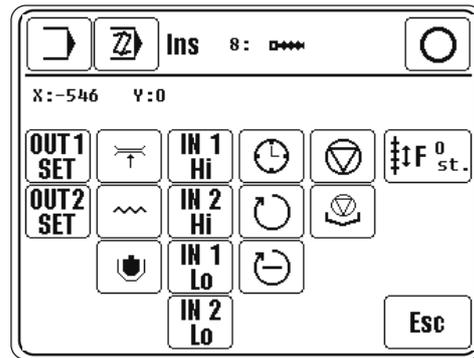

- Llamar la función "Costura en zigzag".

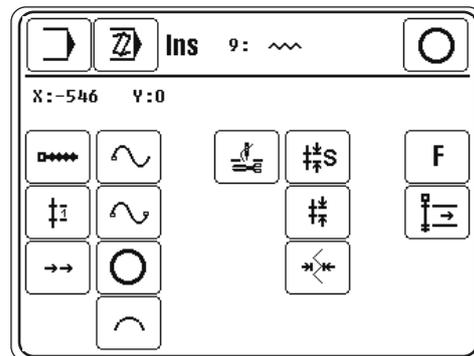


- Abrir la función "Longitud de puntada".



- Introducir el valor para la longitud de puntada, p.ej. 0,23 mm.




- Confirmar los datos.

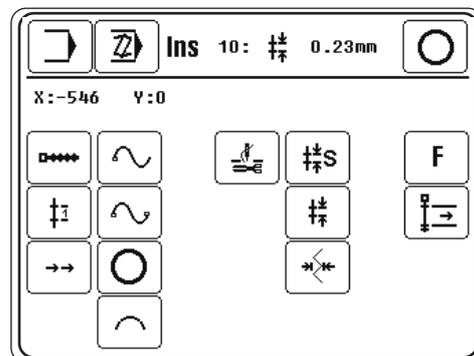

- Abrir la función "Recta" para añadir una recta.
- Ir al punto final de la recta utilizando los iconos de dirección correspondientes.




- Guardar el ajuste.

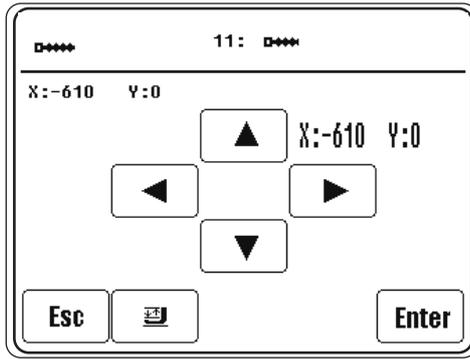


Esc ● Terminar la entrada de las rectas.


F ● Acceder a Otras funciones.

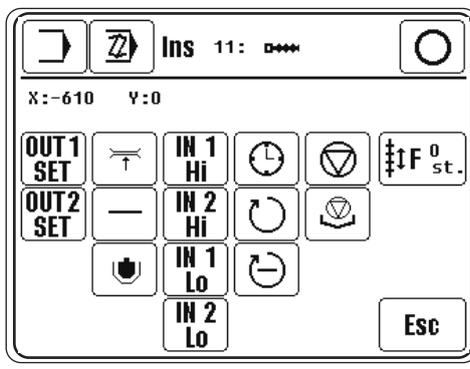

— ● Llamar la función "Costura recta".

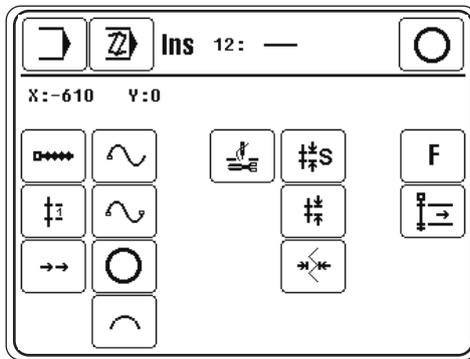

#S ● Abrir la función "Longitud de puntada estándar".

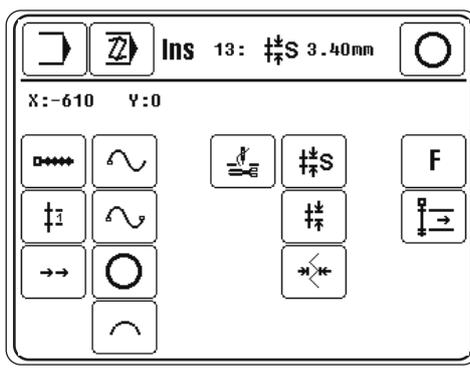




- Abrir la función "Recta" para añadir una recta.
- Ir al punto final de la recta utilizando los iconos de dirección correspondientes.

Enter


- Guardar el ajuste.

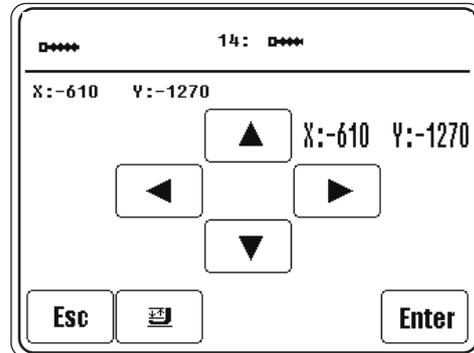

- Ir al siguiente punto final de la recta utilizando los iconos de dirección correspondientes.

Enter


- Guardar el ajuste.

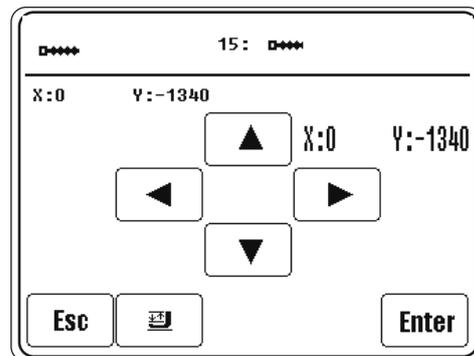

- Ir al siguiente punto final de la recta utilizando los iconos de dirección correspondientes.

Enter


- Guardar el ajuste.

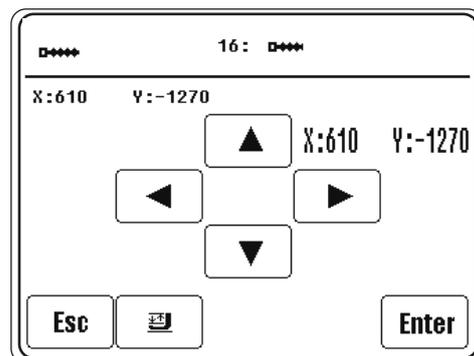

- Ir al siguiente punto final de la recta utilizando los iconos de dirección correspondientes.

Enter

- Guardar el ajuste.

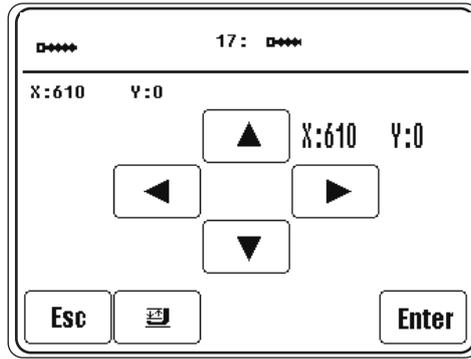


Esc


- Terminar la entrada de las rectas.

F

- Acceder a Otras funciones.

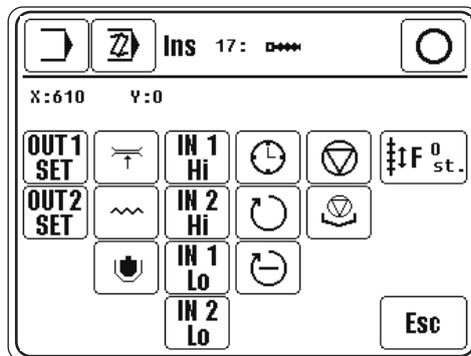

- Llamar la función "Costura en zigzag".

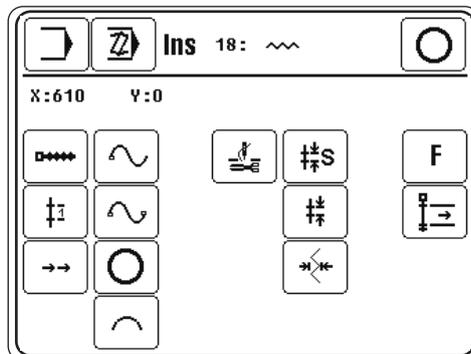


- Abrir la función "Longitud de puntada".



- Introducir el valor para la longitud de puntada, p.ej. z.B. 0,23 mm.

Enter


- Confirmar los datos.

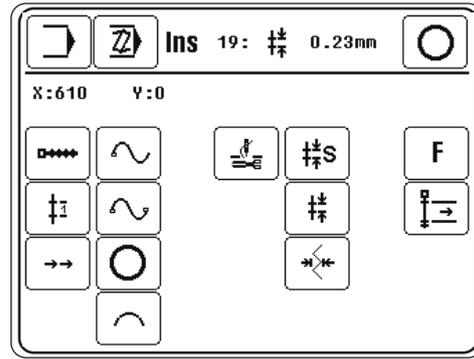

- Abrir la función "Recta" para añadir una recta.
- Ir al punto final de la recta utilizando los iconos de dirección correspondientes.



- Guardar el ajuste.

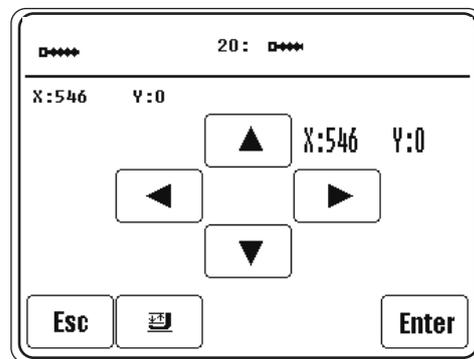


- Terminar la entrada de las rectas.




- Acceder a Otras funciones.



- Llamar la función "Costura recta".

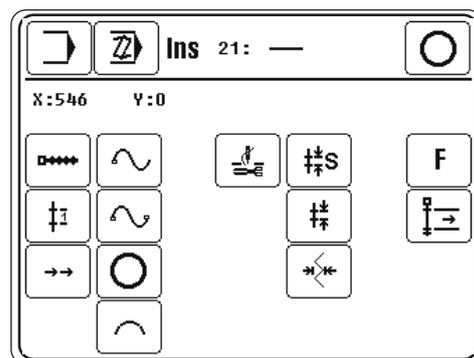

- Conectar el corte del hilo.

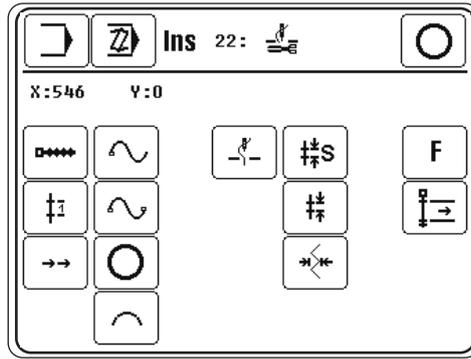

- Terminar la entrada del programa de costura (función en la línea de estado).



Tiene que realizarse la generación de puntadas para que sea posible coser con el programa de costura que se acaba de crear o modificar. Los programas incompletos o erróneos se pueden finalizar a través de la función "Esc", también sin generación de puntadas; pero si se abre el programa de costura en el modo de funcionamiento Coser, aparecerá el mensaje de error correspondiente.



- Ejecutar generación de puntadas.



- Avanzar a la posición inicial.

- Después de introducir el número de programa correspondiente, se puede seleccionar el programa de costura creado y procesarlo.



¡Avance paso a paso en la máquina a través del programa de costura que acaba de crear o corregir, para asegurarse de que coincide con la grapa!

11.04 Gestión de programas

La gestión de programas sirve para administrar los programas de costura, los datos de configuración y de la máquina. Se pueden seleccionar y copiar o borrar los archivos de la memoria de la máquina o de una tarjeta SD.


- Conectar la máquina.



- Acceder al modo de funcionamiento Entrada.



- Abrir la gestión de programas.

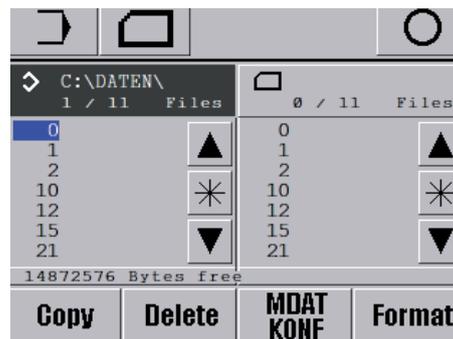

Los dos soportes de datos con los archivos correspondientes aparecen en la pantalla:

- La memoria de la máquina ("C:\DATEN'") está seleccionada actualmente
- La tarjeta SD () está introducida ahora

La selección del soporte de datos se realiza pulsando en el campo correspondiente; de este modo también se actualiza el contenido de ese soporte de datos. El soporte de datos seleccionado se muestra de modo inverso y los archivos seleccionados se representan en color azul:



La salvaguarda de los programas de costura se realiza en un nivel diferente que el almacenamiento de los datos de configuración y de la máquina, para evitar la edición por error de los datos de configuración y de la máquina.

Explicación de las funciones



Modo de funcionamiento Entrada

Mediante esta función se realiza el cambio al estado básico del modo de funcionamiento Entrada.



Actualizar unidades

Mediante esta función se actualizan las unidades (se vuelven a leer).



Terminar la entrada de datos

Mediante esta función se termina la entrada de datos y se efectúa el cambio al modo de funcionamiento Coser.



Selección de archivos

Mediante estas funciones se marcan los archivos que se deseen en la unidad actual. A través de las teclas de flecha se seleccionan archivos individuales. En combinación con la tecla de bloque (✳) se pueden seleccionar con las teclas de flecha varios archivos al mismo tiempo.



Copy

Copy

Mediante esta función se copian los archivos seleccionados del soporte de datos actual en un segundo soporte de datos.

Delete

Delete

Con esta función se pueden borrar los archivos seleccionados.

**MDAT
KONF**

MDAT/KONF

Mediante esta función se accede al nivel de los datos de configuración y de la máquina. En los archivos "MDAT3588" y "KONF3588.BIN" se guardan los ajustes actuales y la configuración de la máquina. De este modo se pueden guardar los datos de la máquina copiándolos en una tarjeta SD o también se pueden configurar rápidamente varias máquinas que tengan el mismo destino mediante la lectura de los datos de la máquina.

Format

Format

Mediante esta función se formatea la tarjeta SD insertada.



¡Al formatearla se borran todos los datos de la tarjeta SD!

11.05 **Derechos de acceso**

Las funciones a las que se puede acceder a través del panel de mando están clasificadas mediante indicadores y se pueden proteger de un acceso no autorizado. Para ello, el mando distingue tres grupos de usuarios (usuario 1, 2 y 3); todos ellos se pueden proteger con su correspondiente PIN. Si se selecciona una función bloqueada para el usuario, se solicitará la introducción del PIN. Después de introducir el PIN correspondiente, se ejecutará la función seleccionada. Junto a los 3 grupos de usuarios, el mando reconoce al llamado "Super-user" que, equipado con un interruptor de llave, tiene acceso a todas las funciones y también está autorizado a determinar los derechos de acceso.


- Introducir el interruptor de llave y conectar la máquina.



- Acceder al modo de funcionamiento Entrada.



- Abrir el menú para la entrada de los derechos de acceso.

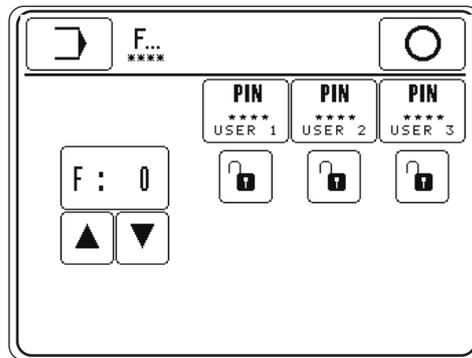

Explicación de las funciones



Modo de funcionamiento Entrada

Mediante esta función se realiza el cambio al estado básico del modo de funcionamiento Entrada.




Terminar la entrada de datos

Mediante esta función se termina la entrada de datos y se efectúa el cambio al modo de funcionamiento Coser.



Introducción del PIN

Con estas funciones se puede definir un PIN individual para cada usuario.



Selección de funciones

Mediante esas funciones se selecciona el indicador para la función que se quiere bloquear o liberar.



Bloquear/liberar funciones

Mediante estas funciones se bloquea o se libera la función seleccionada para el usuario correspondiente.

Asignación de los indicadores

Función	Icono	Indi- cador	Ajuste estándar		
			Usuario 1	Usuario 2	Usuario 3
Selección del número de programa		0			
Introducir la longitud de la puntada		1			
Introducir el número de revoluciones		2			
Entrada de datos		3			
Crear programa		4			
Gestión de programas		5			
Ajustes de parámetros	PAR	6			
Grupo de parámetros 100 Ajustes generales	-	7			
Grupo de parámetros 200 Parámetros de costura	-	8			
Grupo de parámetros 300 Posiciones del motor de costura	-	9			
Grupo de parámetros 400 Tiempos	-	10			
Grupo de parámetros 500 Contador	-	11			
Grupo de parámetros 500 Contador	-	12			
Información		16			
Poner a cero el contador de piezas diario		17			
Poner a cero el contador de puntadas del hilo inferior		18			
Borrar el contador de horas de producción		19			
Borrar el contador de horas de producción		20			
Ajustes de país		21			
Derechos de acceso	F... ****	22			
Servicio		23			
Inicializar de nuevo el sistema		24			

Función	Icono	Indicador	Ajuste estándar		
			Usuario 1	Usuario 2	Usuario 3
Configurar la máquina		25			
Cargar el software		26			
Ajustar el contraste del panel de mando		27			
Proceso de corte del hilo		28			
Posición de la aguja	POS	29			
Ajustar los puntos cero		30			

12 Mantenimiento y cuidados

12.01 Intervalos de mantenimiento

Limpieza de la máquina completa.....	semanalmente
Limpieza de la zona del garfio	varias veces al día
Limpieza de la zona de la aguja.....	varias veces al día
Control del nivel de aceite del cabezal	diariamente, antes de la puesta en marcha
Engrase de las guías de la plantilla.....	cada 2 meses
Engrase de la guía de la chapa de bolsillo	cada 2 meses
Engrase de la guía del doblador	cada 2 meses
Limpieza del filtro de aire del soplador.....	en caso necesario
Control de la presión de aire	diariamente, antes de la puesta en marcha
Limpieza del filtro de aire del grupo acondicionador del aire comprimido en caso necesario	



Estos intervalos de mantenimiento se refieren a los intervalos medios de funcionamiento de la máquina con servicio de un solo turno. Si los intervalos de funcionamiento son más elevados, conviene efectuar los trabajos de mantenimiento con mayor frecuencia.

12.02 Limpieza de la máquina

El ciclo de limpieza requerido para la máquina depende de los siguientes factores:

- Trabajo en uno o en dos turnos
- Acumulación de polvo, según el material de costura que se utilice

De ahí que instrucciones óptimas para la limpieza sólo se puedan fijar de caso en caso.

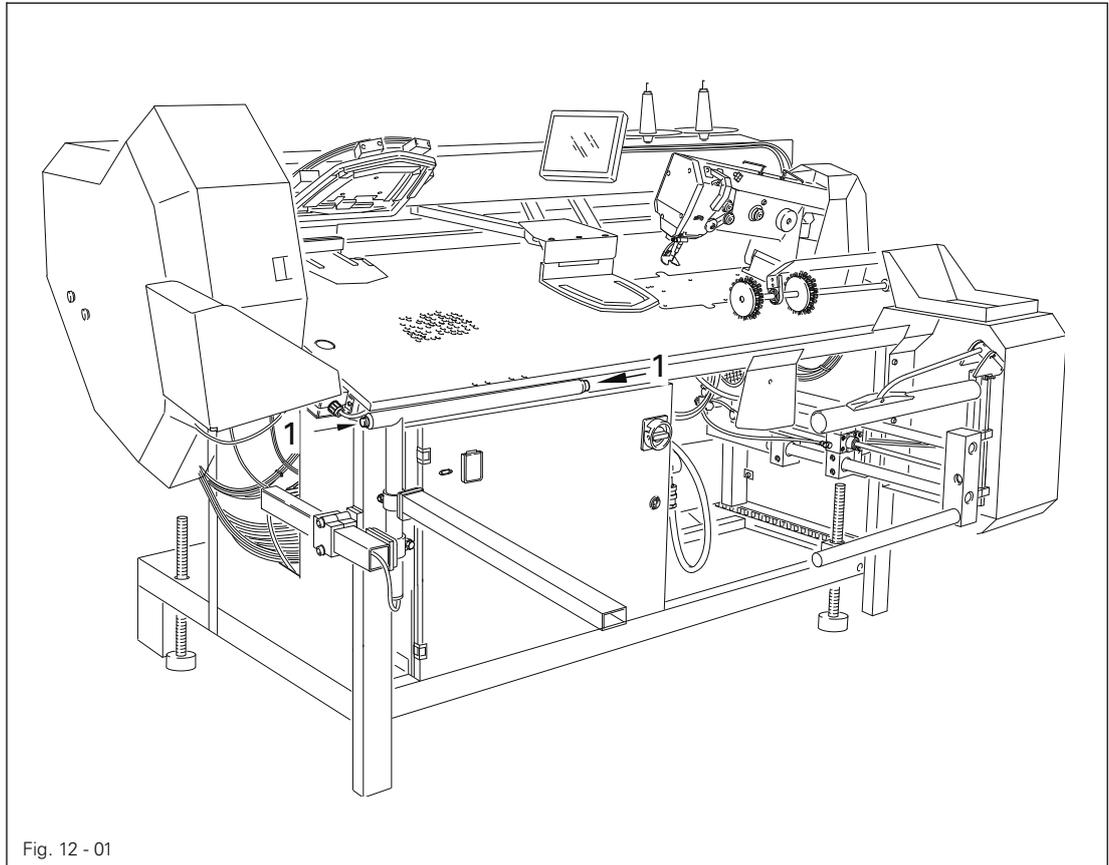


Fig. 12 - 01



Para evitar fallos durante la marcha de la máquina, recomendamos efectuar los siguientes trabajos de limpieza en el caso de un turno de trabajo:

- La zona del garfio y de la aguja del cabezal varias veces al día.
- La máquina completa una vez a la semana por lo menos.

Para ello:

- Conectar la máquina.



- Llamar la costura manual.



- Llamar la función "cambio de carrete".

- Después de limpiar pulsar simultáneamente las teclas de arranque doble 1.

12.03 Limpieza del garfio

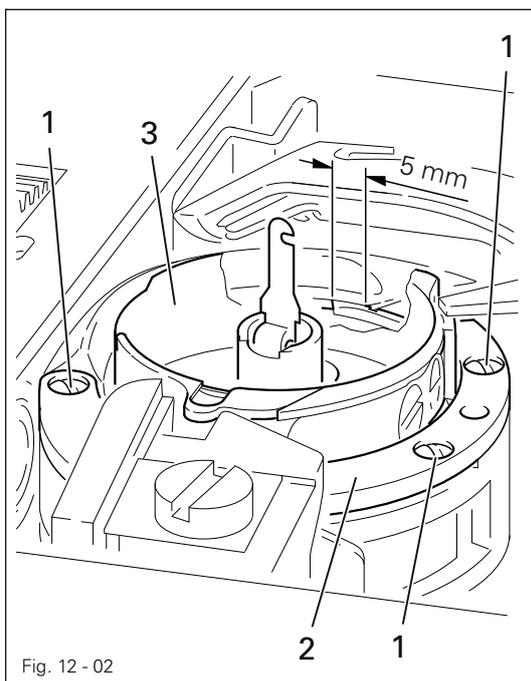


Fig. 12 - 02

- Saque los tornillos 1.
- Retire el arco 2 del garfio.
- Gire el volante hasta que la punta de la cápsula 3 de la canilla penetre en la ranura de la pista del garfio.
- Saque la cápsula 3 de la canilla.
- Limpie la pista del garfio.
- Coloque la cápsula 3 de la canilla.
- Atornille el arco 2 del garfio.
- Pulse los dos botones de arranque.

12.04 Limpiar el filtro de aire del soplante


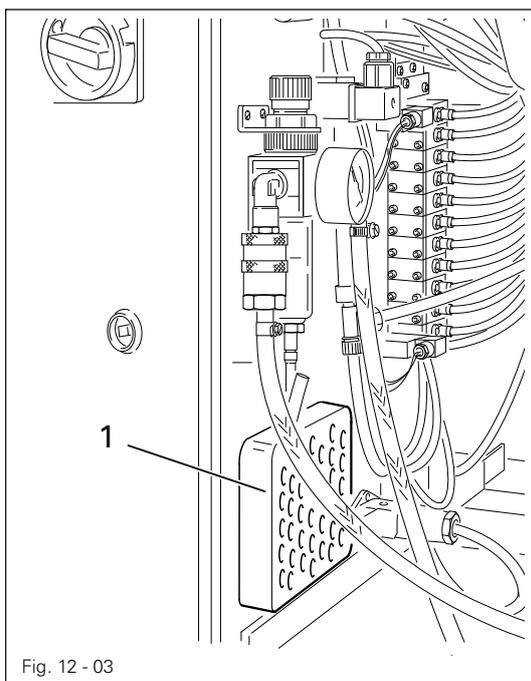


Fig. 12 - 03

- Retirar la tapa 1.
- Saque el filtro y soplelo con aire comprimido.
- Inserte el filtro ya limpio y coloque la tapa 1.

12.05 Control y ajuste de la presión de aceite

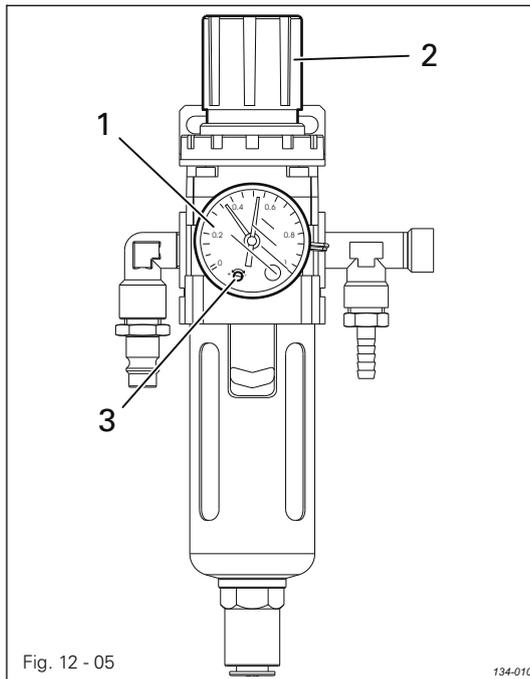

- Controlar antes de cada puesta en marcha la presión de aire en el manómetro 1.
- El manómetro 1 debe mostrar una presión de 6 bar.
- Ajustar este valor en caso necesario.
- Para ello, levantar el botón 2 y girarlo de modo que el manómetro 1 muestre una presión de 6 bar.


Ajuste del controlador de presión:

- Girar el tornillo 3 hasta que el indicador verde se encuentre en **4,5 bar**. A una presión por debajo de **4,5 bar**, la máquina se desconecta automáticamente. Puede volver a conectarse cuando la presión supere los **5,0 bar**.



Bar	MPa	psi
4,5	= 0,45	= 65
5	= 0,5	= 73
6	= 0,6	= 87

12.06 Limpieza del filtro de aire de la unidad de mantenimiento

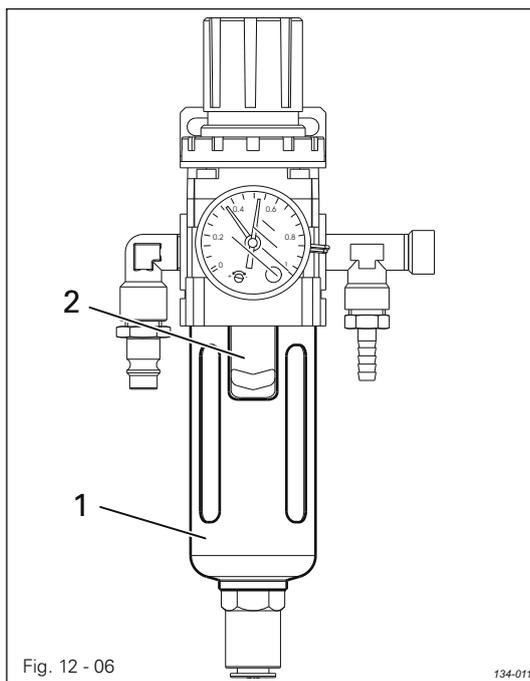

¡Desconectar la máquina!
Retirar la manguera para aire comprimido de la unidad de mantenimiento.

Vaciar el depósito de agua 1

- El depósito de agua 1 se vacía automáticamente después de retirar la manguera de aire comprimido a la unidad de mantenimiento.

Limpiar el filtro 2

- Desatornillar el depósito de agua 1.
- Desenroscar el filtro 2.
- Limpiar el filtro 2 con aire comprimido o con alcohol isopropil (número de pedido 95-665 735-91).
- Enroscar el filtro 2 y desenroscar el depósito de agua 1.

12.07 Control del nivel de aceite de la lubricación de la pieza superior

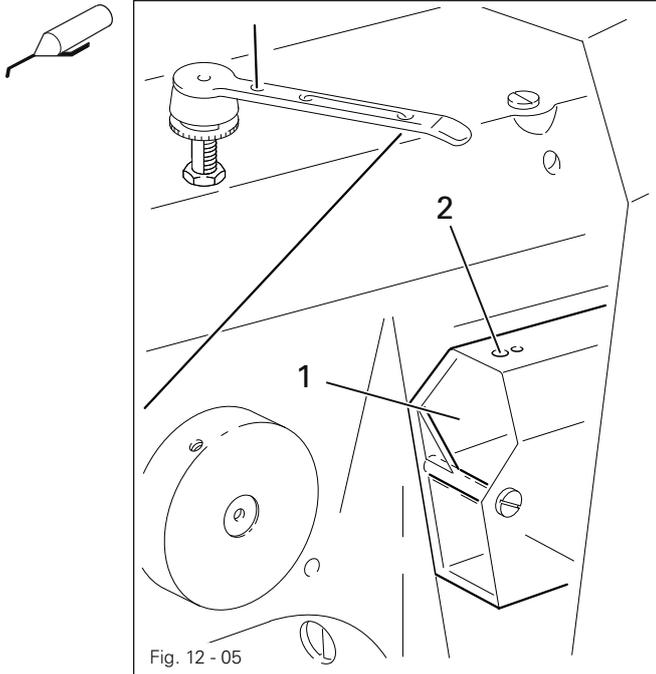


Fig. 12 - 05

- Diariamente, antes de la puesta en marcha, se tiene que controlar el nivel de aceite del depósito 1.
- El nivel de aceite tiene que situarse entre las marcas inferior y superior del depósito 1.
- En caso necesario, rellenar aceite por el orificio 2.



¡Utilizar únicamente aceite con una viscosidad media de $22,0 \text{ mm}^2/\text{s}$ a 40°C y una densidad de $0,865 \text{ g}/\text{cm}^3$ a 15°C !

- Antes de la primera puesta en marcha y después de una parada prolongada poner unas pocas gotas adicionales de aceite en la trayectoria de la lanzadera.



Recomendamos aceite para máquina de coser PFAFF n.º de pedido 280-1-120 144.

12.08 Engrase del excéntrico del zigzag

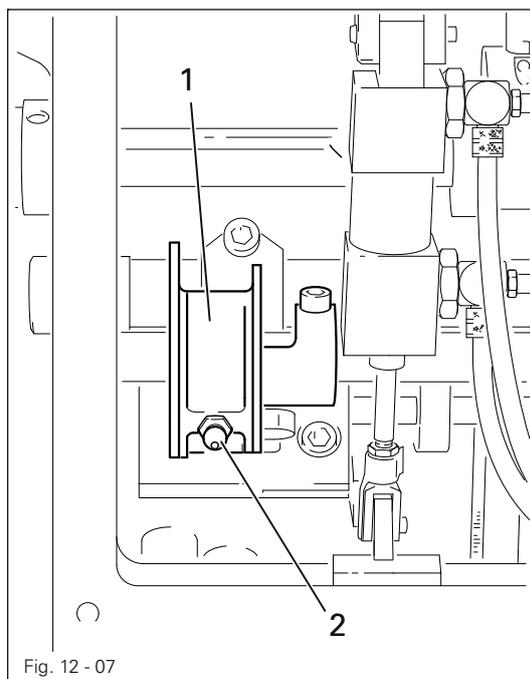


Fig. 12 - 07




¡Desconecte la máquina y asegúrela contra reconexión!
¡Desconecte el aire comprimido!



Utilice únicamente grasa de alto rendimiento Isoflex Topas L32, N° de pedido 280-1-120 210.

- Abdeckung an der Oberteilrückseite abschrauben.
- Bei Einschicht-Betrieb alle zwei Monate, bei Zweiseicht-Betrieb monatlich den Exzenter 1 über Schmiernippel 2 mittels Fettpresse schmieren.
- Abdeckung anschrauben.

12.09 Engrase del transporte de la plantilla de costura

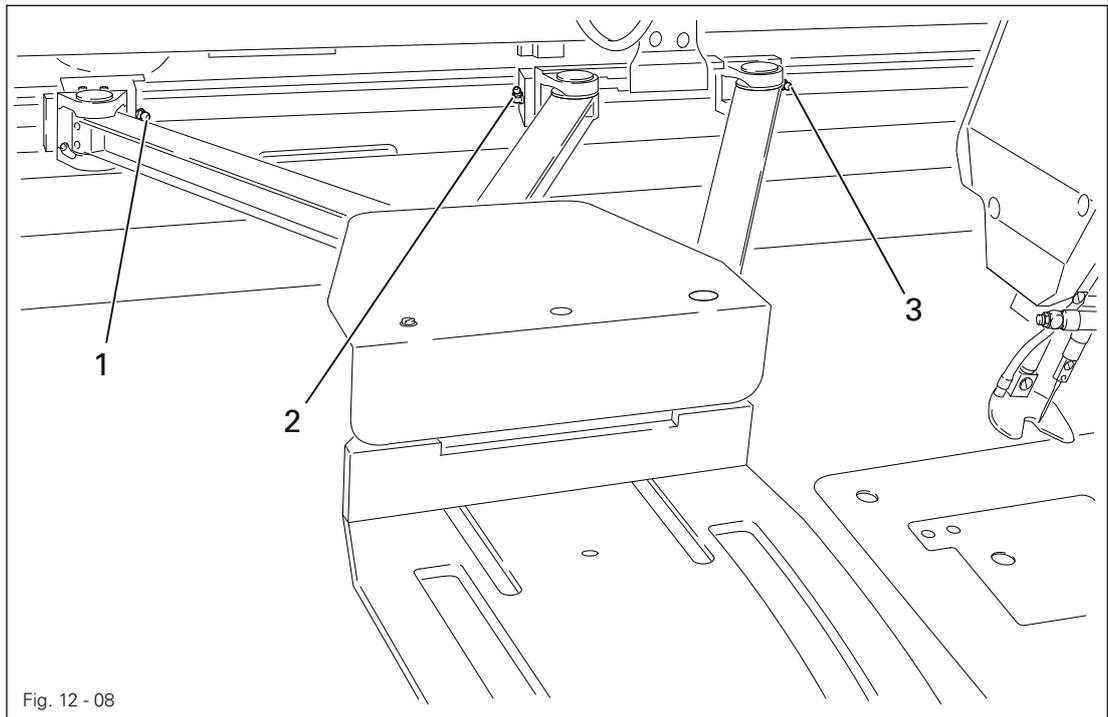

¡Desconecte la máquina y asegúrela contra reconexión!




Utilice únicamente grasa de alto rendimiento Isoflex Topas L32, N° de pedido 280-1-120 210.



- Destornille y quite la tapa del transporte de la plantilla de costura.
- Engrase las guías a través de las boquillas de engrase **1**, **2** y **3** cada dos meses cuando se trabaje en un turno y cada mes en caso de dos turnos, sirviéndose para ello de una bomba de engrase.
- Atornille la tapa.

12.10 Engrase de la guía de la chapa de bolsillo

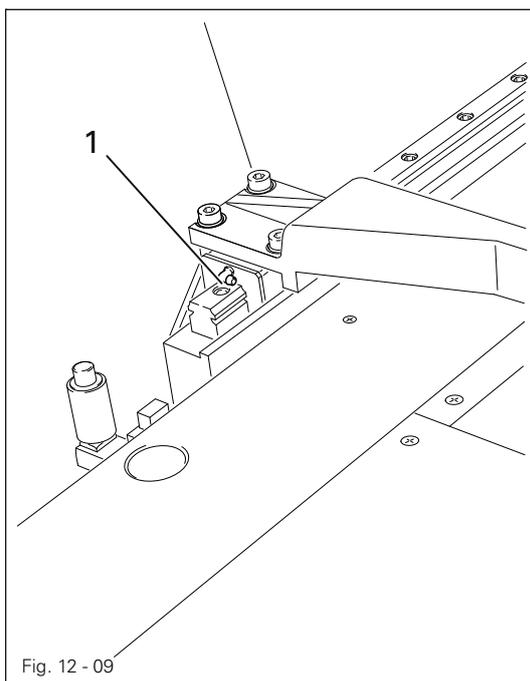

¡Desconecte la máquina y asegúrela contra reconexión!



Utilice únicamente grasa de alto rendimiento Isoflex Topas L32, N° de pedido 280-1-120 210.

- En caso de trabajar en 1 turno, engrase cada 2 meses la guía sobre la boquilla de engrase 1 con una bomba de engrase; en caso de 2 turnos, cada mes.

13 Ajuste



¡Antes de comenzar con los ajustes, deberán tenerse en cuentas las normas de seguridad de este manual de instrucciones!

13.01 Indicaciones para el ajuste

Todos los ajustes contenidos en este manual se refieren a la máquina montada por completo y solamente deberán ser realizados por personal instruido al efecto.

Las tapas de la máquina que se desmontan y vuelven a montarse para efectuar trabajos de control y ajuste, no se mencionan en el texto.

Los tornillos y tuercas que van entre paréntesis () son fijaciones de piezas de la máquina que deberán aflojarse antes del ajuste y apretarse una vez terminado el mismo.



Siempre que no se indique lo contrario, antes de cualquier trabajo de ajuste deberá desconectarse la máquina de la red eléctrica y neumática
¡Peligro de lesiones debido a la repentina puesta en marcha de la máquina!

13.02 Herramientas, calibres y otros utensilios necesarios para el ajuste

- 1 juego de destornilladores de una anchura de hoja de 2 a 10 mm
- 1 juego de llaves para tuercas de un ancho de boca de 6 a 22 mm
- 1 juego de llaves de vaso hexagonales de 1,5 a 6 mm
- 1 destornillador universal con hojas recambiables
- 1 decímetro de metal
- 1 pasador de ajuste (ajuste del punto cero), N° de pedido 61-775 913-15
- 1 Einstellehre (Oberteileinstellungen), Best.-Nr. 61-778 162-15
- 1 calibre de ajuste (ajustes del transporte)
- 1 calibre para el ajuste de formación de la lazada, N° de pedido 61-111 600-01
- 1 mordaza (prensa o cárcel de tornillo), N° de pedido 08-880 137 00
- Hilos y material de costura
- Agujas

13.03 Abreviaturas

pms = punto muerto superior

pmi = punto muerto inferior


13.04

Extracción / Introducción del cabezal de costura



¡Desconecte el aire comprimido!

¡Desconecte el interruptor general y asegúrelo contra reconexión!

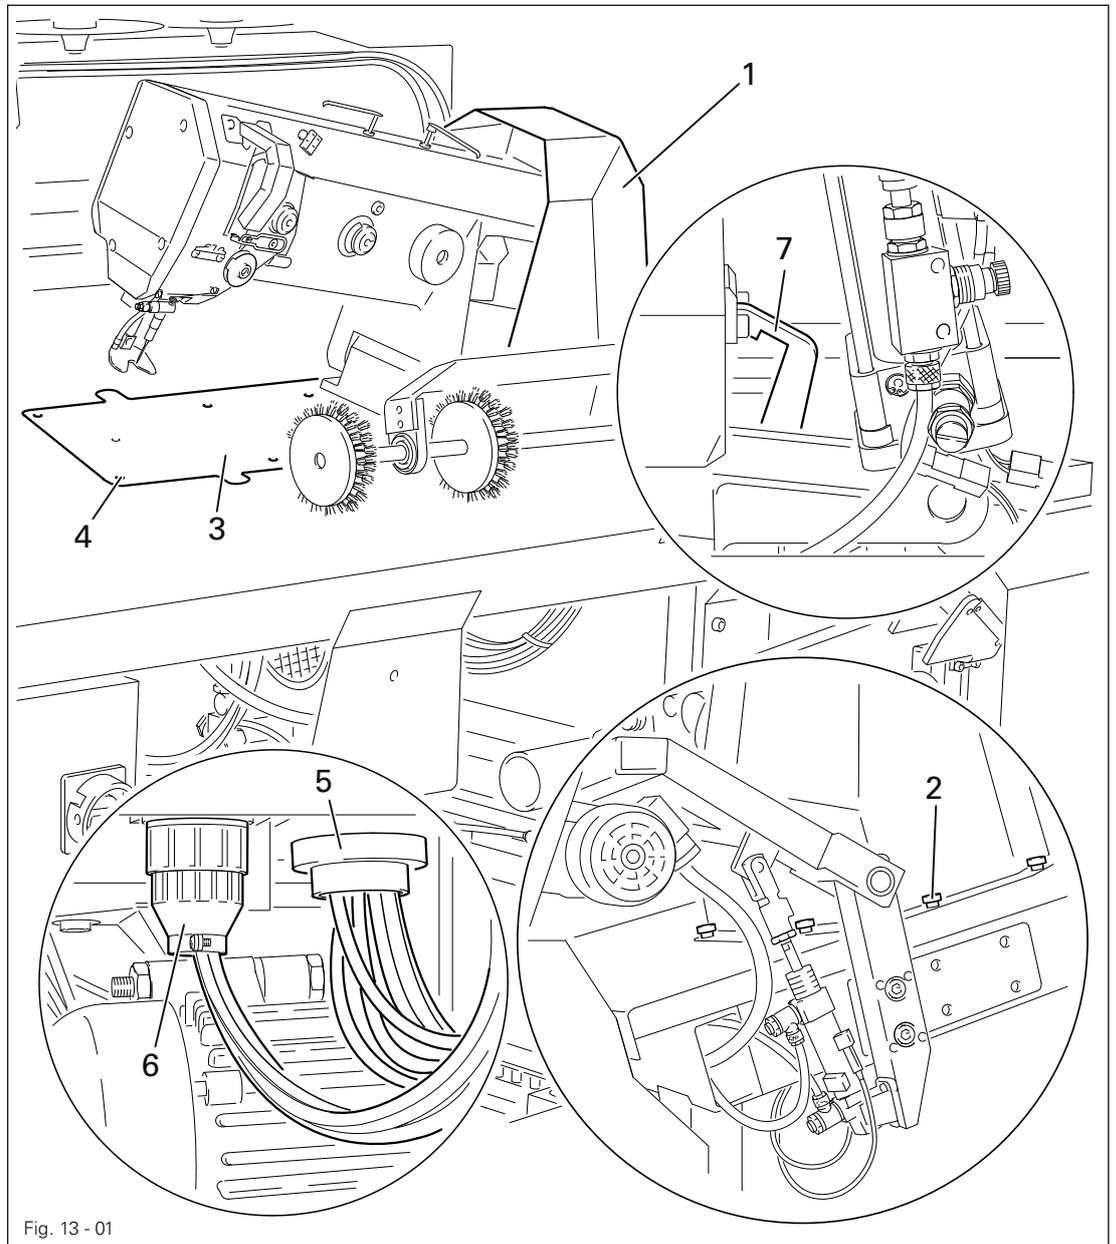


- Para extraer el cabezal, retire la tapa de protección 1 (tornillos 2).
- Saque la placa de cubrimiento 3 del garfio (tornillos 4, en total 6).
- Retire el acoplamiento neumático 5 y el enchufe 6.
- Desenganche el bloqueador 7 y presione hacia abajo el cabezal.
- Quite la correa trapezoidal de la polea del motor.
- Quite el cable de puesta a tierra del cabezal de costura.
- Extraiga el cabezal de costura fuera de su soporte.
- Para introducir el cabezal, proceda de forma inversa.

13.05 Ajuste del cabezal de costura

13.05.01 Distancia entre el cabezal y la placa base

Norma

Estando el cabezal descendido, deberá haber una distancia de **132,8 mm** entre el borde inferior del eje 1 y la placa base.

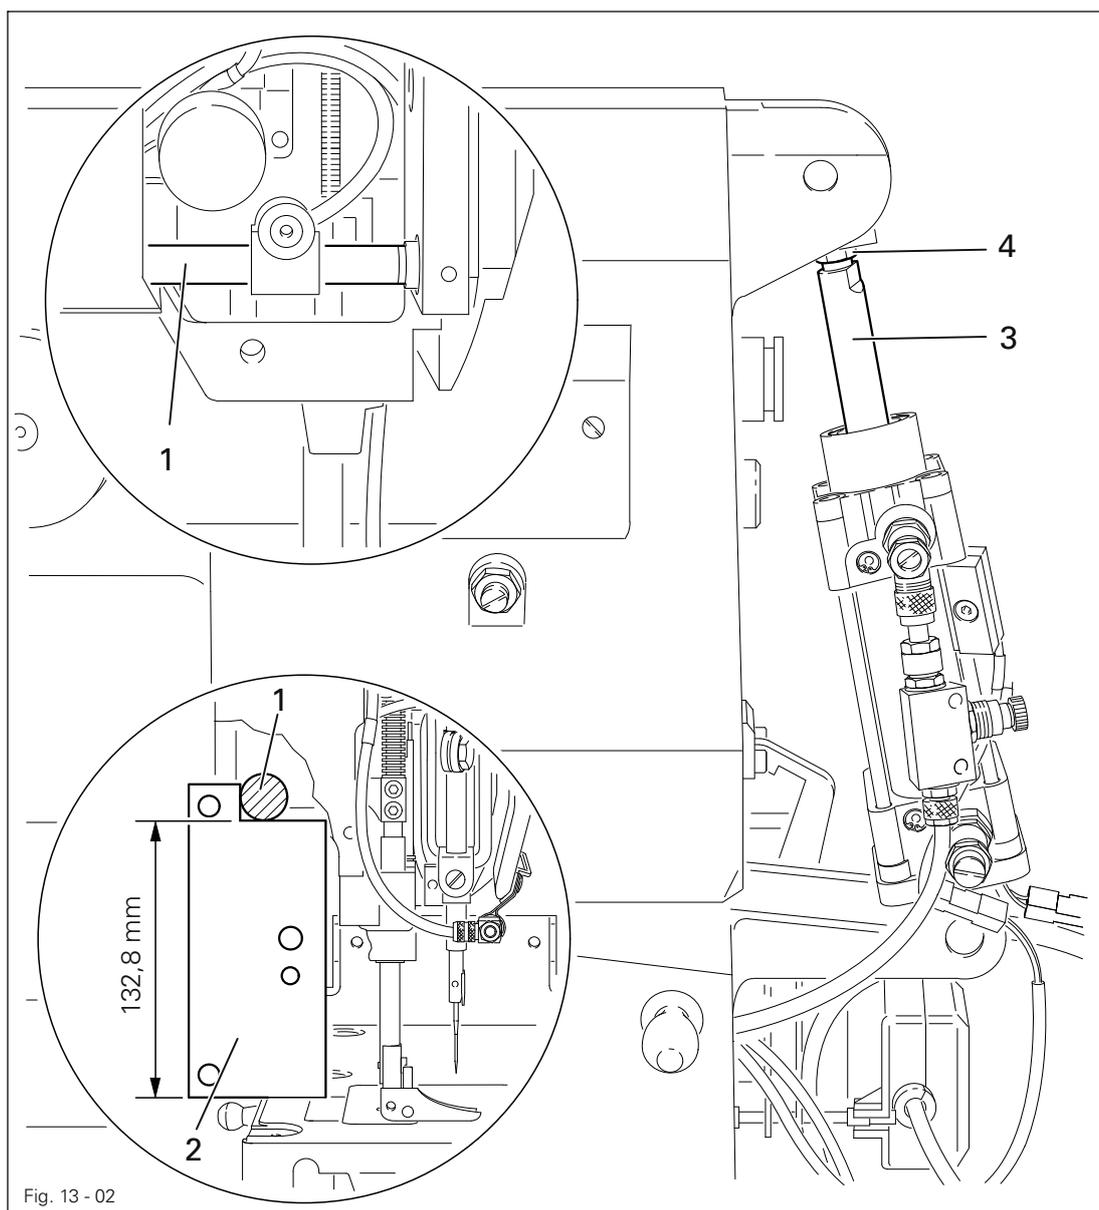


- Compruebe la distancia entre el eje 1 y la placa base mediante el calibre 2 (N° de pedido 61-775 913-15)
- Dado el caso, gire el vástago de émbolo 3 (tuerca 4) conforme a la Norma.

13.05.02 Posición del cabezal con respecto a la placa base

Norma

Estando el cabezal descendido, afloje los tornillos 3 y haga que la barra prensatelas 4 entre exactamente en el correspondiente agujero del calibre 1.

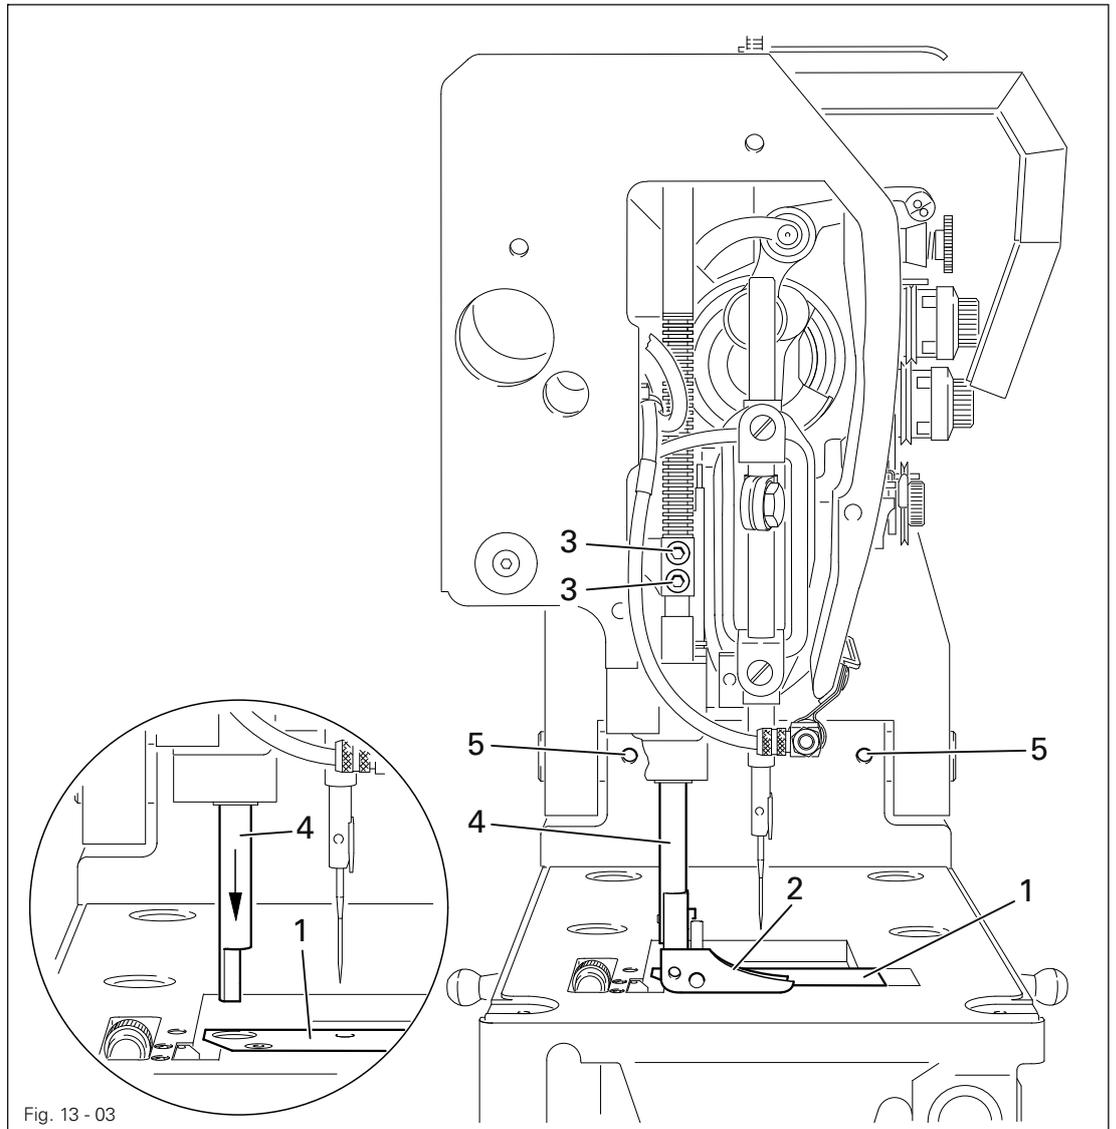

- Destornille y quite la placa de aguja y atornille el calibre 1 (N° de pedido 61-778 162-15).
- Destornille y quite el prensatelas 2.
- Afloje los tornillos 3 e introduzca la barra prensatelas 4 en el agujero del calibre 1.
- Dado el caso, desplace el cabezal (tornillos 5) conforme a la **Norma**.
- Retroceda la barra prensatelas 4 a su posición primitiva y apriete ligeramente los tornillos 3.



Deje el calibre 1 atornillado para realizar los siguientes ajustes.
El ajuste exacto de la barra prensatelas 4 se describe en el
Cap. 13.05.21 Altura del prensatelas.

13.05.03 Guardacorreas superior e inferior

Norma

Los guardacorreas superior e inferior deberán estar lo más junto posible a las poleas para correas dentadas pero sin que hagan contacto con éstas.

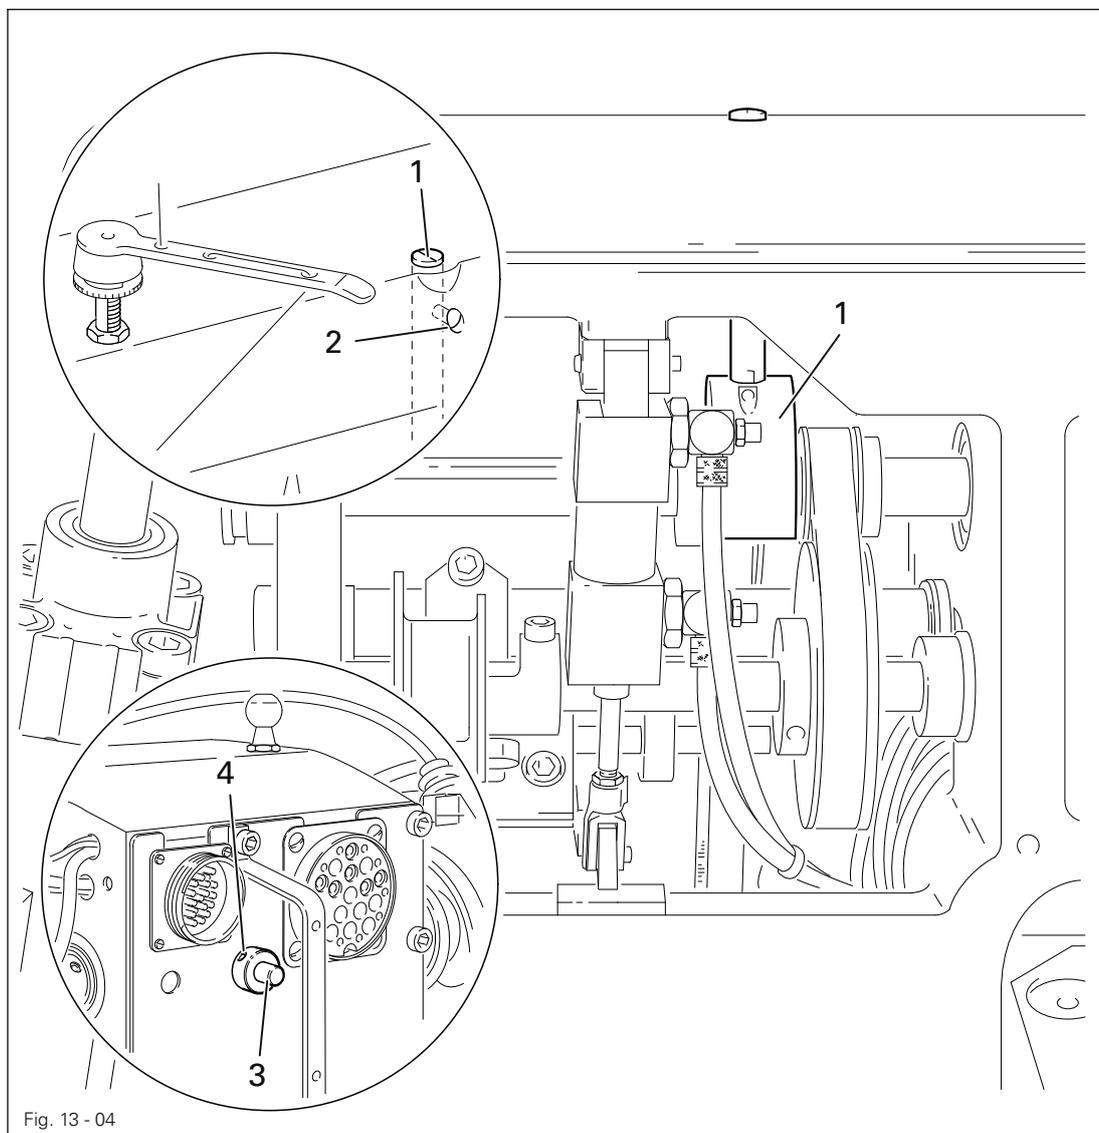


Fig. 13 - 04



- Desplace el guardacorreas superior 1 (tornillo 2) y el guardacorreas inferior 3 (tornillos 4) en la parte inferior del cabezal de acuerdo con la **Norma**.



¡Efectúe el ajuste de forma exacta!

¡De lo contrario, la correa dentada podría sobresaltar al estar el cabezal elevado!

13.05.04 Peso compensador

Norma

Estando la barra de aguja en su pmi, la mayor excentricidad del peso compensador 1 deberá estar hacia arriba.

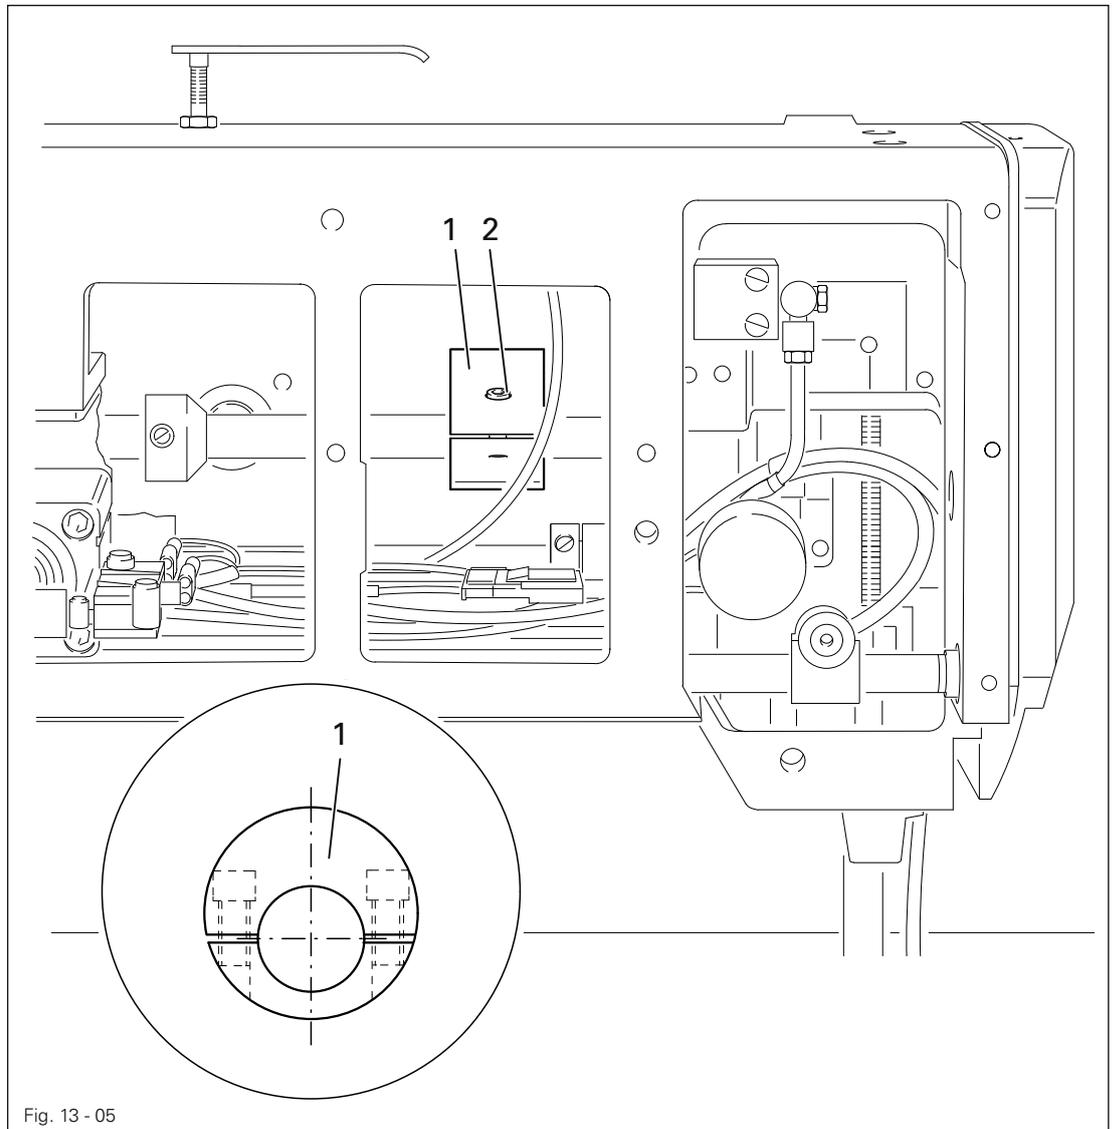


Fig. 13 - 05




- Ponga la barra de aguja en su pmi.
- Gire el peso compensador 1 (tornillos 2) de acuerdo con la Norma.

13.05.05 Ajuste previo de la altura de la aguja

Norma

Estando la barra de aguja en su pms, deberá haber una distancia de **22 mm** aprox. entre la punta de la aguja y el calibre.

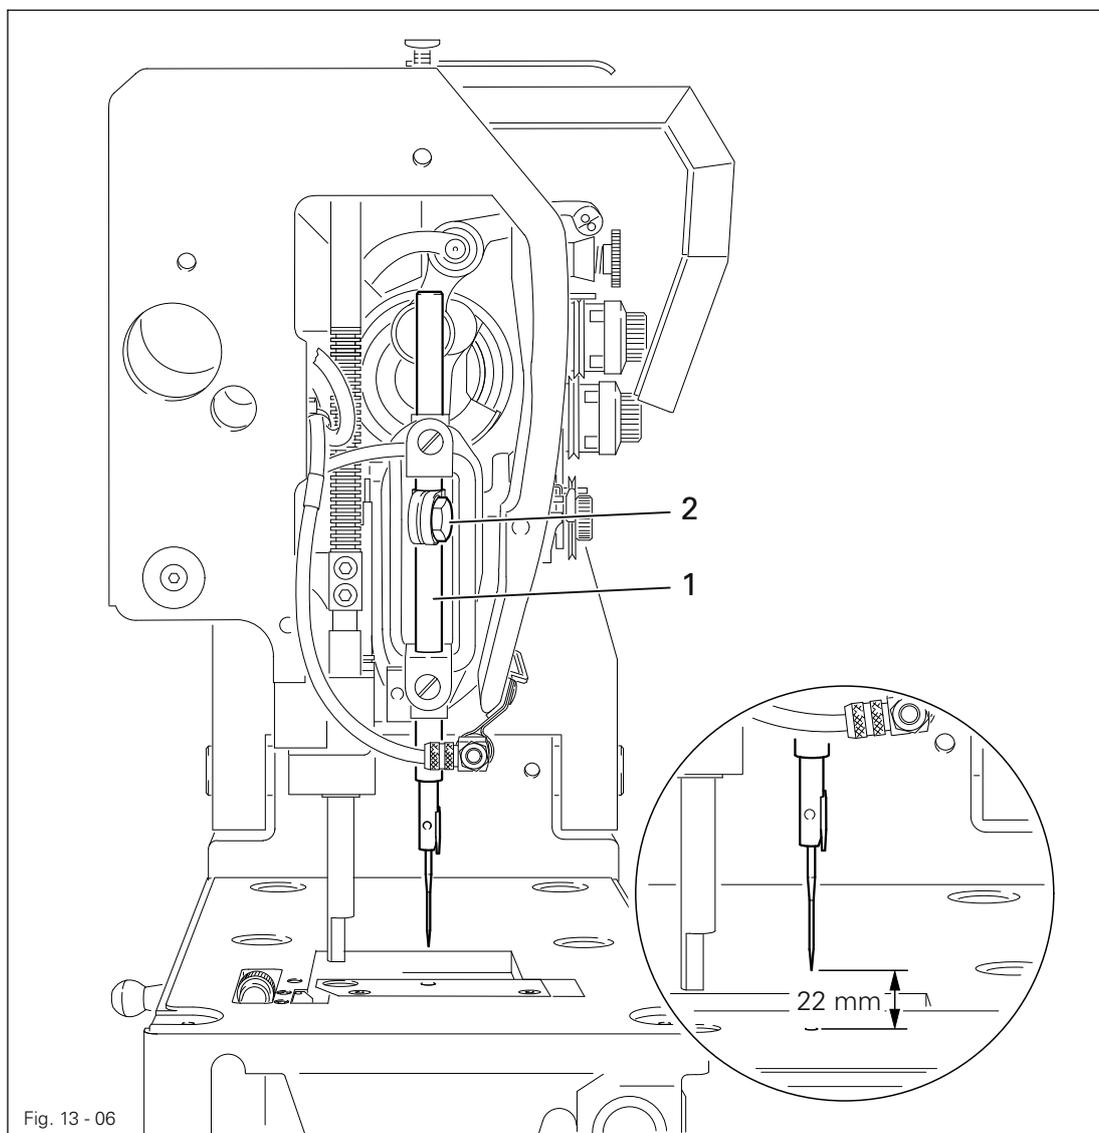

- Desplace la barra de aguja 1 (tornillo 2), sin girarla, de acuerdo con la Norma.

13.05.06 Puntada cero

Norma

Estando el vástago de émbolo **1** del cilindro (posición para punto recto) fuera del todo, la biela **2** no deberá ejercer ningún movimiento al girar el volante.

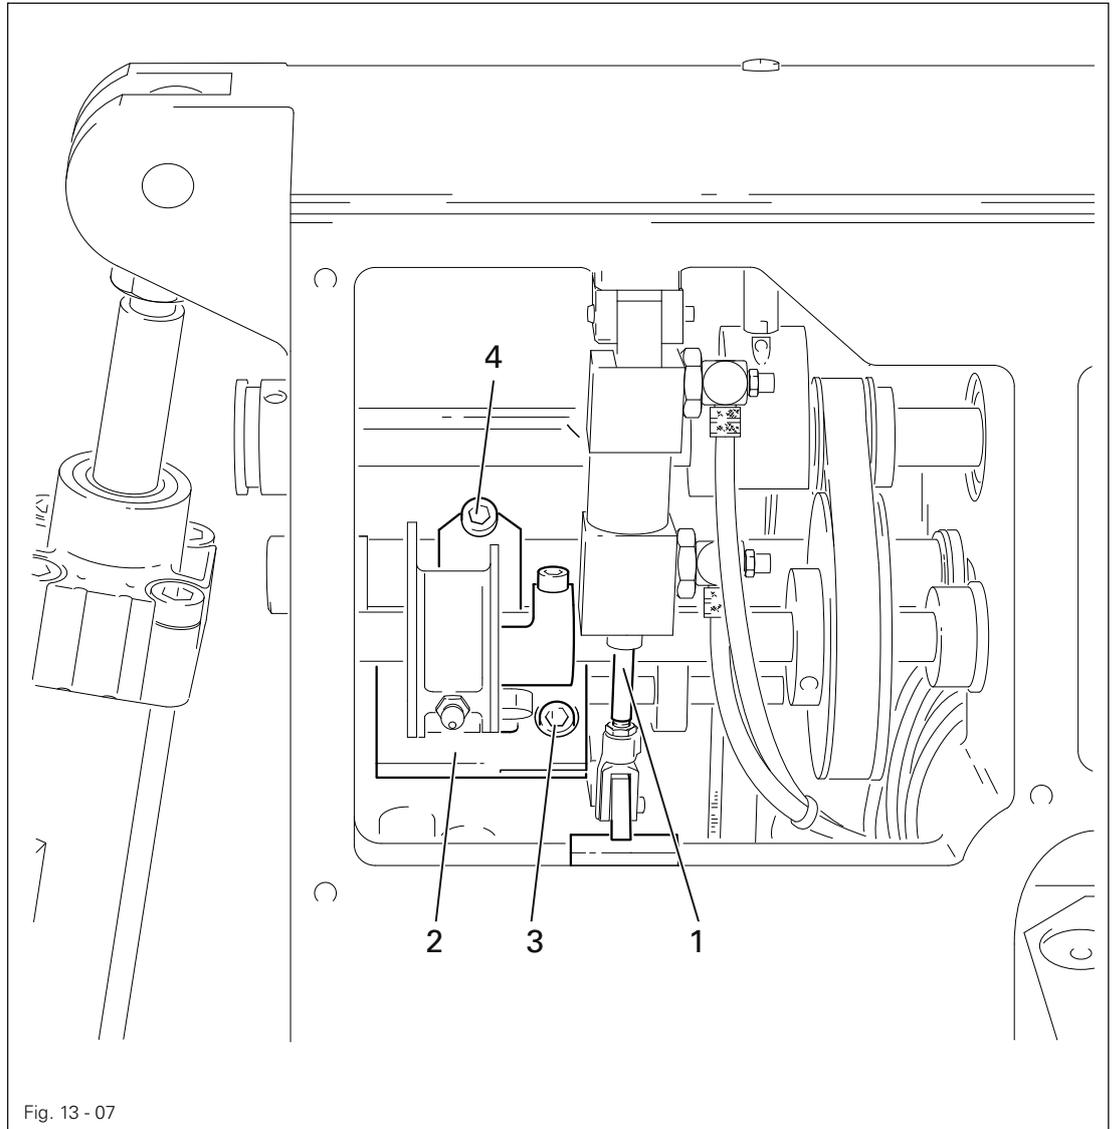


Fig. 13 - 07



- Saque el vástago de émbolo **1** hasta el tope.
- Gire la biela **2** (tornillo **3**) conforme a la Norma.



Para mejor reconocer el movimiento de la biela, introduzca la llave de vaso hexagonal en el tornillo **4**.

13.05.07 Centrado de la aguja en su agujero de la placa

Norma

Estando el vástago de émbolo 1 del cilindro (posición para punto recto) fuera del todo, el pasador 1 deberá entrar en el respectivo agujero pasante del calibre de ajuste 8.

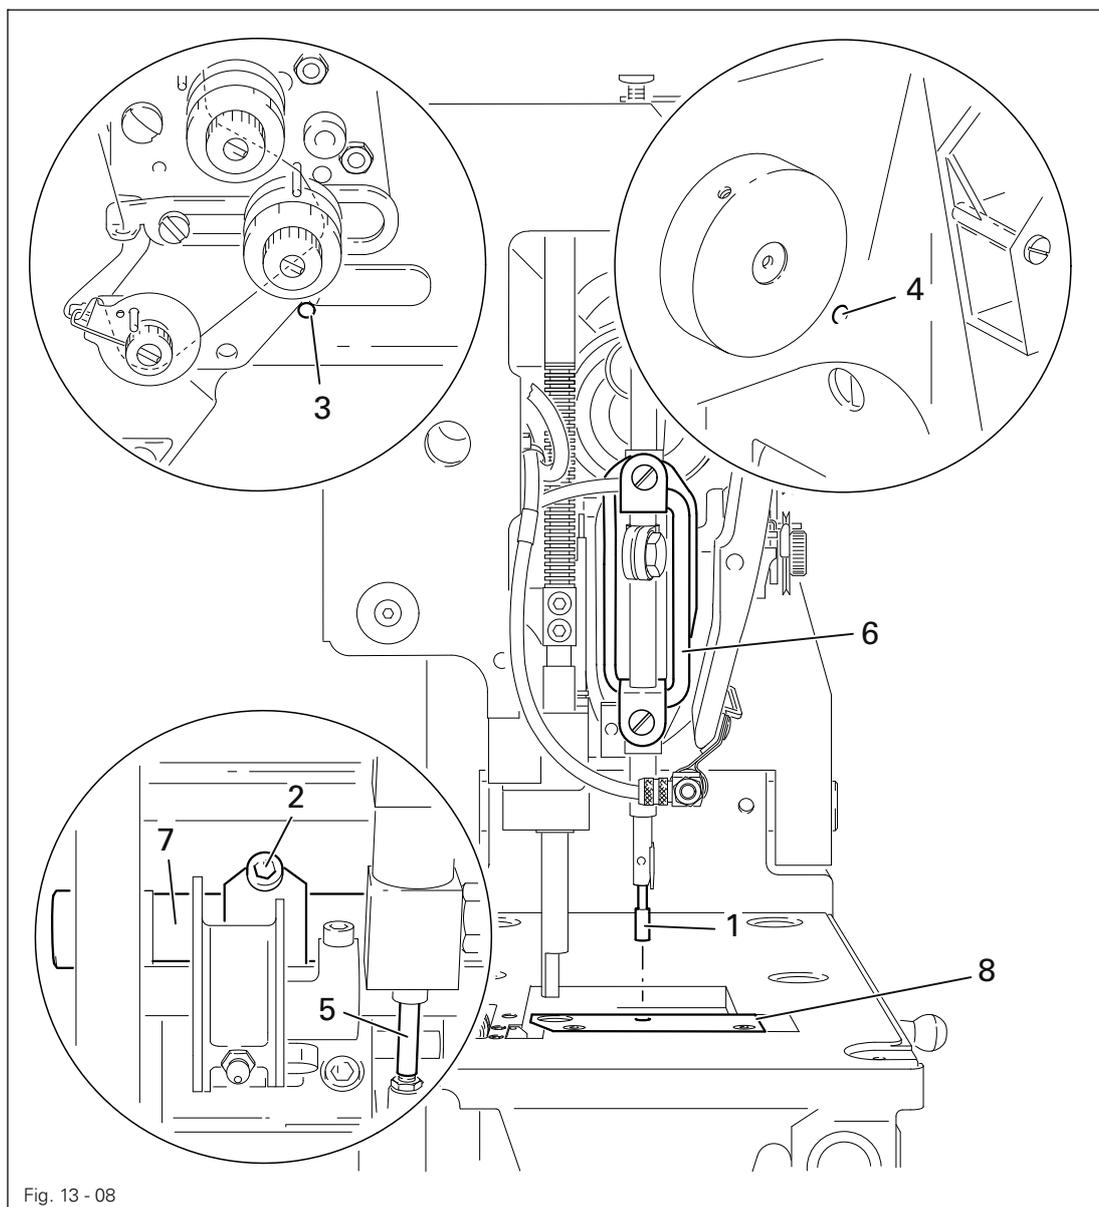


Fig. 13 - 08




- Introduzca el pasador 1 en la barra de aguja y apriételo.
- Afloje los tornillos 2, 3 y 4.
- Saque el vástago de émbolo 5 hasta el tope.
- Desplace la armazón 6 de la barra de aguja conforme a la Norma.
- Gire el eje 7 de acuerdo con la Norma.
- Apriete los tornillos 2, 3 y 4.
- Destornille y quite el calibre 8 (N° de pedido 61-778 162-15) y el pasador 1.

13.05.08 Movimiento zigzag

Norma

Encontrándose la aguja en su pms, la barra de aguja **1** no deberá moverse más al accionar la palanca **4**.

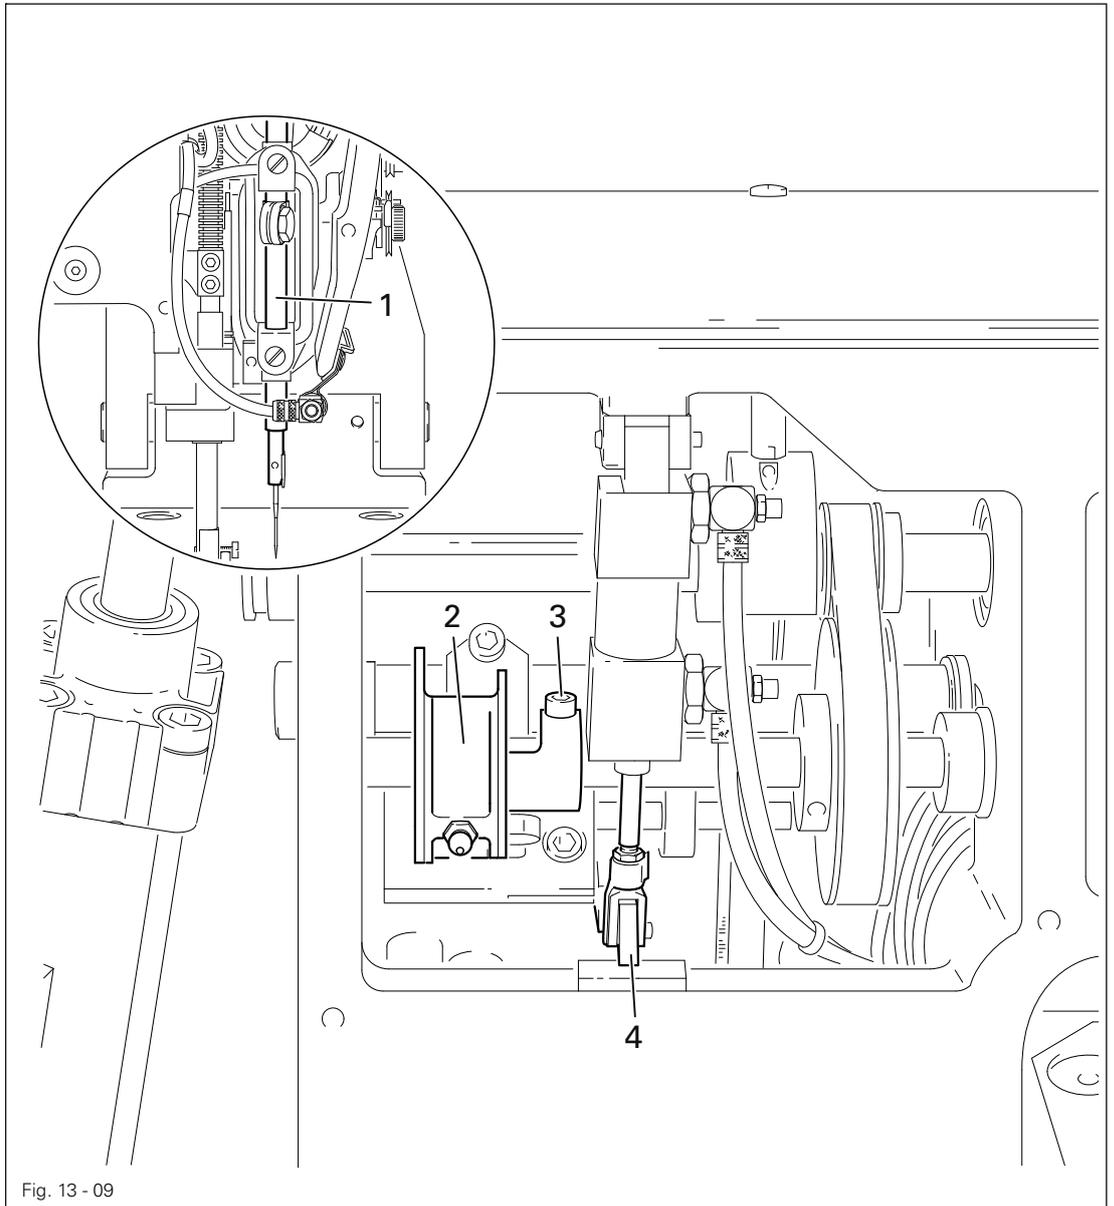

- Ponga la barra de aguja **1** en su pms.
- Gire el excéntrico **2** (tornillo **3**), cuidando de no desviarlo, conforme a la Norma.

13.05.09 Formación de lazada, distancia garfio - aguja altura de la aguja y salvagujas

Norma

Estando la barra de aguja en la posición de **2,4 mm** después de su pmi,

1. la punta del garfio deberá hallarse en la línea central de la aguja y entre ésta y la punta del garfio tendrá que haber una distancia de **0,05 a 0,1 mm**,
2. el borde superior del ojo de la aguja deberá estar de **0,05 a 0,1 mm** por debajo de la punta del garfio y
3. el salvagujas **4** deberá rozar ligeramente la aguja.

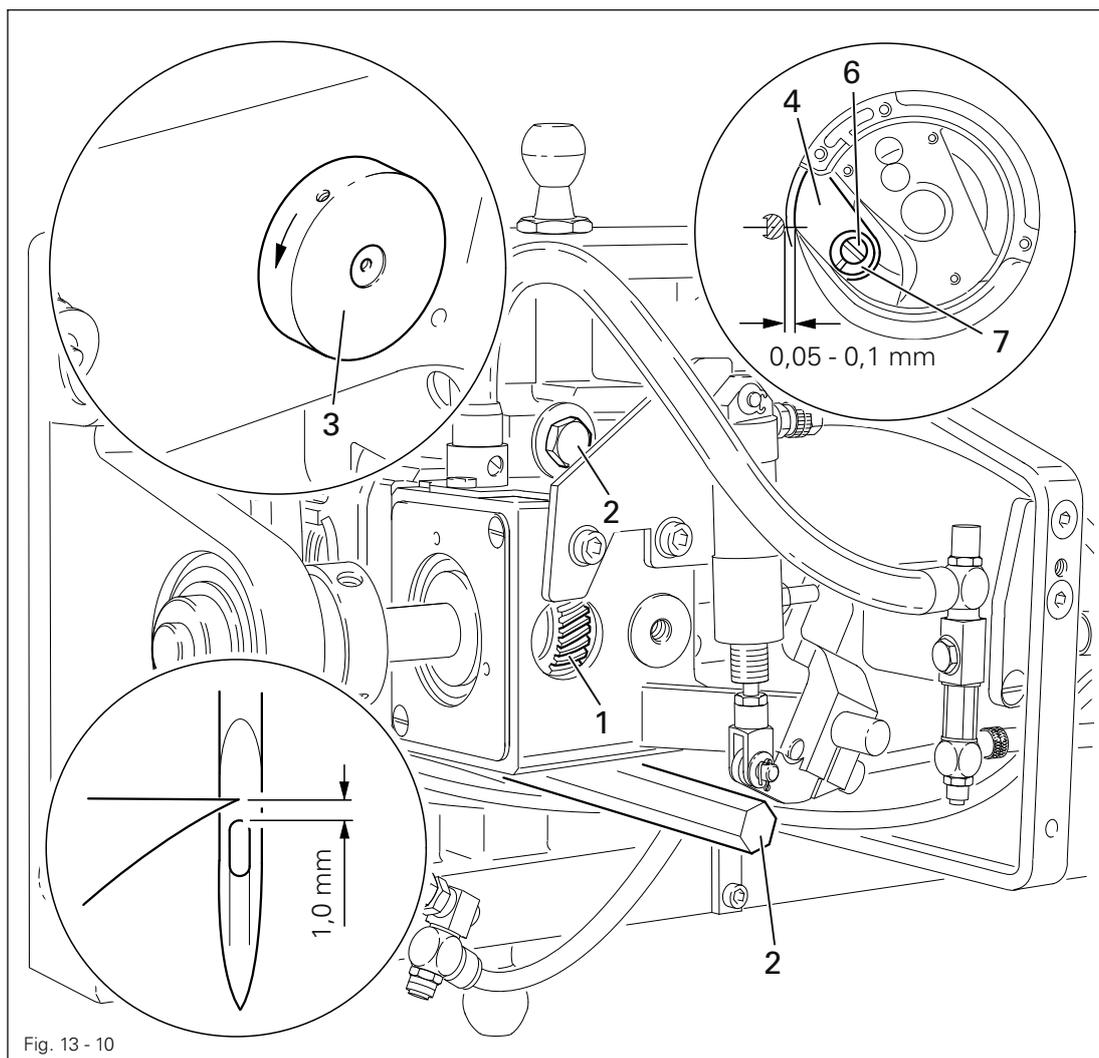


Fig. 13 - 10



- Ponga el regulador de puntada en la posición para punto recto.
- Afloje los tornillos de fijación de la rueda cónica **1** y los tornillos **2**.
- Ponga la barra de aguja en su pmi.
- En esa posición, deslice la laminita de medición de **2,4 mm** de grosor del calibre para formación de lazada por debajo del soporte (muy pegado a éste) de la barra de aguja.
- Coloque la mordaza (Nº de pedido **08-880 137 00**) contra la laminita de medición y asegúrela en la barra de aguja.
- Retire la laminita y gire el volante **3** en el sentido de la flecha hasta que la mordaza se apoye contra el soporte .



- Destornille y quite el arco del garfio y saque la cápsula de la canilla.
- Coloque la punta del garfio sobre la línea central de la aguja y desplace el soporte del garfio conforme a la **Norma 1**, cuidando al mismo tiempo de que la aguja no sea presionada por el salvagujas **4**.
- Apriete los tornillos **2**.
- Observándose el juego de las ruedas dentadas, apriete los tornillos de fijación de la rueda cónica **1**.
- Dado el caso, desplace la barra de aguja (tornillo **5**), sin girarla, de acuerdo con la **Norma 2**.
- Gire el excéntrico **6** (tornillo **7**) conforme a la **Norma 3**.
- Coloque la cápsula de la canilla y atornille el arco del garfio.

13.05.10 Recorrido del librador del hilo

Norma

1. Los bordes anteriores del muelle de sujeción 1 y de la leva de retención 7 deberán estar a ras.
2. Estando el librador del hilo 5 en su punto de inversión posterior, el soporte 6 del portacápsulas y el muelle de sujeción 1 deberán estar retirados entre sí por el grosor del hilo.


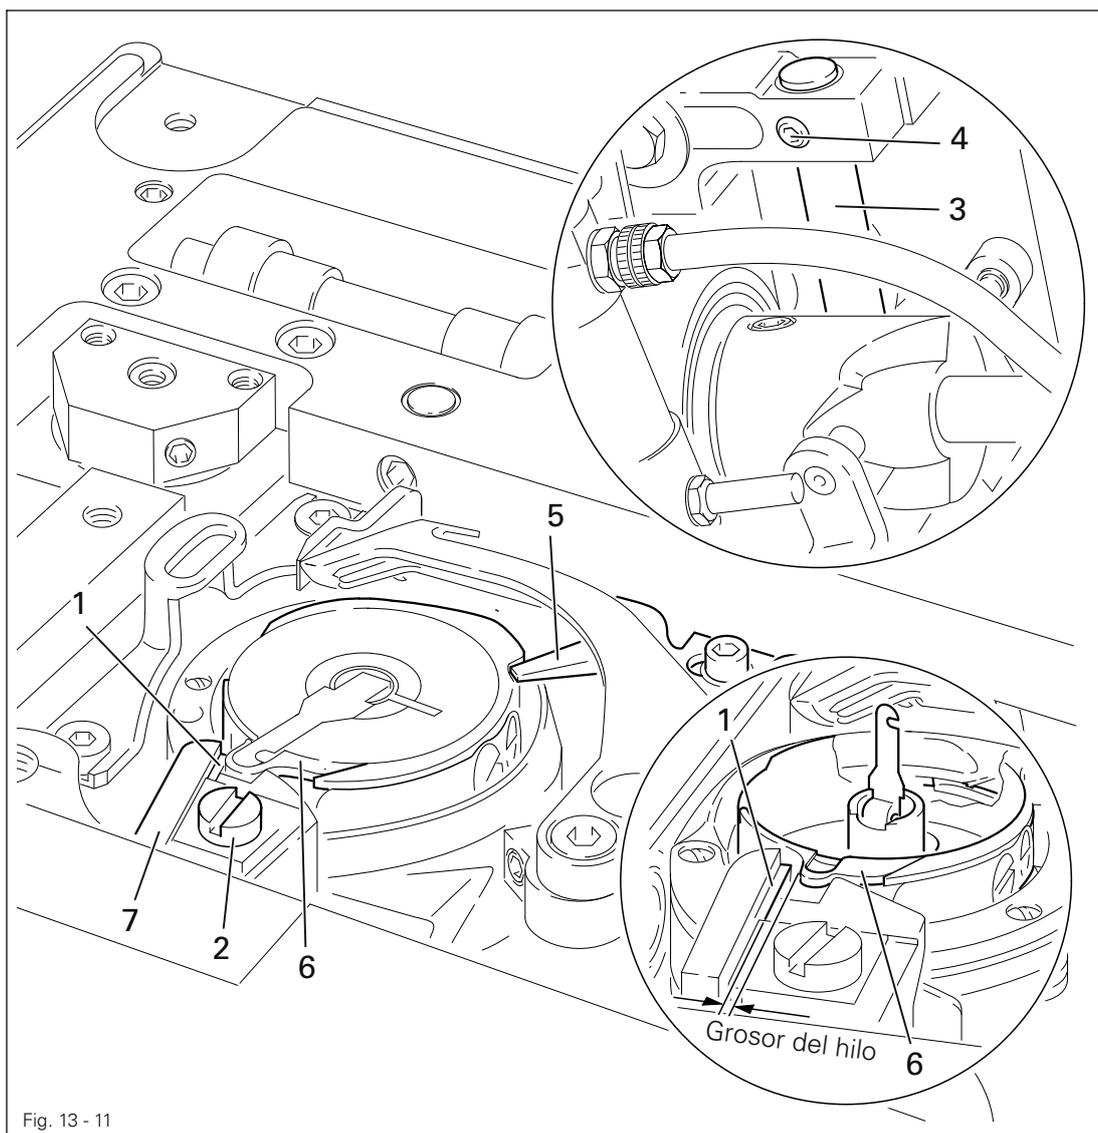


Fig. 13 - 11



- Posicione el muelle de sujeción 1 (tornillo 2) de acuerdo con la Norma 2.
- Desplace el eje 3 (tornillo 4) conforme a la Norma 1.

13.05.11 Movimiento de elevación del contraprensatelas

Norma

Estando la barra de aguja en su pmi, el contraprensatelas **3** deberá hallarse en su punto de inversión superior.

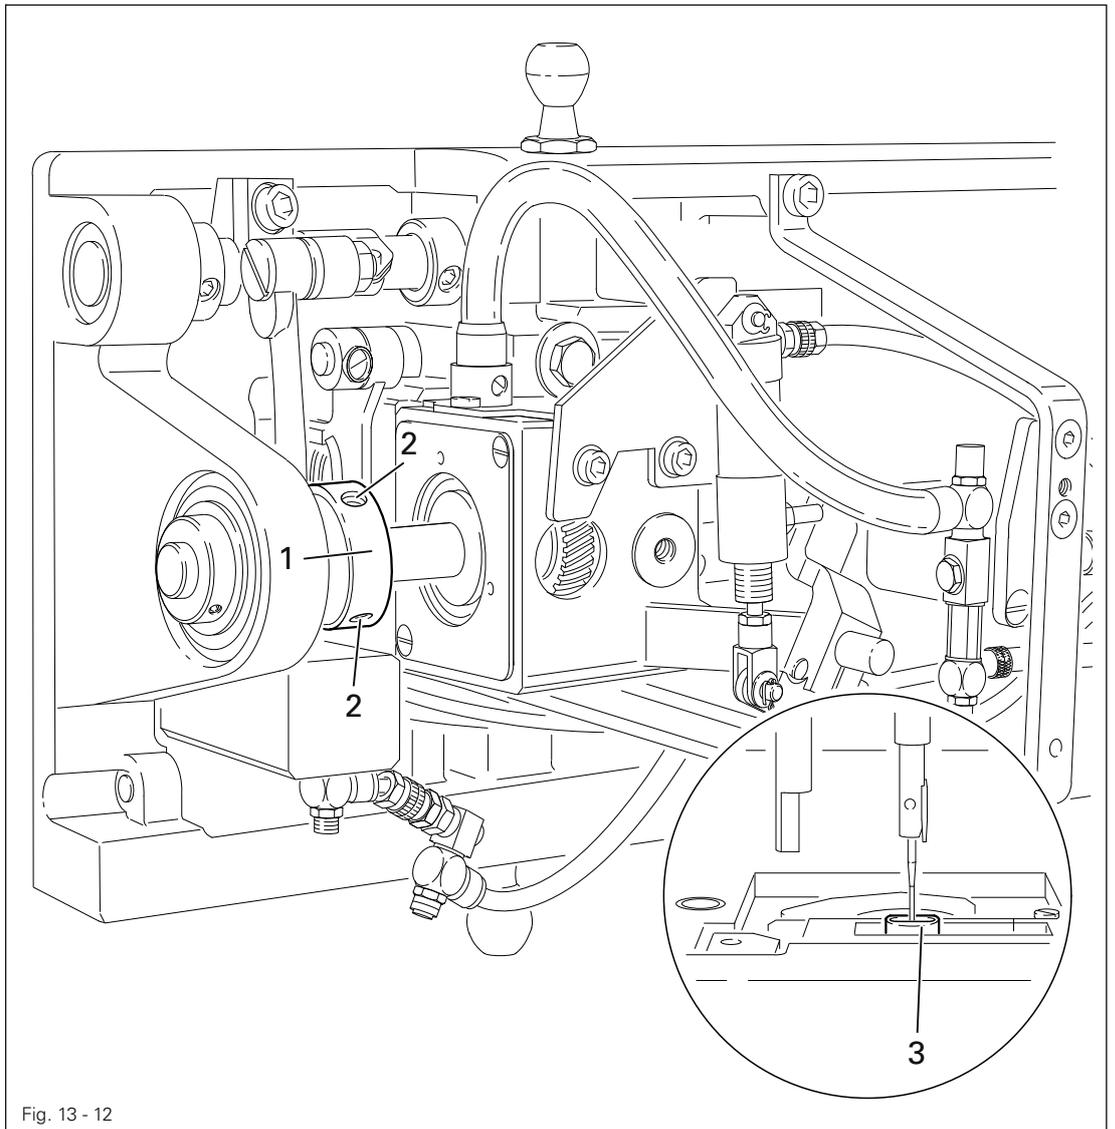


Fig. 13 - 12




- Ponga la barra de aguja en su pmi.
- Gire el excéntrico **1** (tornillos **2**) conforme a la Norma.

13.05.12 Altura del contraprensatelas

Norma

Estando la barra de aguja en su pmi, el borde superior 1 del contraprensatelas 6 deberá hallarse 1 mm sobre la tapa de cubrimiento cerrada 3 del garfio.

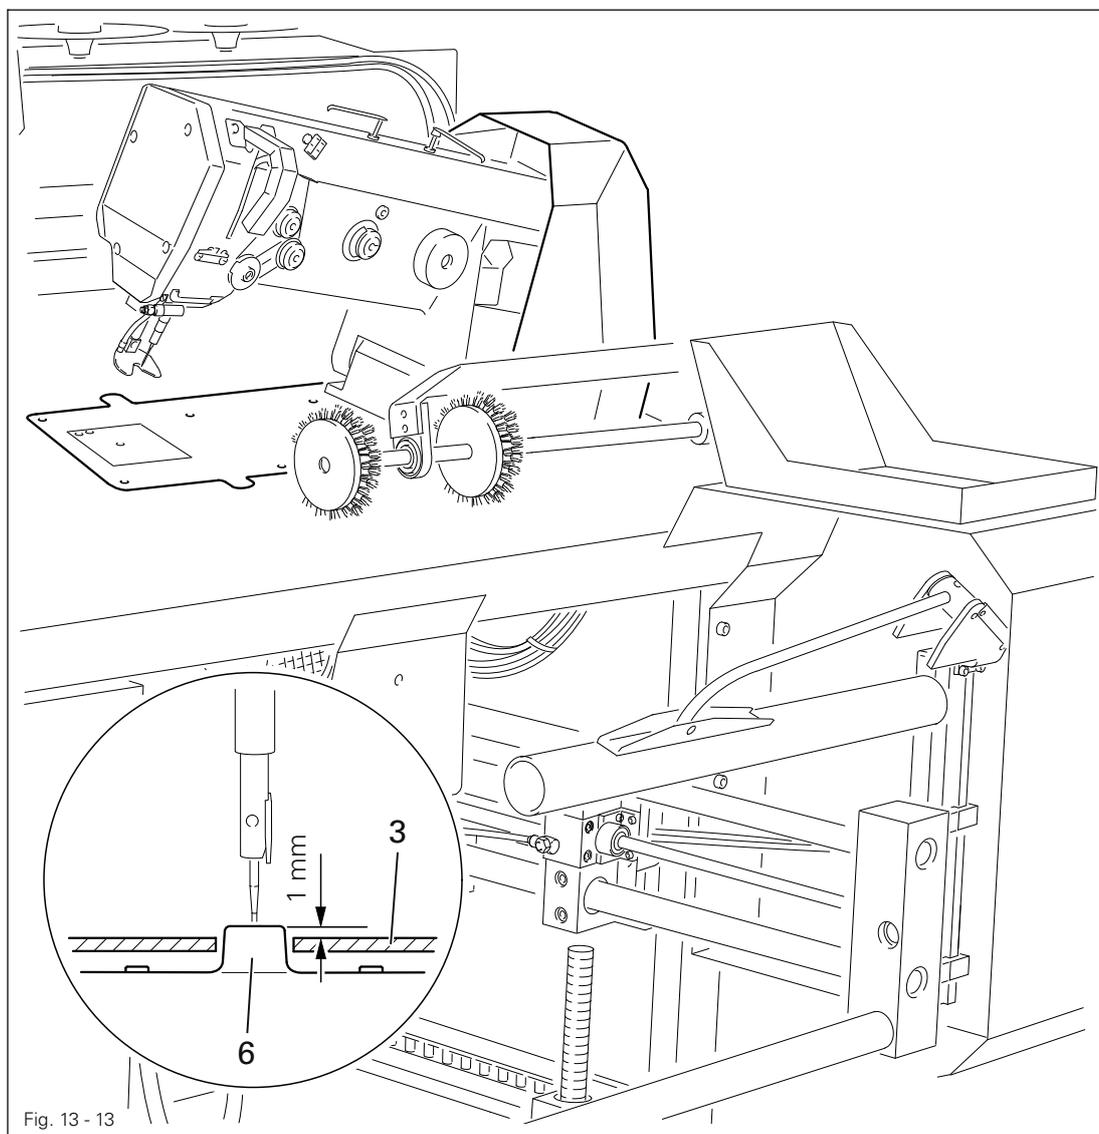

- Coloque la palanca 1 (tuerca 2) contra su tope inferior (véase la flecha).
- Asiente la tapa de cubrimiento 3 y gire el soporte 4 (tornillo 5) de acuerdo con la Norma.

13.05.13 Posición del contraprensateles

Norma

En la posición para punto recto, la aguja deberá penetrar centrada en el agujero pasante del contraprensateles 2.


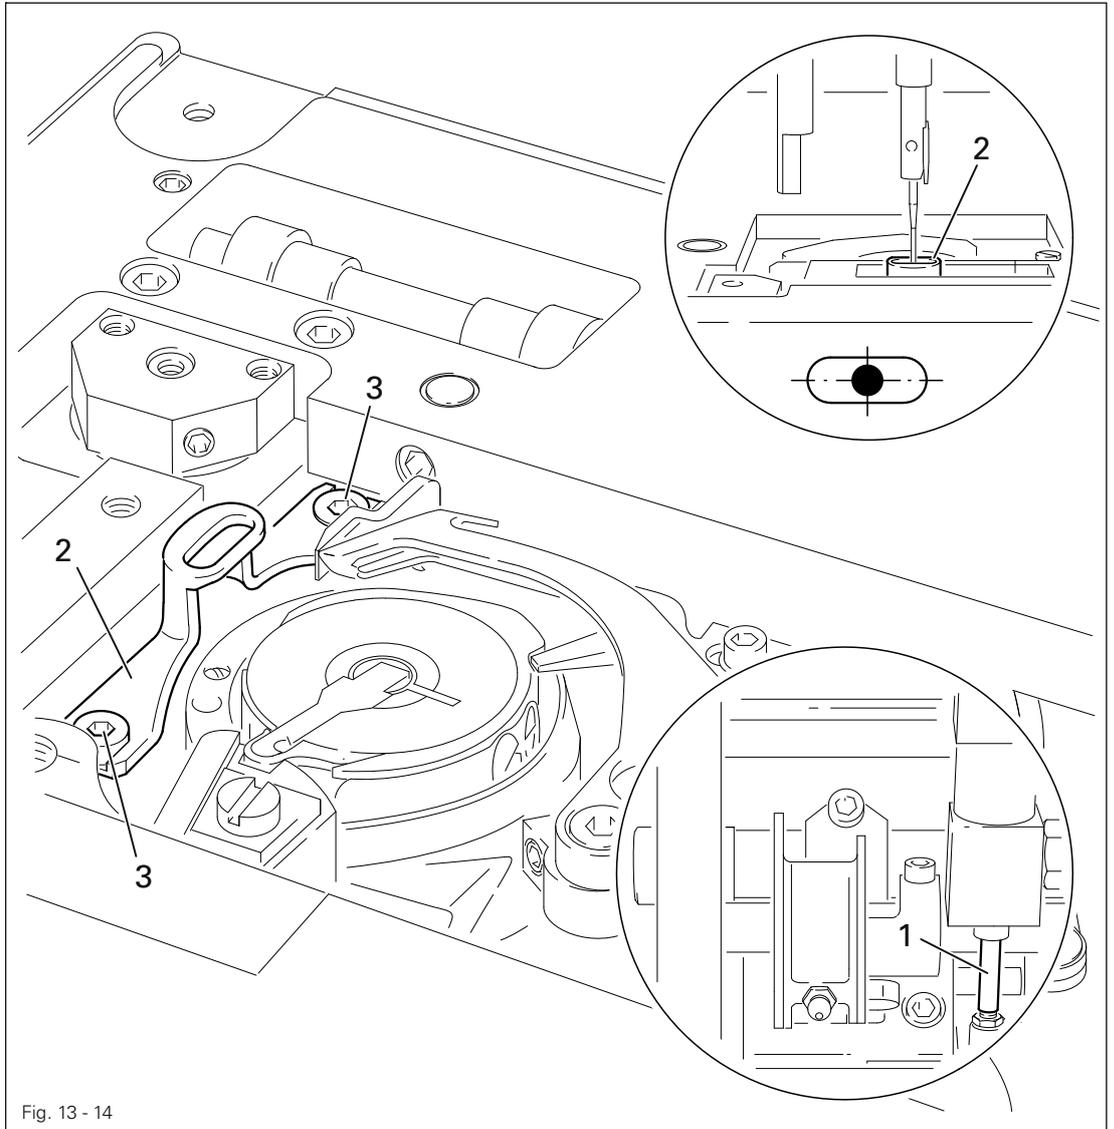


Fig. 13 - 14




- Saque el vástago de émbolo 1 hacia fuera hasta el tope (posición para punto recto).
- Ajuste el contraprensateles 2 (tornillos 3) conforme a la Norma.

13.05.14 Ancho de zigzag

Norma

Estando ajustado el ancho máximo de zigzag, la aguja no deberá chocar contra el borde del contraprensatelas.

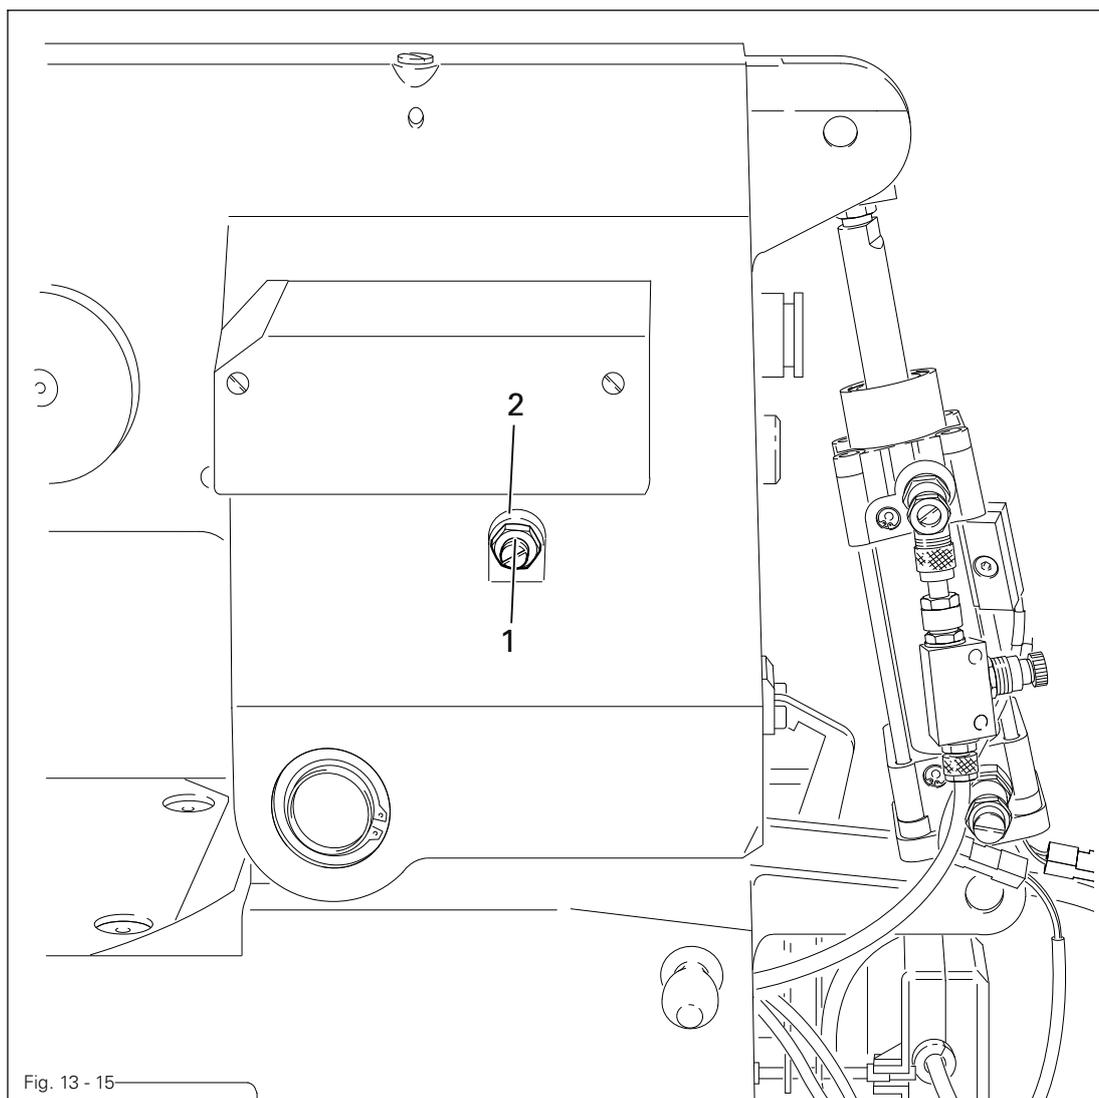

- Gire el tornillo 1 (tuerca 2) de acuerdo con la Norma.



La anchura de la presilla se puede ajustar girando el tornillo 1.

13.05.15 Posición neutra de la palanca de rodillo / posición radial de la leva de mando

Norma

1. Estando el vástago de émbolo **1** dentro, entre el borde exterior de la leva de mando **6** y el rodillo de la palanca de rodillo **5** deberá haber una distancia de **0,1 mm**.
2. Con el cortahilos conectado, la leva de mando **6** deberá situar la palanca de rodillo **5** justamente en su posición neutra, estando la palanca tirahilos en su pms.

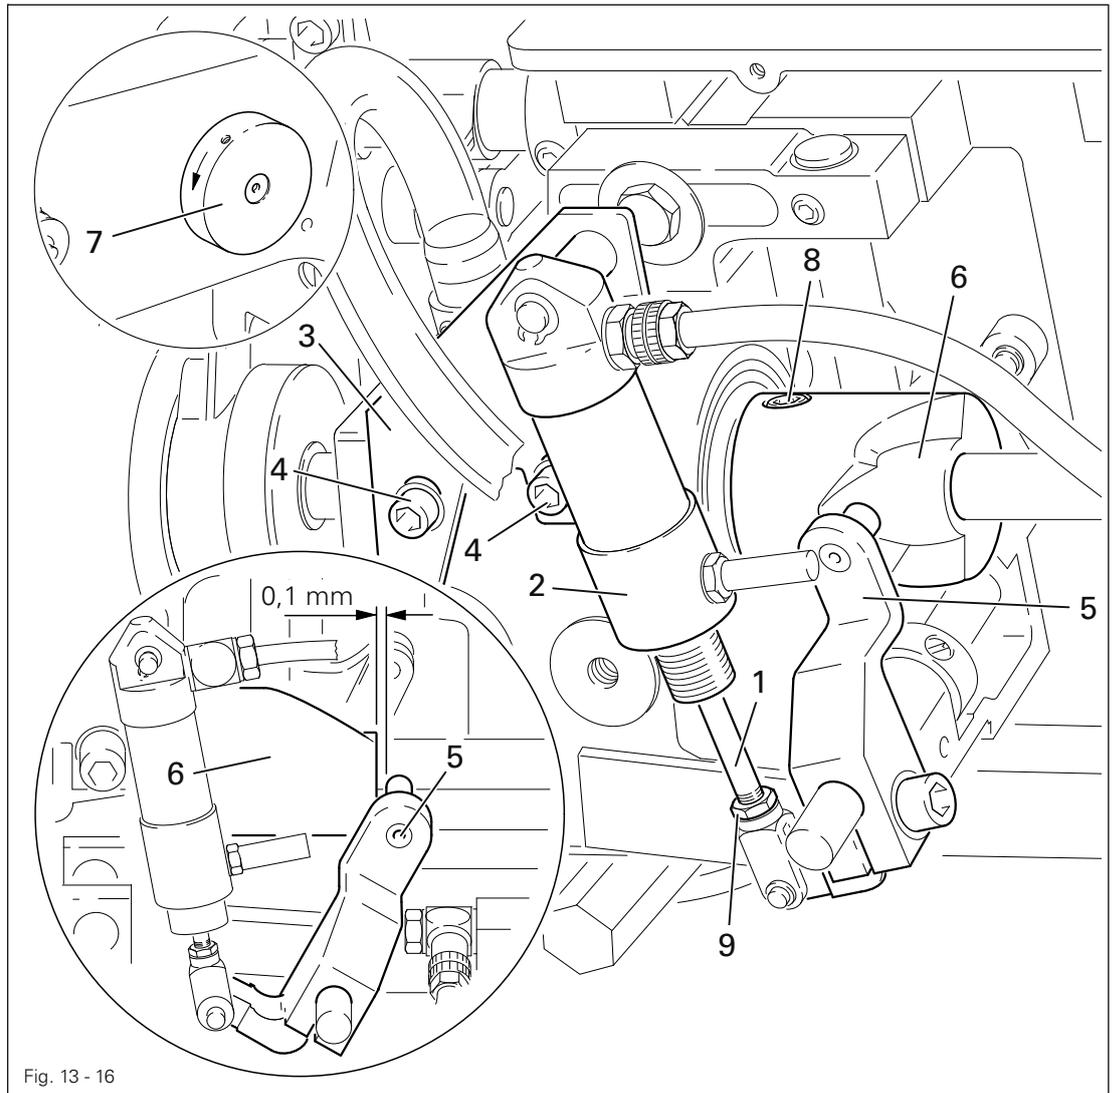


Fig. 13 - 16



- Meta el vástago de émbolo **1** en el cilindro **2** hasta el tope.
- Desplace el soporte **3** del cilindro (tornillos **4**) conforme a la **Norma 1**.
- Ponga la palanca tirahilos en su pmi y presione con la mano la palanca de rodillo **5** en la leva de mando **6**.
- Girando el volante **7** en el sentido de la flecha, ponga la palanca tirahilos en su pms y haga la comprobación conforme a la **Norma 2**.
- Dado el caso, gire la leva de mando **6** (tornillos **8**) conforme a la **Norma 2**.



En el vástago de émbolo **1**, deberá sobresalir **1 mm** aprox. de rosca de la contratuerca **9**.

13.05.16 Altura del cazahilos

Norma

El borde inferior del cazahilos **3** deberá estar a una distancia de **0,8 mm** sobre la cápsula **4** de la canilla.

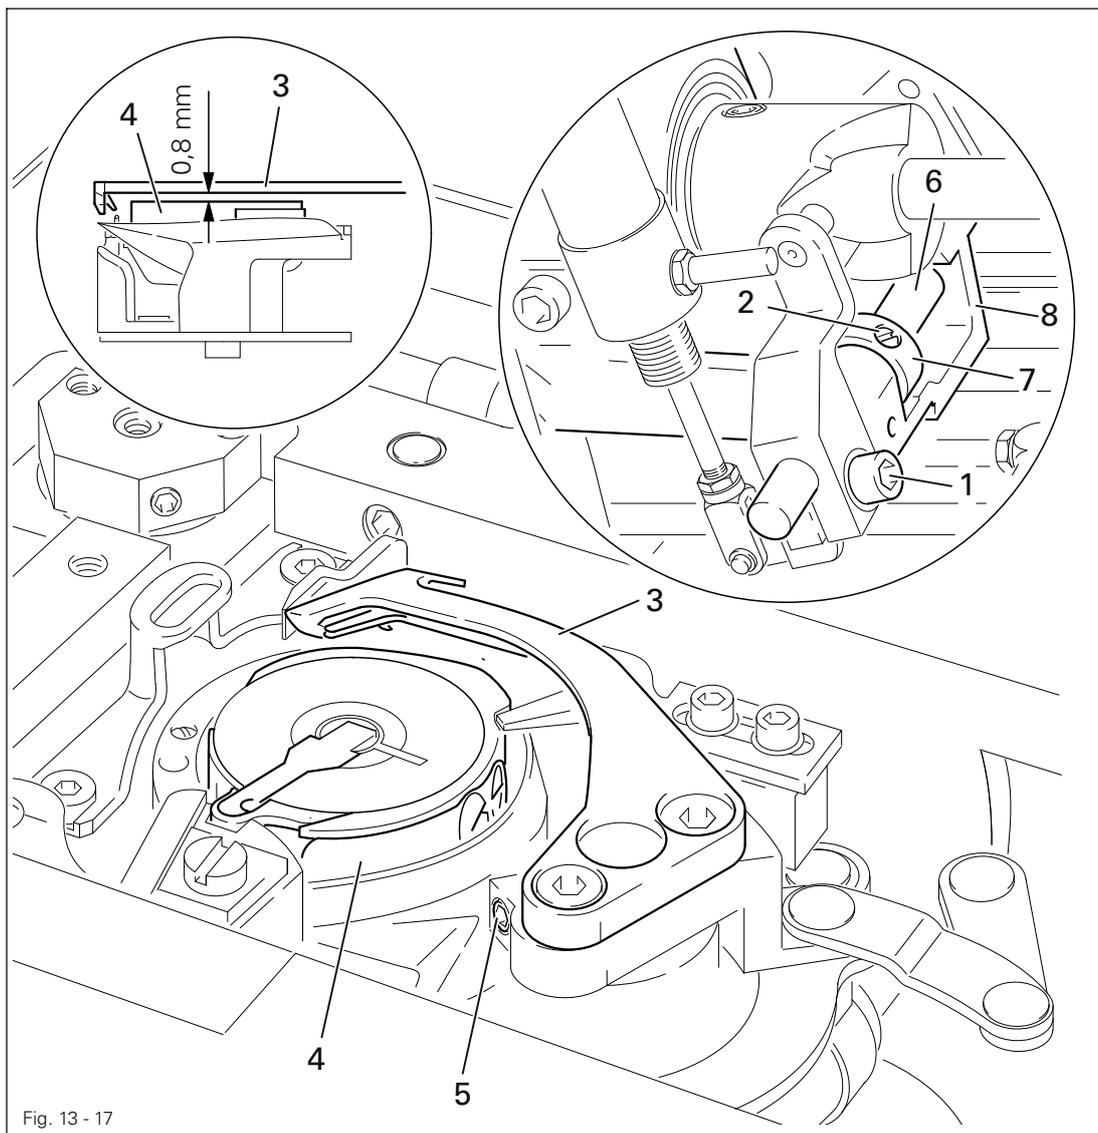


Fig. 13 - 17



- Afloje los tornillos **1** y **2**.
- Coloque el cazahilos **3** sobre la cápsula **4** de la canilla.
- Desplace el cazahilos **3** (tornillo **5**) conforme a la **Norma**.
- Establezca el juego en la altura del eje **6**, ponga el anillo de retención **7** contra la carcasa **8** del cojinete y apriete el tornillo **2**.



Deje el tornillo **1** aflojado para hacer los ajustes siguientes.

13.05.17 Posición del cazahilos y altura de la cuchilla

Norma

Estando el cortahilos en su posición de reposo,

1. los bordes anteriores del cazahilos **3** y de la cuchilla **5** deberá estar a ras y
2. los bordes superiores del cazahilos **3** y de la cuchilla **5** deberán quedar a igual altura.

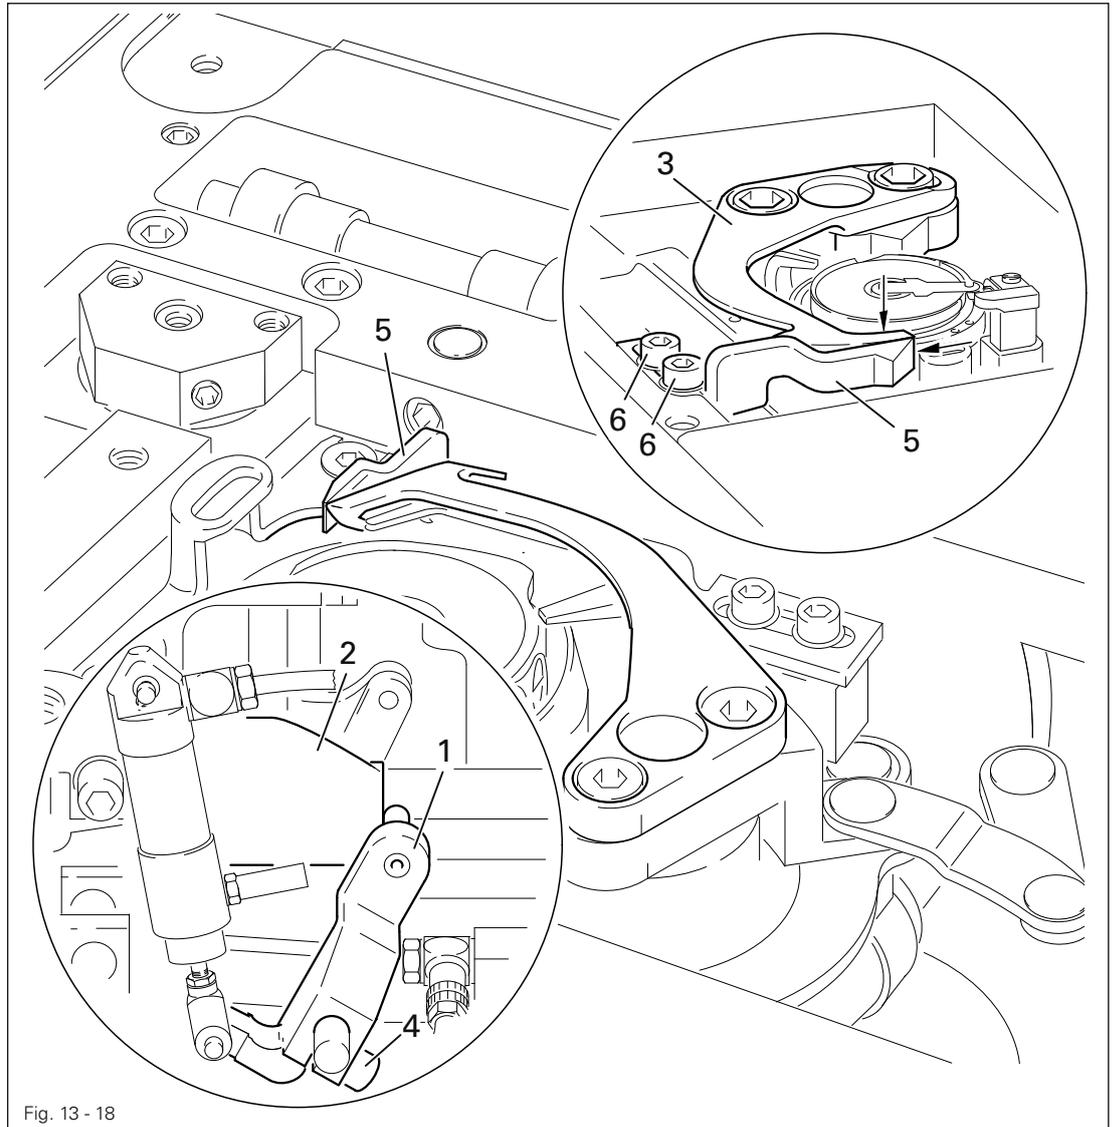


Fig. 13 - 18



- Ponga la barra de aguja en su pmi.
- Coloque con la mano la palanca de rodillo **1** contra la leva de mando **2**.
- Gire el cazahilos **3** conforme a la **Norma 1**.
- Apriete el tornillo **4**.
- Compruebe la altura de la cuchilla conforme a la **Norma 2**.




Para adaptar la altura, desmonte la cuchilla **5** (tornillos **6**) y coloque las plaquitas distanciadoras (N° de pedido **91-141 402-05**) conforme a las **Normas**. Para alinear la cuchilla, véase el Cap. **13.05.18** „Presión de la cuchilla“

13.05.18 Presión de la cuchilla

Norma

Cuando la distancia entre el borde anterior de la cuchilla 5 y la punta del cazahilos 4 sea de 6 mm, el filo cortante de la cuchilla deberá apoyarse ligeramente contra el cazahilos 4.

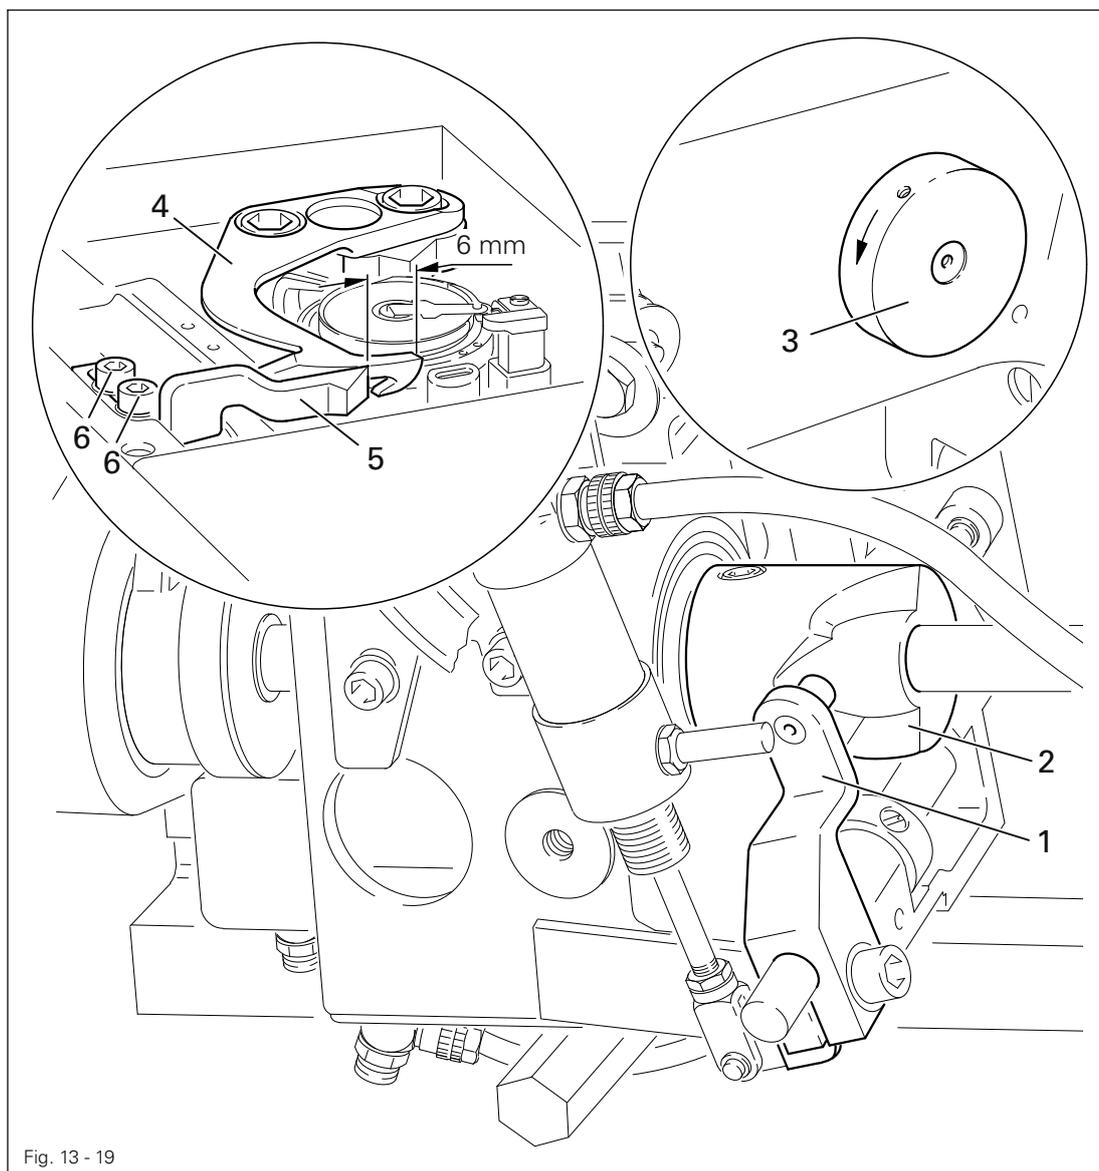

- Ponga la palanca tirahilos en su pmi.
- Presione con la mano la palanca de rodillo 1 en la leva de mando 2.
- Gire el volante 3 en el sentido de la flecha hasta que la palanca tirahilos 4 quede 4 mm por delante de la cuchilla 5.
- Desplace la cuchilla 5 (tornillos 6) conforme a la Norma.
- Compruebe la Norma 1 del Cap. 13.05.17 „Posición del cazahilos“ y „Altura de la cuchilla“.

13.05.19 Muelle-pinza del hilo inferior

Norma

El muelle-pinza 1

1. no deberá ser presionado durante el movimiento del cazahilos,
2. sujetar con seguridad el hilo inferior después del corte y
3. no obstaculizar la colocación y extracción de la cápsula de la canilla.

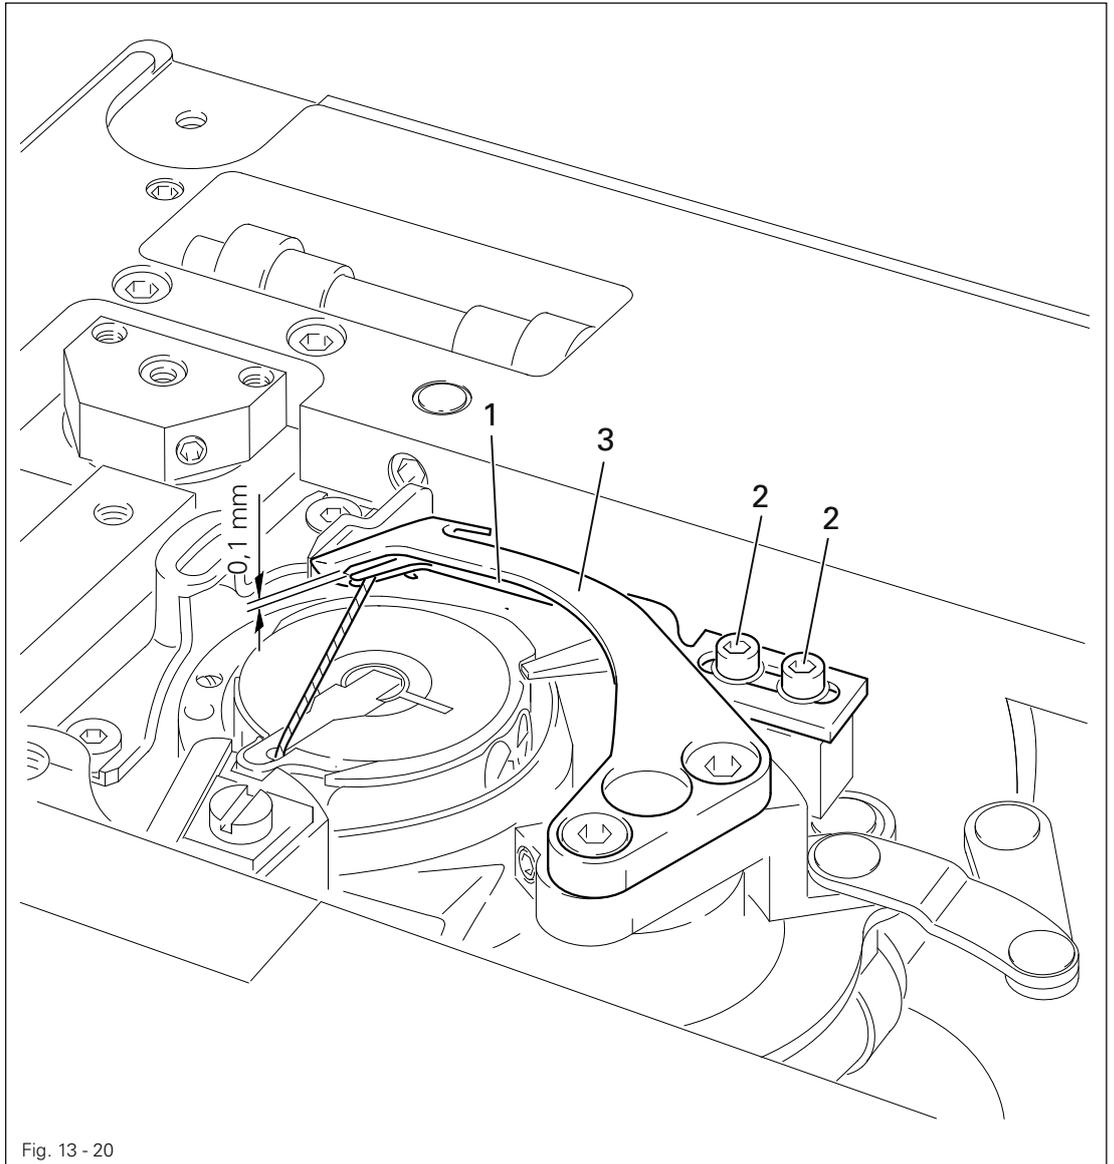



Fig. 13 - 20



- Ponga el cortahilos en su posición de reposo.
- Desplace el muelle-pinza 1 (tornillos 2) de tal forma, que los labios de sujeción queden lo más junto posible a la pared interior y lo más cerca posible contra el borde anterior del cazahilos 3.
- Ladeando el muelle-pinza 1, ajuste la altura de forma que entre el lado superior del muelle-pinza 1 y el lado inferior del cazahilos 3 se establezca una distancia de 0,1 mm aprox.

Norma

1. Durante su movimiento de avance, el cazahilos **1** no deberá arrastrar el hilo.
2. Estando el cazahilos **1** en su punto de inversión anterior, el hilo inferior **3** deberá encontrarse **2 mm** aprox. por detrás de la nariz del cazahilos **1**.
3. Una vez terminado el proceso de corte, ambos hilos, superior e inferior, deberán quedar cortados impecablemente y el hilo inferior **3** tendrá que quedar sujetado con seguridad.

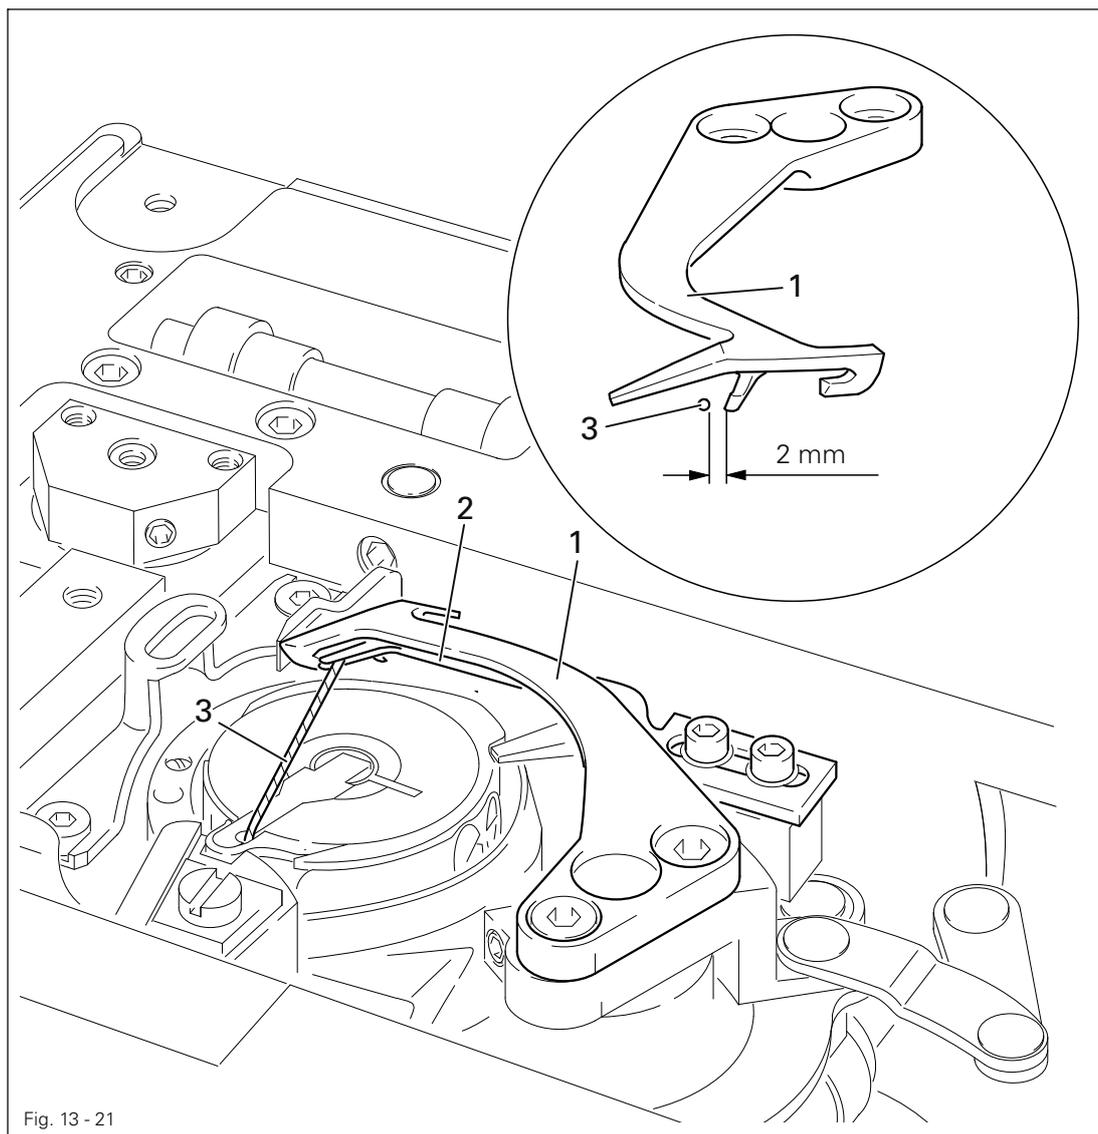

- Realice el corte manualmente.
- Compruebe la **Norma 1** y, dado el caso, reajuste el cazahilos **1** conforme al Cap. 13.05.16 „Altura del cazahilos“.
- Compruebe la **Norma 2** y, dado el caso, reajuste el cazahilos **1** conforme al Cap. 13.05.17 „Posición del cazahilos“ y „Altura de la cuchilla“.
- Compruebe la **Norma 3** y, dado el caso, reajuste el muelle-pinza **2** del hilo inferior conforme al Cap. 13.05.19 „Muelle-pinza del hilo inferior“.

13.05.21 Altura del prensatelas

Norma

1. Estando la palanca tirahilos en su pms y el prensatelas 1 elevado, la punta de la aguja no deberá sobresalir de dicho prensatelas.
2. El prensatelas 1 deberá estar alineado lateralmente de tal manera, que, al desplazarse la plantilla de costura hasta quedar por debajo del prensatelas 1, el hilo sea soplado hacia fuera.

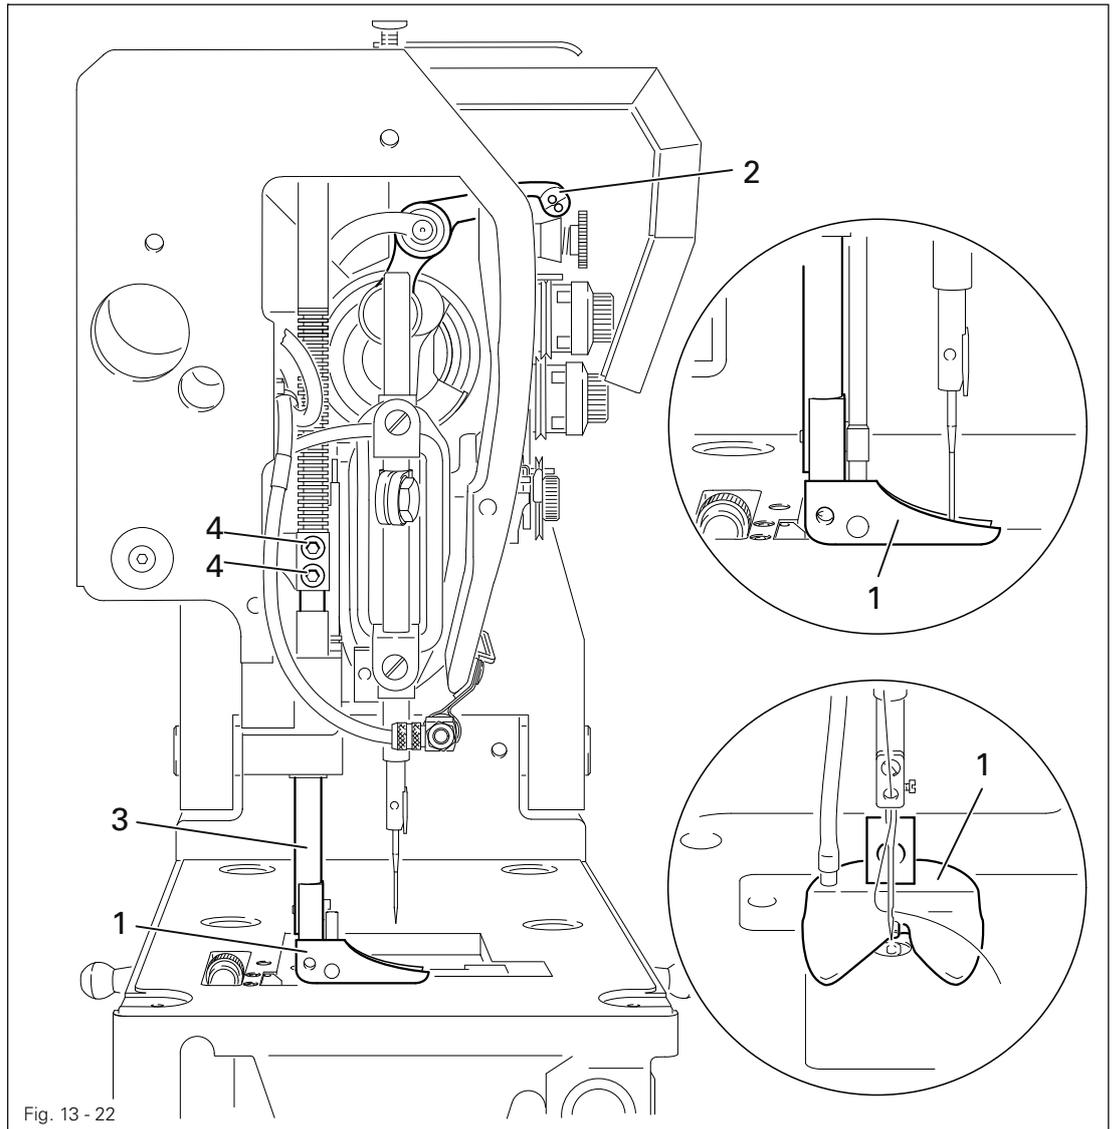



Fig. 13 - 22



- Atornille el prensatelas 1.
- Ponga la palanca tirahilos 2 en su pms.
- Desplace el prensatelas 3 (tornillos 4) conforme a la Norma 1 y a la Norma 2.

Norma

1. Estando el devanador conectado, el husillo del mismo deberá ser arrastrado con seguridad.
2. Estando el devanador desconectado, la rueda de fricción **5** no deberá atacar en la rueda motriz **1**
3. El devanador deberá desconectarse por sí solo cuando el hilo devanado llegue aproximadamente a **1 mm** del borde de la canilla.

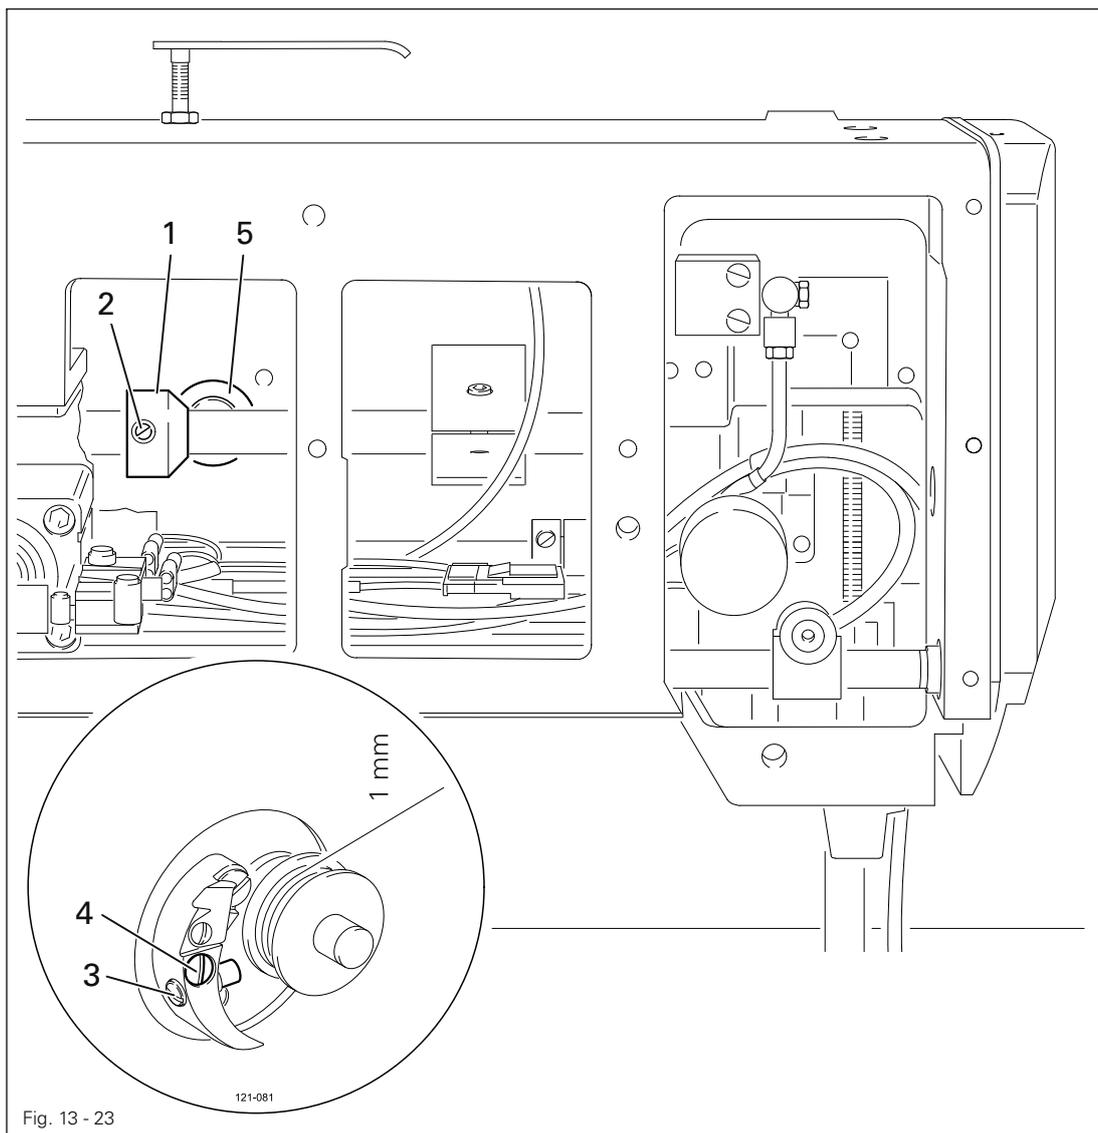

- Desplace la rueda motriz **1** (tornillos **2**) de acuerdo con las **Normas 1 y 2**.
- Desplace el perno **3** (tornillo **4**) de acuerdo con la **Norma 3**.

13.05.23 Suspensión de la tensión del hilo superior

Norma

Los platillos tensores deberán estar separados uno del otro **0,5 mm** por lo menos.

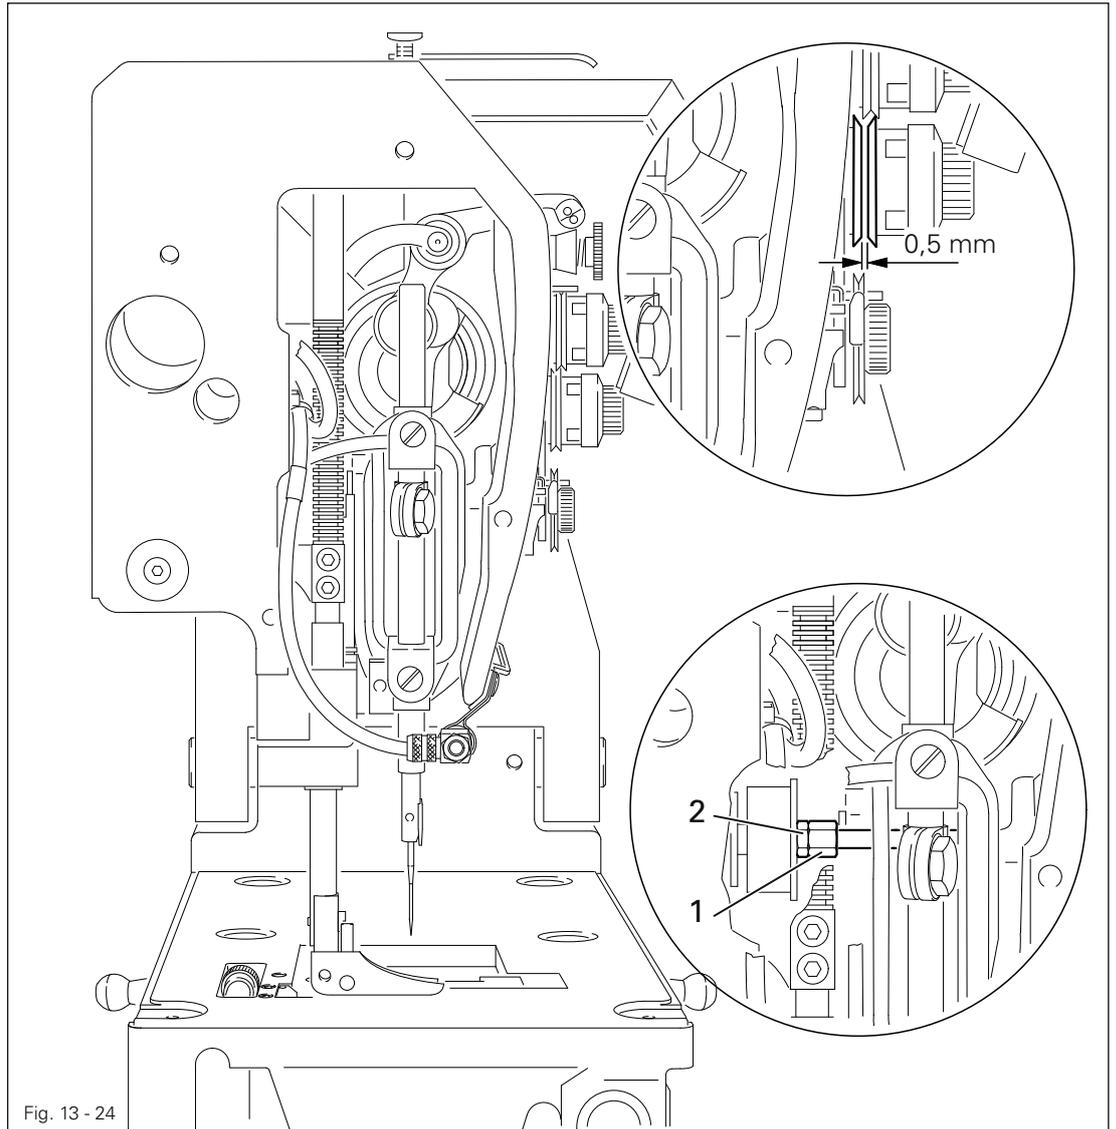


Fig. 13 - 24




- Gire el tornillo 1 (tuerca 2) de acuerdo con la Norma.

13.05.24 Muelle recuperador del hilo y regulador del hilo

Norma

1. El movimiento del muelle recuperador del hilo **7** deberá haber terminado cuando la punta de la aguja penetre en el material (recorrido de **7 mm** aprox).
2. Con la formación de lazada más grande durante el arrollamiento del hilo sobre el garfio, el muelle recuperador del hilo **7** deberá elevarse ligeramente de la pieza de apoyo **1**.

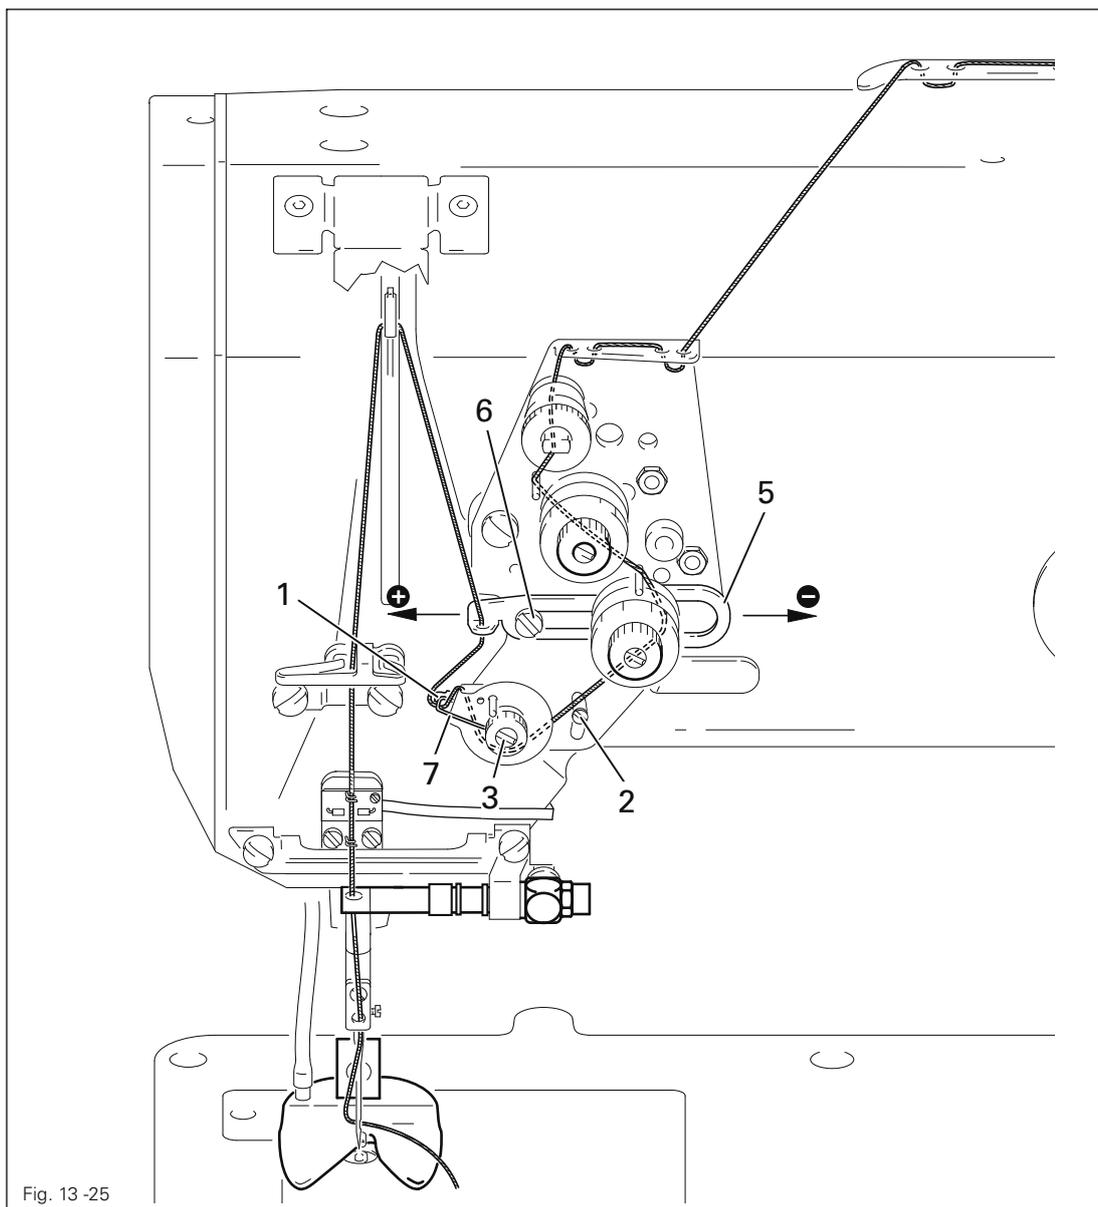

- Desplace el tope **1** (tornillo **2**) de acuerdo con la **Norma 1**.
- Para ajustar la fuerza de resorte, gire el tornillo **3** (tornillo **4**).
- Desplace el regulador del hilo **5** (tornillo **6**) de acuerdo con la **Norma 2**.



Por razones técnicas de costura, es posible que haya que ajustar un recorrido del hilo y una fuerza de muelle distintos a los indicados.

13.05.25 Cilindro de elevación del cabezal

Norma

Los movimientos de elevación y descenso del cabezal deberán ser uniformes.

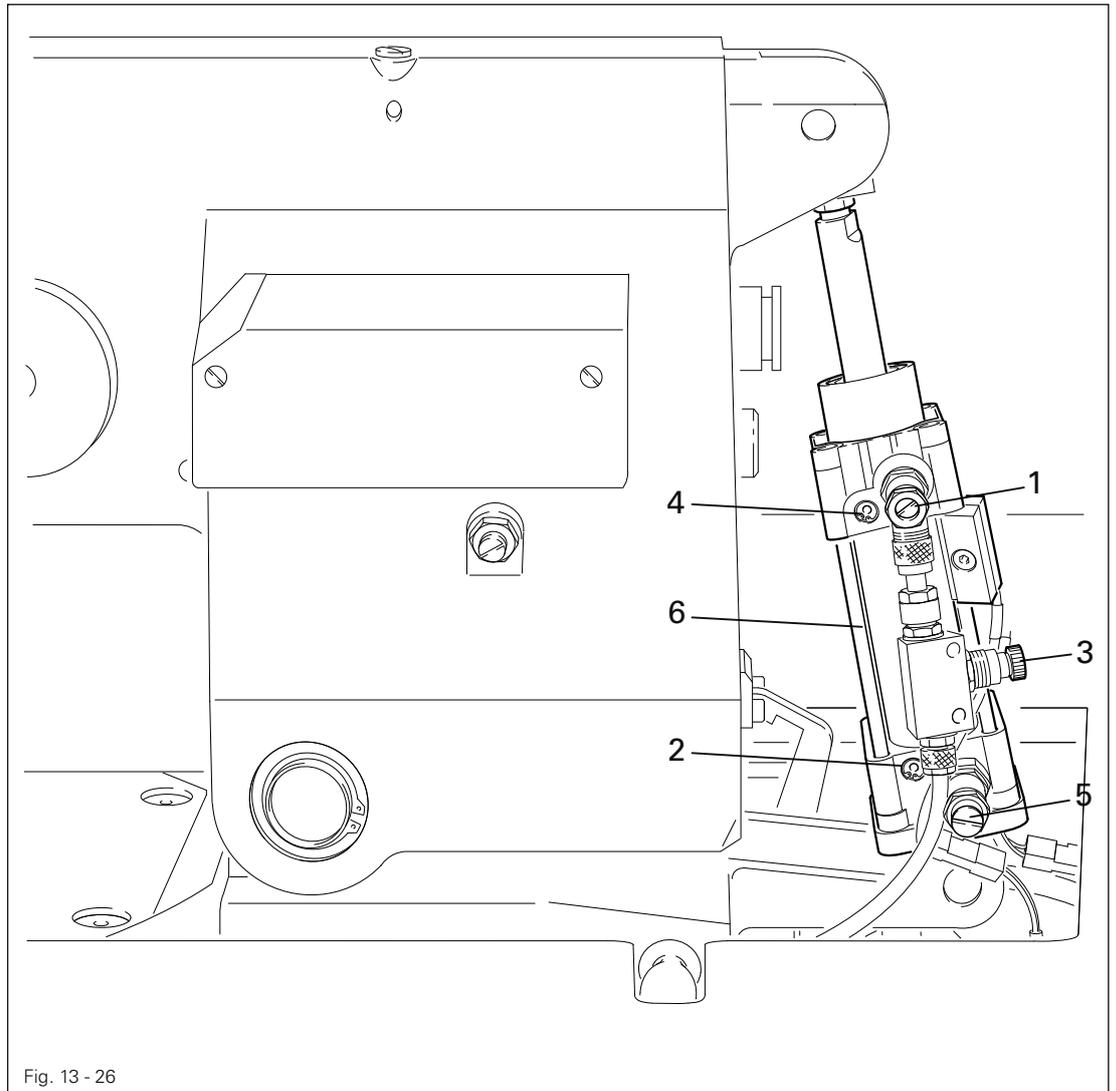


Fig. 13 - 26



- Coloque el cabezal en la bancada de la máquina y conéctelo (véase el Cap.13.04 Extracción / Introducción del cabezal de costura).
- Ajuste la velocidad (tornillo 1) y la amortiguación de las posiciones extremas (tornillo 2) del movimiento ascendente del cabezal, así como la velocidad (tornillo 3) y la amortiguación de las posiciones extremas (tornillo 4) del movimiento descendente del cabezal de acuerdo con la **Norma**.



La presión para el movimiento descendente se puede regular en el tornillo 5 (ajuste estándar 4,5 bar).




¡Al ajustar la amortiguación de la posición extrema, asegúrese de que el cilindro 6, sobre todo durante el movimiento descendente, marcha contra su tope!

13.05.26 Engrase del garfio

Norma

Transcurridos unos **10** segundos de marcha, deberá aparecer una fina línea de aceite sobre una tira de papel **4** que se ha sujetado lateralmente respecto al garfio.

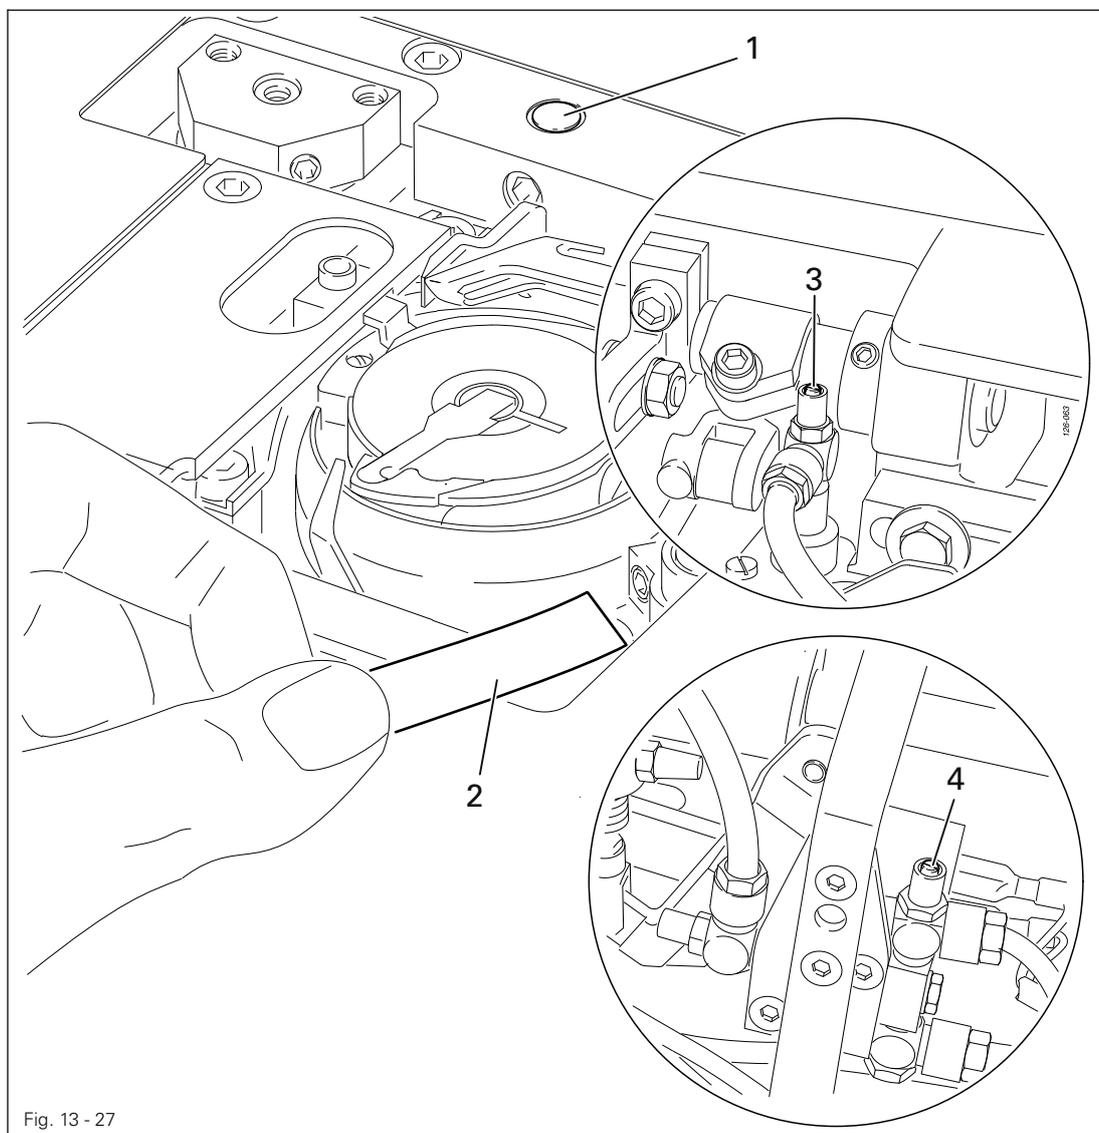

- Destornille la cubierta de la cámara de la lanzadera.
- Cubra el sensor **1** con la regla de metal.
- Conectar la máquina



- Abra el menú de entrada de datos.



- Llamela función "Ajuste del motor de coser", Capítulo **13.08** Ajustes del motor de coser.
- Ajuste las revoluciones **2000** r.p.m.



¡No tocar la zona de la aguja cuando el motor de coser esté en funcionamiento! ¡Peligro de lesiones por las piezas en movimiento!

- Dejar funcionar el motor de coser durante **2 - 3** min.
- Con el motor de coser en marcha, sostenga una tira de papel **4** junto al garfio y compruebe la Norma.
- En caso necesario regule la cantidad de aceite con el tornillo **2**.
- Desconecte luego la máquina y atornille la cubierta de la cámara del garfio.



La mecha para la lubricación del cabezal debe estar siempre empapada de aceite, pero no debe gotear aceite sobre la placa base.
En caso necesario regule la cantidad de aceite con el tornillo **3**.

13.06 Ajuste de los dispositivos de doblado, transporte y apilado

13.06.01 Alineación de la plantilla de costura

Norma

Die abgeseckte Nähschablone soll sowohl an der Umbuggerstation als auch an der Nähstation gleichmäßig leicht auf der Tischplatte aufliegen und das Nähgut sicher halten.

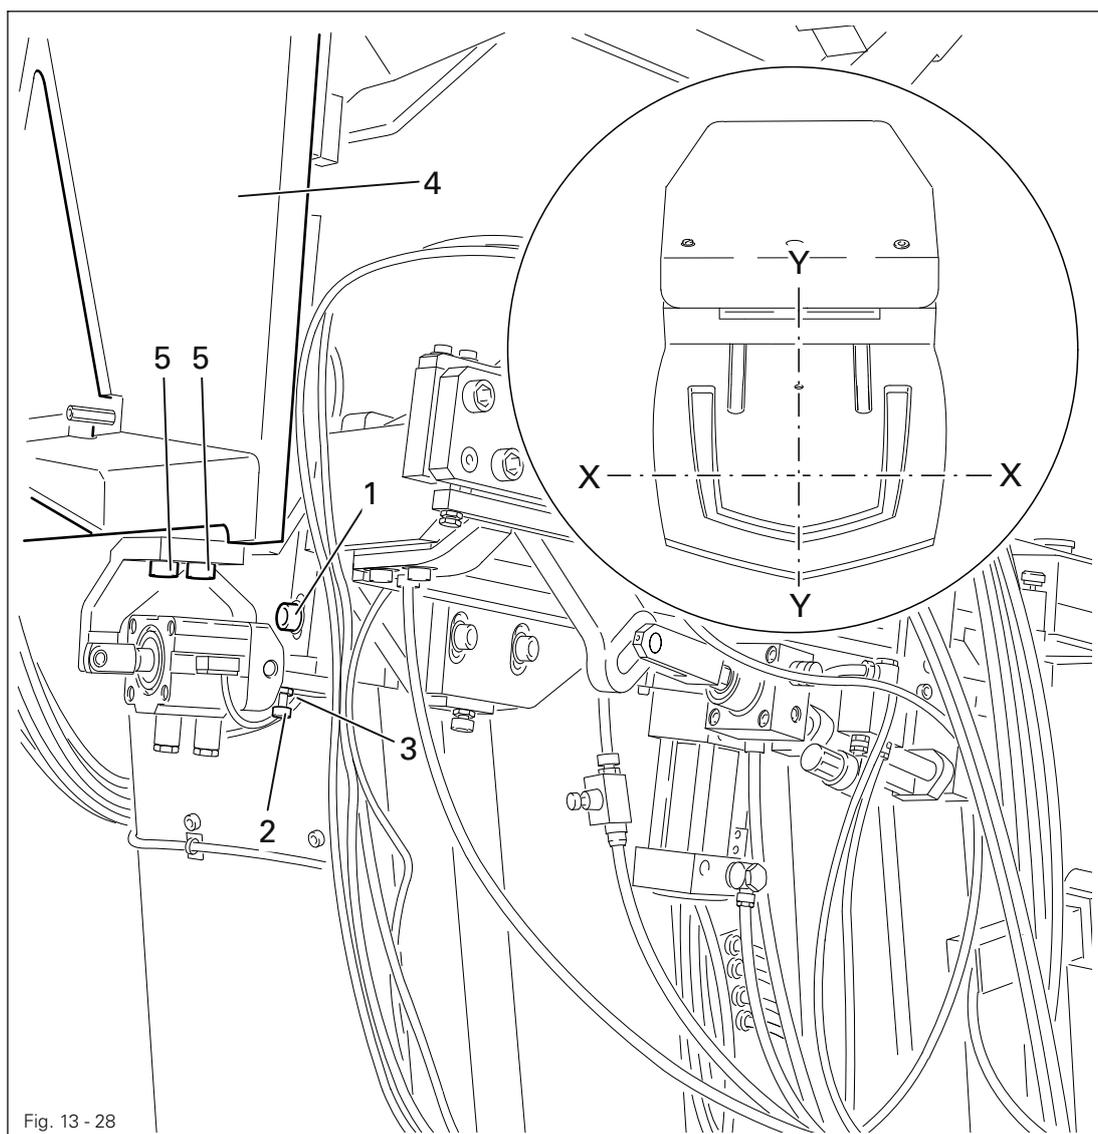


Fig. 13 - 28



- Afloje los tornillos 1 en ambos lados de la máquina.
- Girando los tornillos 2 (tuercas 3) en ambos lados de la máquina, alinee la plantilla de costura paralelamente con respecto al tablero de costura en el sentido x.
- Apriete los tornillos 1.
- Desplazando el soporte 4 (tornillos 5 a ambos lados de la máquina), alinee la plantilla de costura paralelamente con respecto al tablero de costura en el sentido y.

13.06.02 Altura de la guía de la chapa de bolsillo

Norma

Estando la chapa de bolsillo descendida, la guía 3 deberá hallarse paralela con respecto al borde superior de la mesa.

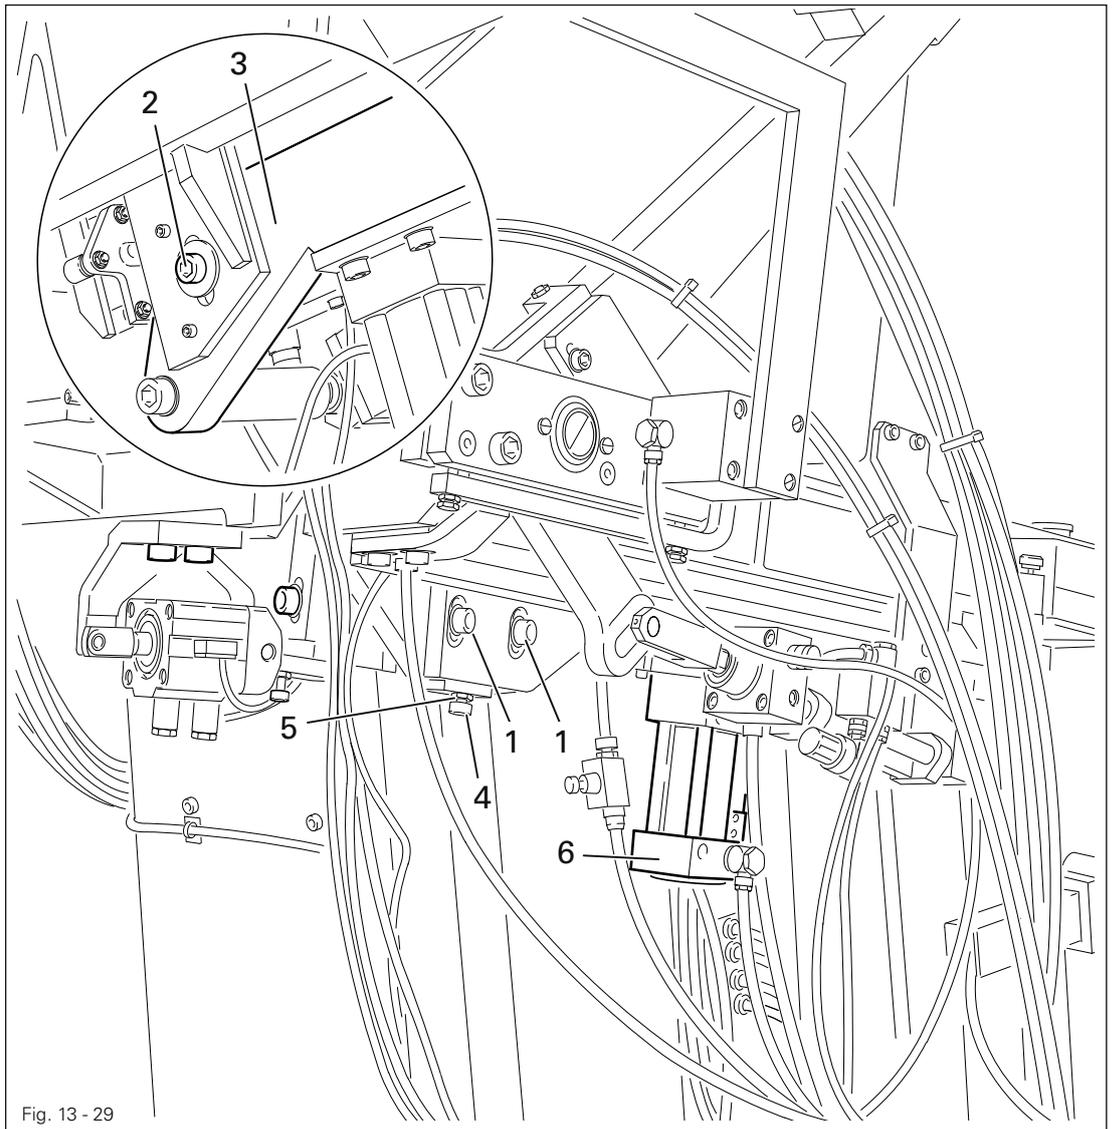


Fig. 13 - 29



- Afloje los tornillos 1 y 2.
- Ajuste la altura de la guía 3 con el tornillo 4 (tuerca 5) de acuerdo con la **Norma**.
- Gire el vástago de émbolo (contratuerca) del cilindro 6 hasta que la guía 3 quede paralela con el tablero de costura.
- Apriete los tornillos 1 y 2.

13.06.03 Alineación del brazo de la chapa de bolsillo

Norma

Estando descendida, la chapa de bolsillo 4 deberá asentarse por igual sobre el tablero de costura.

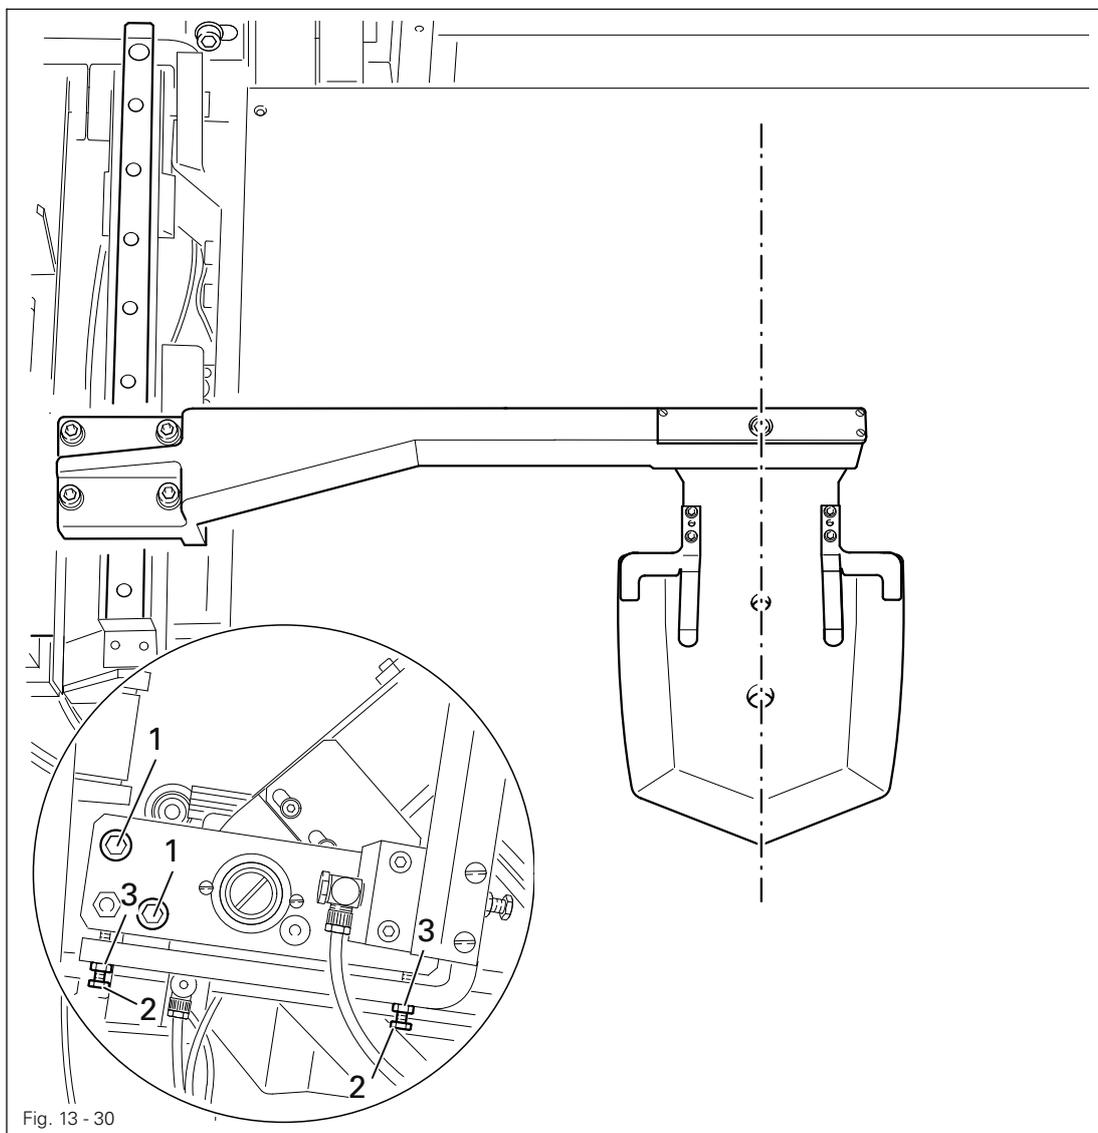


Fig. 13 - 30



- Afloje los tornillos 1.
- Gire los tornillos 2 (tuercas 3) de acuerdo con la Norma.
- Apriete los tornillos 1.




Compruebe nuevamente la altura de la chapa de bolsillo, Cap13.06.02.

13.06.04 Alineación de la guía de la chapa de bolsillo

Norma

La guía 7 deberá formar un ángulo recto con la guía 8 del transporte de la plantilla de costura.

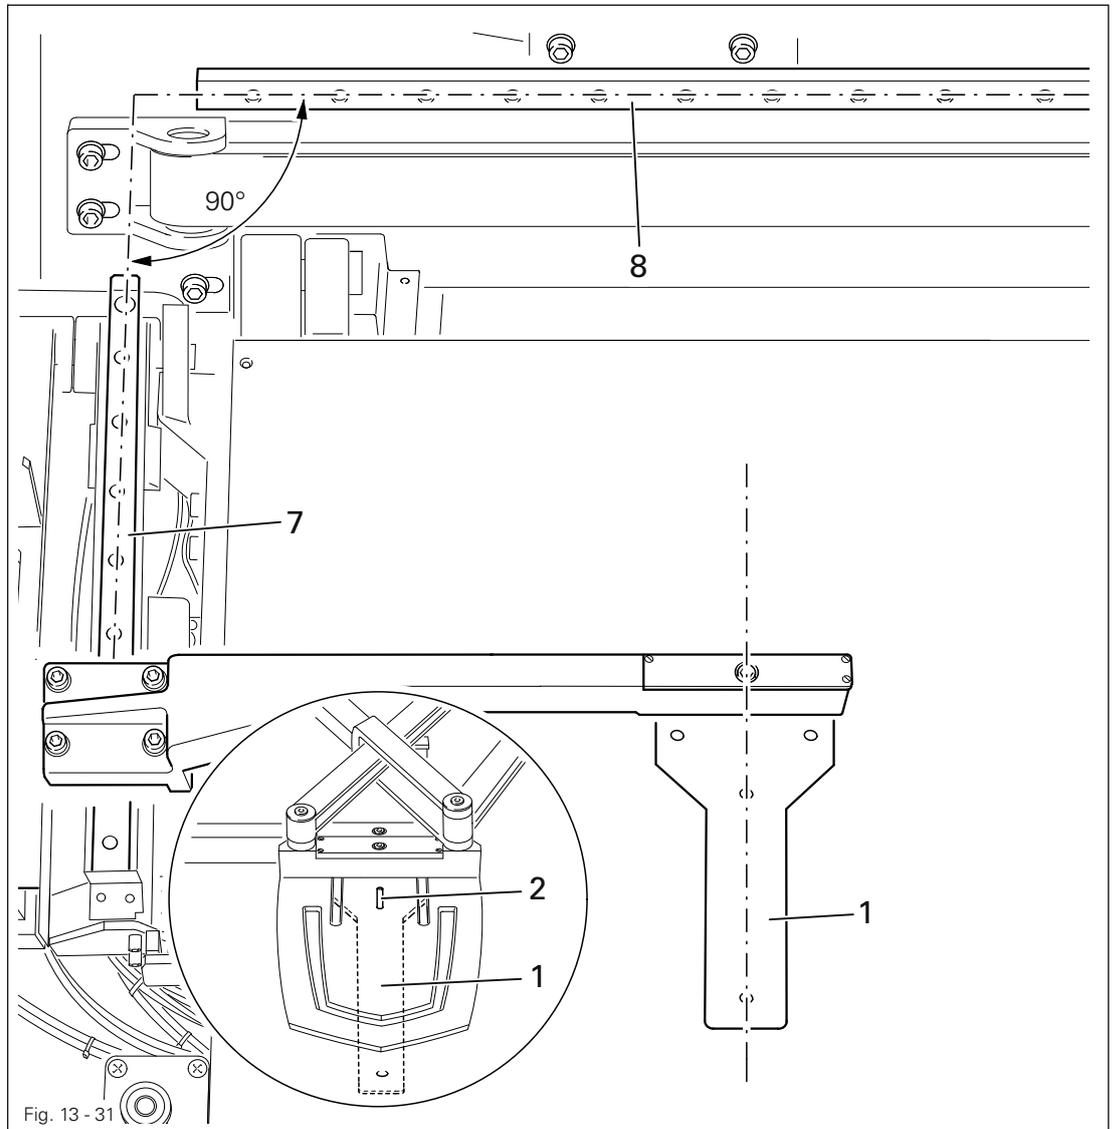

- Conectar la máquina.



- Llevar la máquina a la posición inicial.

- Sacar la chapa de bolsillo y colocar el calibre para la chapa de bolsillo 1.



- Llamar la "Posición de doblador", véase el capítulo 8.09 Comprobar / ajustar los puntos ceros.

- Comprobar mediante el pasador de fijación 2 la Norma.

- Reducir aire comprimido

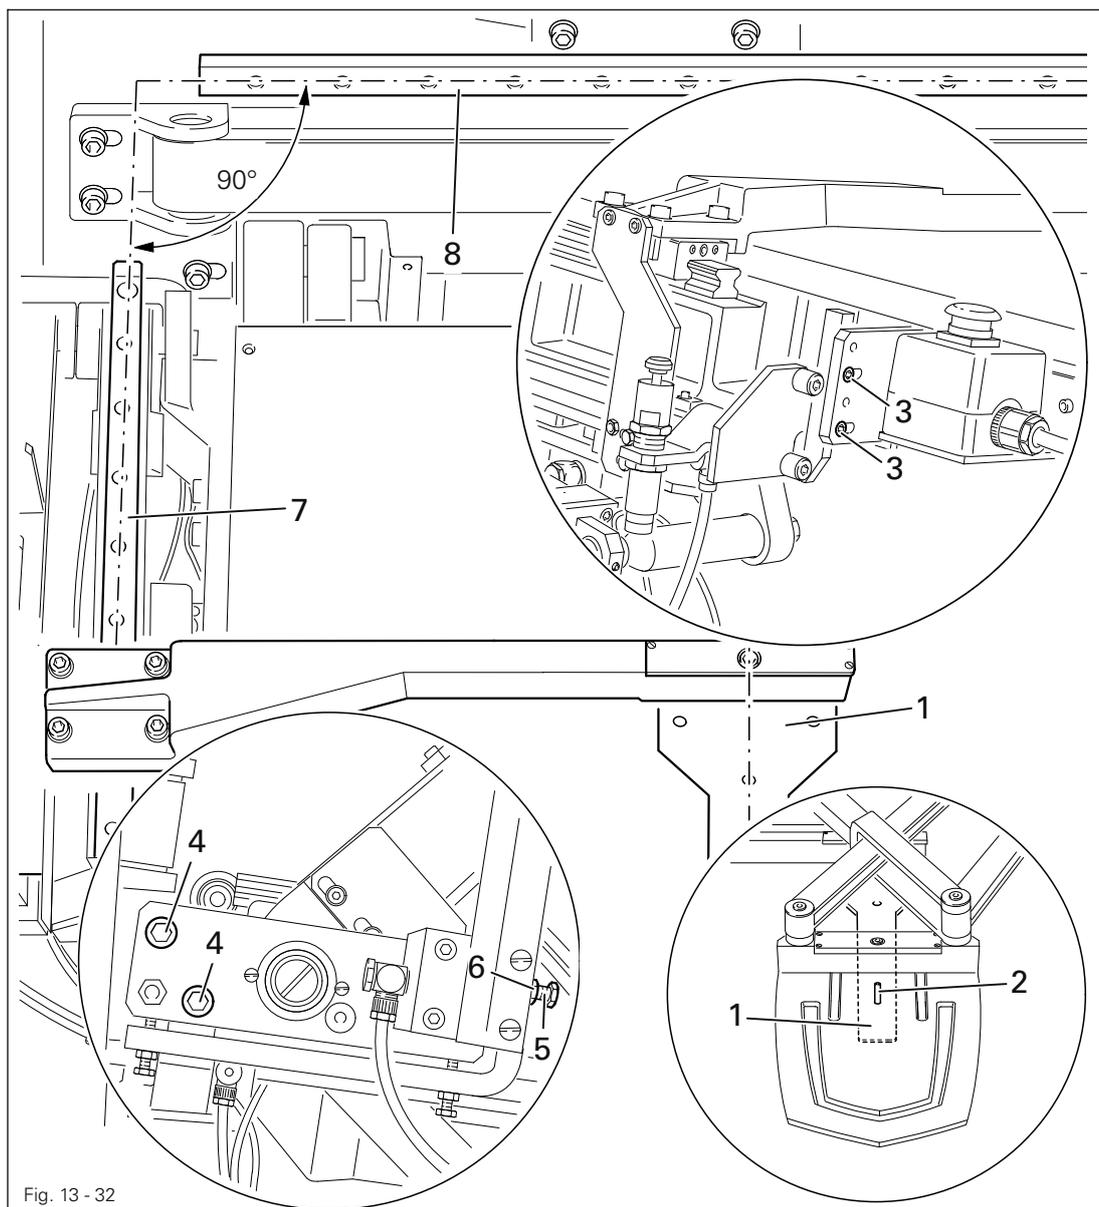


Fig. 13 - 32



- Desplace hacia atrás el calibre 1 para la chapa de bolsillo e introdúzcalo en la posición delantera.
- Afloje los tornillos 3 y 4.
- Gire el tornillo 5 (tuerca 6) conforme a la Norma.

13.06.05 Posición de la chapa de bolsillo delante

Norma

Estando el doblador en su posición neutra, los agujeros de ajuste de la chapa de bolsillo y de la plantilla de costura deberán quedar a ras.

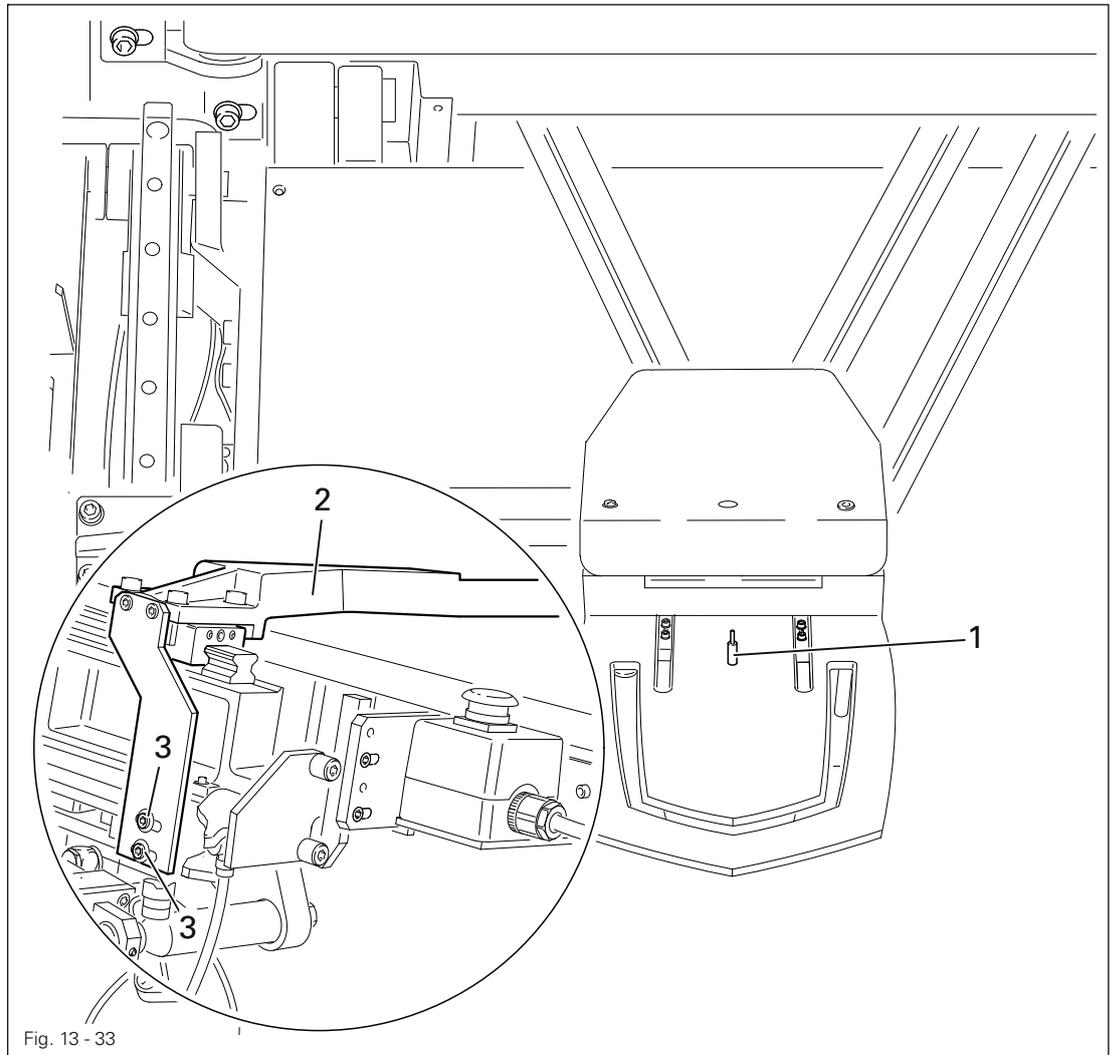


Fig. 13 - 33



- Conectar la máquina.



- Llevar la máquina a la posición inicial.
- Sacar la chapa de bolsillo y colocar el calibre para la chapa de bolsillo 1.



- Llamar la "Posición de doblador", véase el capítulo 8.09 Comprobar / ajustar los puntos ceros.
- Colocar en "0" el valor para el eje y.
- Comprobar mediante el pasador de fijación 1 la Norma.
- Cambiar y guardar el valor correspondiente a la Norma para el eje x mediante el panel de mando.
- Desplazar el brazo de la chapa de bolsillo 2 (tornillo 3) según la regla.

13.06.06 Control del transporte de la plantilla de costura

Norma

1. El patrón de costura **5** no debe haberse desplazado desde su punto cero más de **5 mm** hacia abajo en sentido del eje y, ni haberse movido la medida x hacia arriba.
2. El iniciador **3** deberá estar **0,2 mm** por debajo de la lámina de contacto **1**.



PFAFF 3588-05/020: $X = 260 \text{ mm}$

PFAFF 3588-15/020: $X = 290 \text{ mm}$

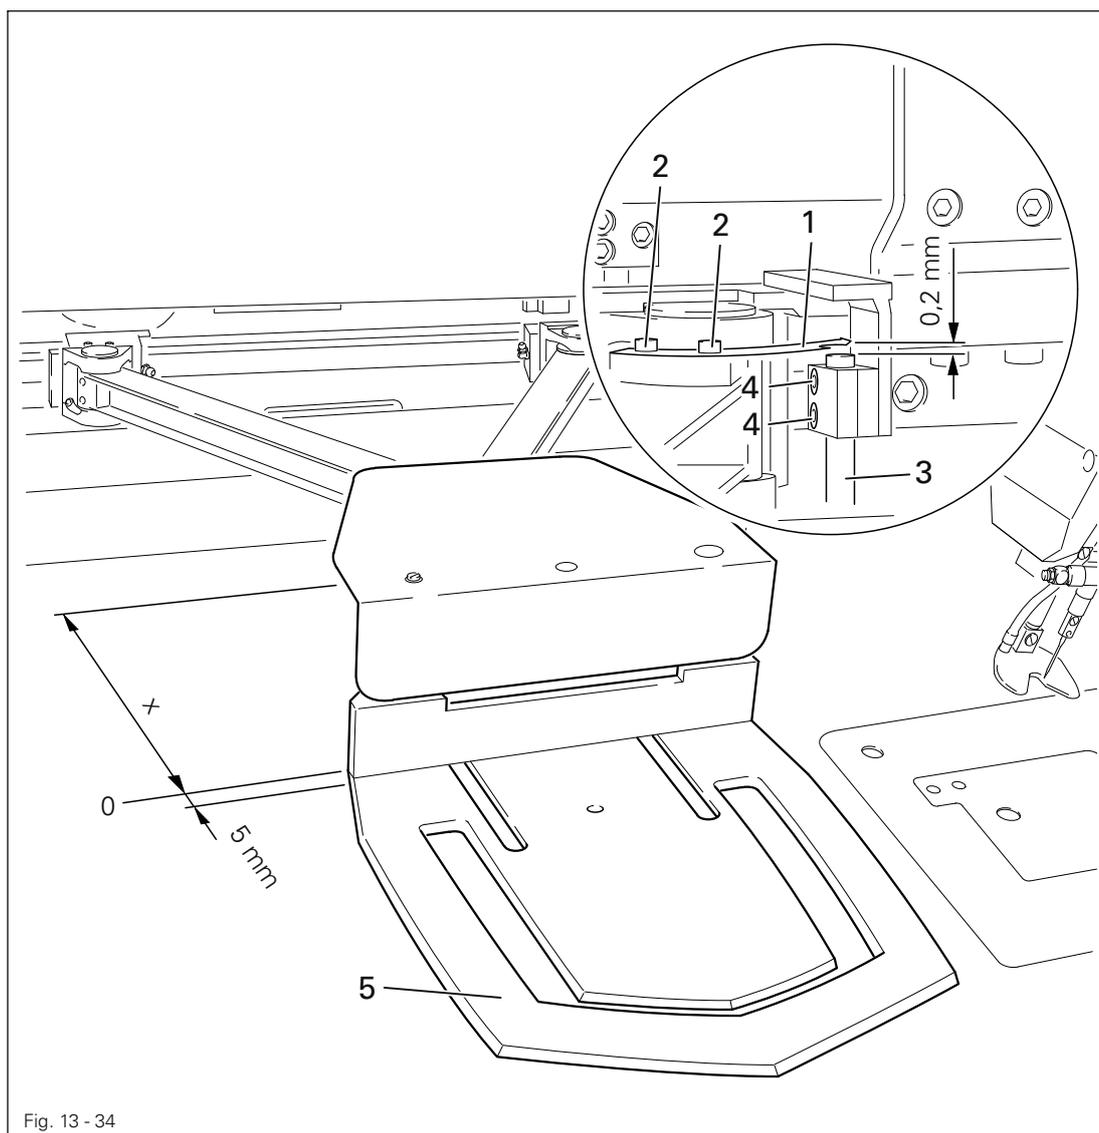


Fig. 13 - 34




- Desplace la lámina de contacto **1** (tornillos **2**) conforme a la **Norma 1**.
- Desplace el iniciador **3** (tornillo **4**) conforme a la **Norma 2**.

13.06.07 Alineación del doblador

Norma

Estando el doblador y la chapa de bolsillo descendidos:

1. el brazo 4 del doblador deberá estar paralelo con el brazo 3 de la chapa de bolsillo y con el tablero de costura,
2. los pernos del brazo 4 del doblador y los casquillos 2 en el calibre 1 de la chapa de bolsillo deberán quedar a ras y
3. entre el brazo 4 del doblador y el calibre de la chapa de bolsillo deberá haber una distancia de 19 mm,
4. el marco del doblador deberá asentarse ligeramente sobre el tablero de costura y sujetar al mismo tiempo con seguridad la pieza de costura.

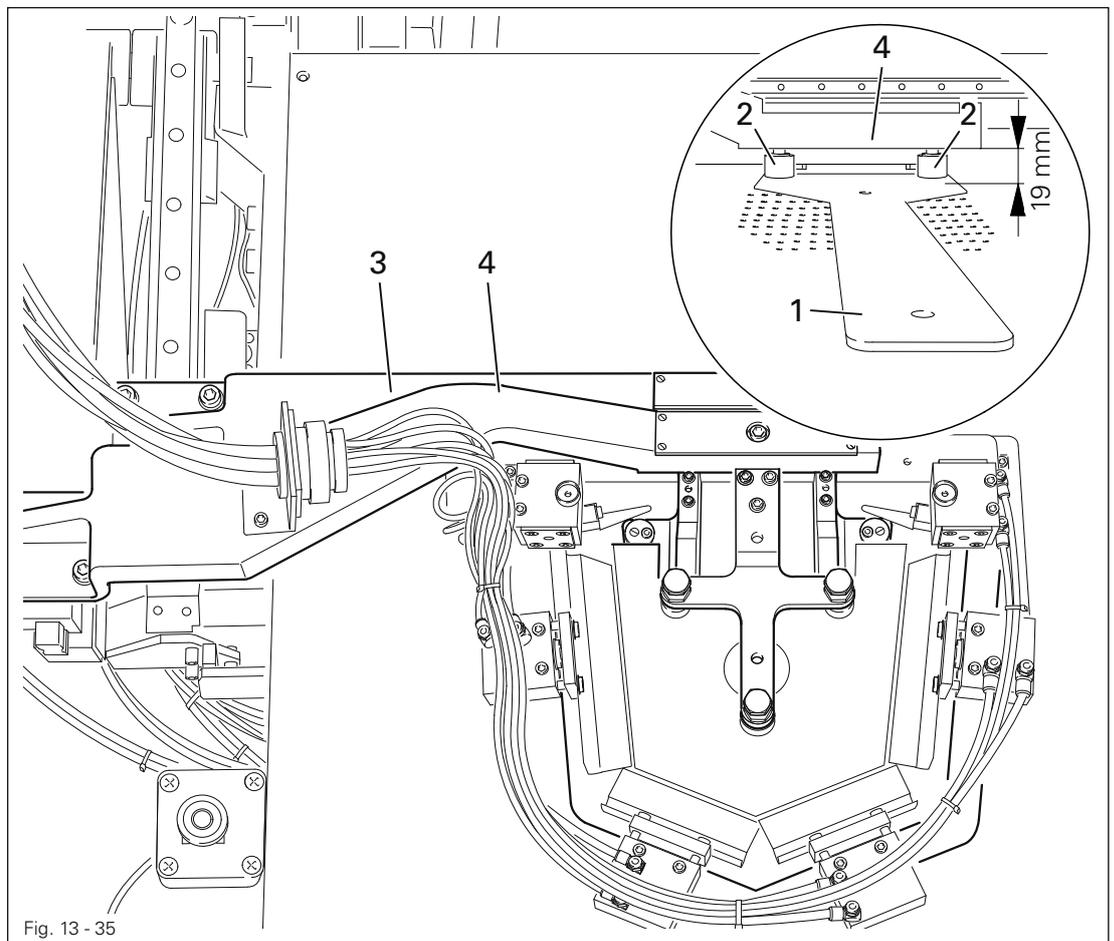

- Retire la chapa de bolsillo y el doblador.
- Introduzca el calibre 1 de la chapa de bolsillo y los casquillos 2.
- Conectar la máquina.



- Llamar la costura manual.

- Pulsar las teclas de arranque doble.



- Pulsar la función "Paso individual" hasta que el brazo de chapa de bolsillo 3 y el brazo del doblador 4 hayan bajado.

- Afloje los tornillos 5.

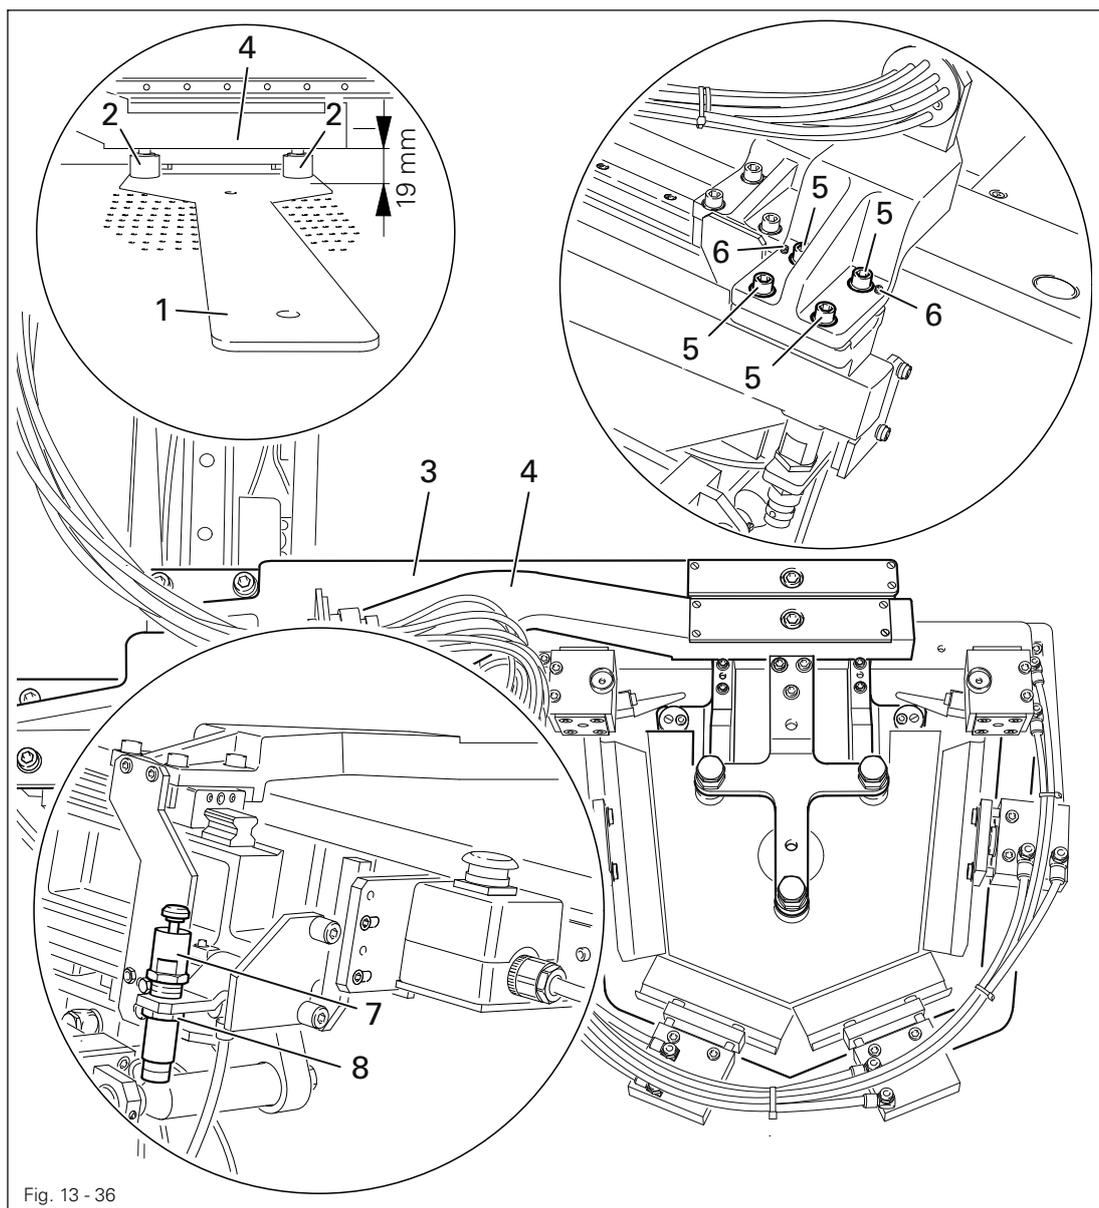


Fig. 13 - 36




- Alinee el brazo 4 del doblador, girándolo y desplazándolo, así como girando los tornillos 6 de acuerdo con las Normas 1 y 2, respectivamente.
- Apriete los tornillos 5.
- Gire el amortiguador 9 (tuerca 8) conforme a la Norma 3.
- Retire el calibre 1 de chapa de bolsillo y coloque el doblador.
- Pegue con Tesamoll el marco del doblador de acuerdo con la Norma 4.

13.06.08 Alineación del troquel

Norma

Estando el doblador descendido y la chapa de bolsillo elevada al mismo tiempo, los bordes inferiores de las regletas del troquel 1 deberán

1. quedar por debajo del borde inferior de la chapa de bolsillo por el grosor de una pieza de costura
2. y guardar todo alrededor una distancia de 0,3 hasta 1 mm (según el grosor del material de costura) a los bordes de la chapa de bolsillo.

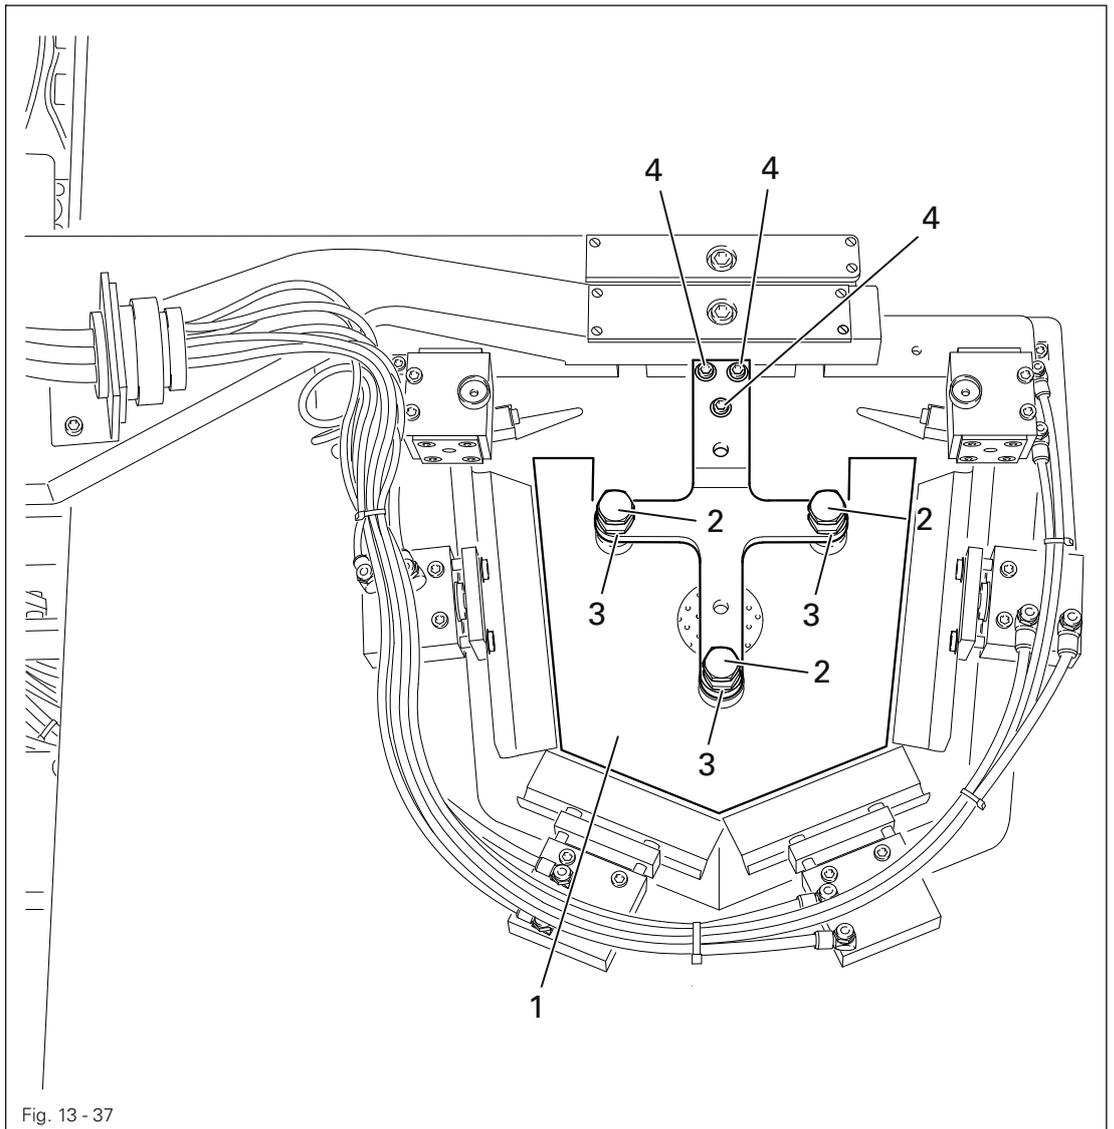

- Ponga los bordes inferiores de las regletas del troquel 1 a ras con el borde inferior de la chapa de bolsillo, sirviéndose para ello de los tornillos 2 (tuercas 3).
- Gire el amortiguador 7 (tuerca 8) conforme a la Norma 1.
- Alinee el troquel 1 (tornillos 4) conforme a la Norma 2.

13.06.09 Orden en que deben actuar las chapas dobladoras

Forma de bolsillo	1	2	3	4	5
1ª posición de mando	a + b	a + b	a + b	a + b	a + b
2ª posición de mando	c + d	c + d + e	c + d	c + d + e	c + d
3ª posición de mando	e	f	e	f	e
4ª posición de mando	f + g	g + h	f	g	f + g

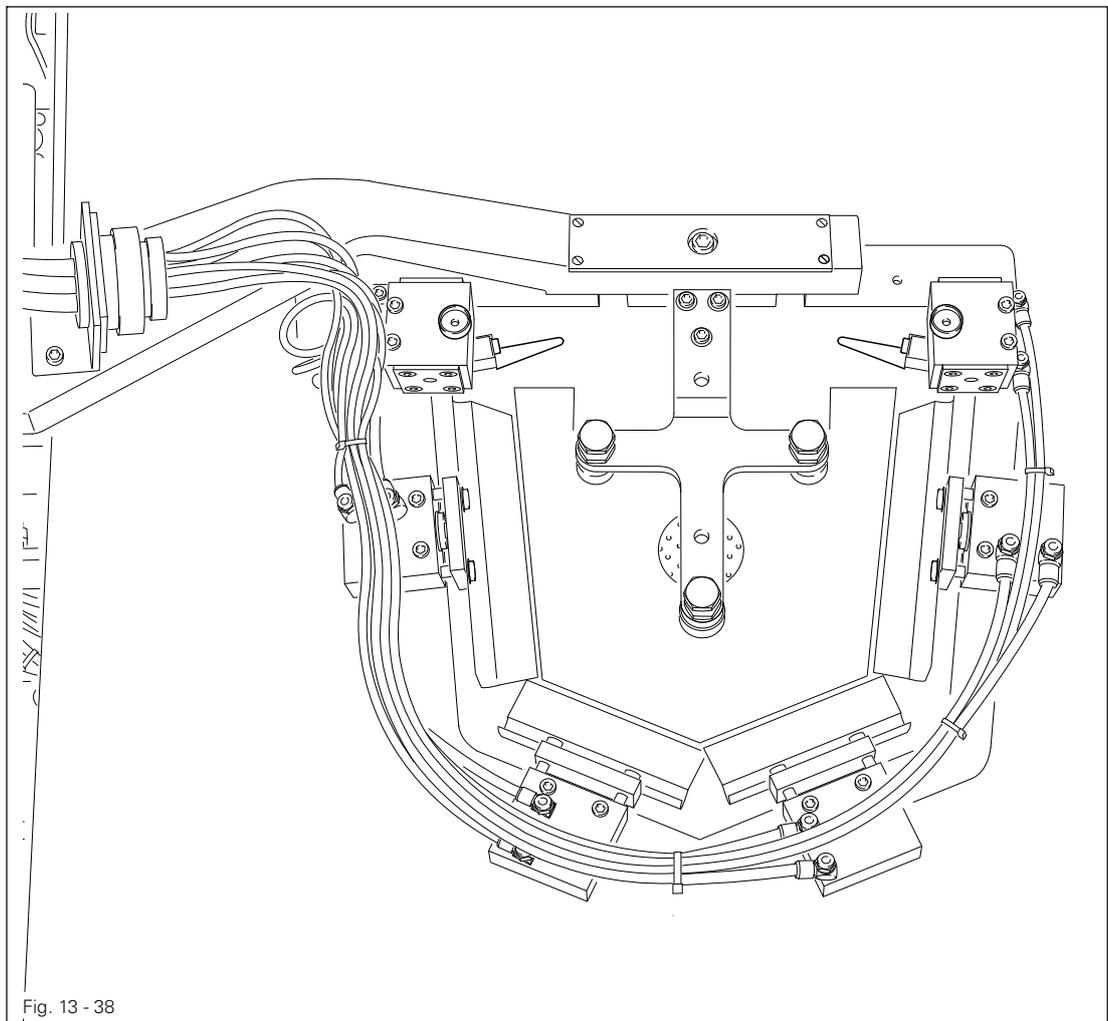


Fig. 13 - 38




El orden de acción y el número de chapas dobladoras (y con ello el número de las posiciones de mando) depende de la forma de bolsillo. El dispositivo de doblado mostrado en la fig. 13-39 pertenece a la 3ª forma de bolsillo.

Para otras formas de bolsillo, véanse los cilindros correspondientes a la posición de mando en cuestión de la tabla arriba ilustrada.

13.06.10 Posición de las chapas dobladoras

Norma

1. Los bordes anteriores de las chapas dobladoras 1 deberán estar paralelos con el troquel 4.
2. Estando las chapas dobladoras 1 sacadas, éstas deberán hallarse a una distancia todo alrededor de **0,1 mm** aprox. de los bordes inferiores de las regletas angulares del troquel 4.

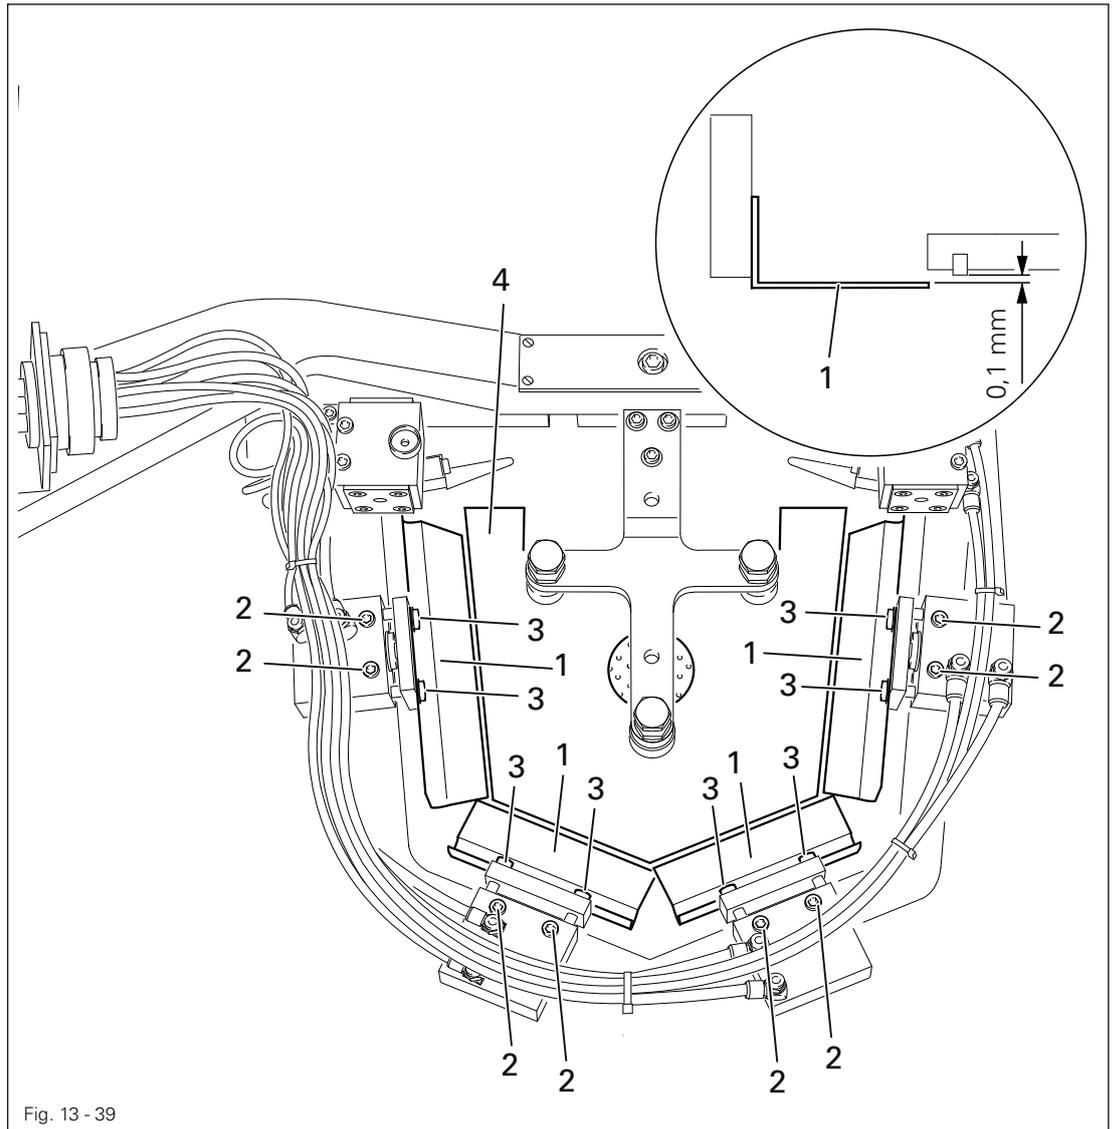


- Quite el doblador.
- Ajuste las chapas dobladoras 1 (tornillos 2) conforme a la **Norma 1**.
- Deslice las chapas dobladoras 1 hacia dentro de acuerdo con su orden de acción (véase el Cap. 13.06.09 "Orden en que deben actuar las chapas dobladoras") y alinéelas de acuerdo con la **Norma 2** (tornillos 3).
- Vuelva a colocar el doblador.

13.06.11 Posición de los remetedores de esquinas

Norma

1. En la posición de doblado, los remetedores de esquinas **4**, con un solapado de **1 a 2 mm**, deberán estar paralelos por debajo de la parte oblicua de las chapas dobladoras.
2. Según el grosor del material, los remetedores de esquinas deberán estar de **1 a 2 mm** por debajo de las chapas dobladoras.

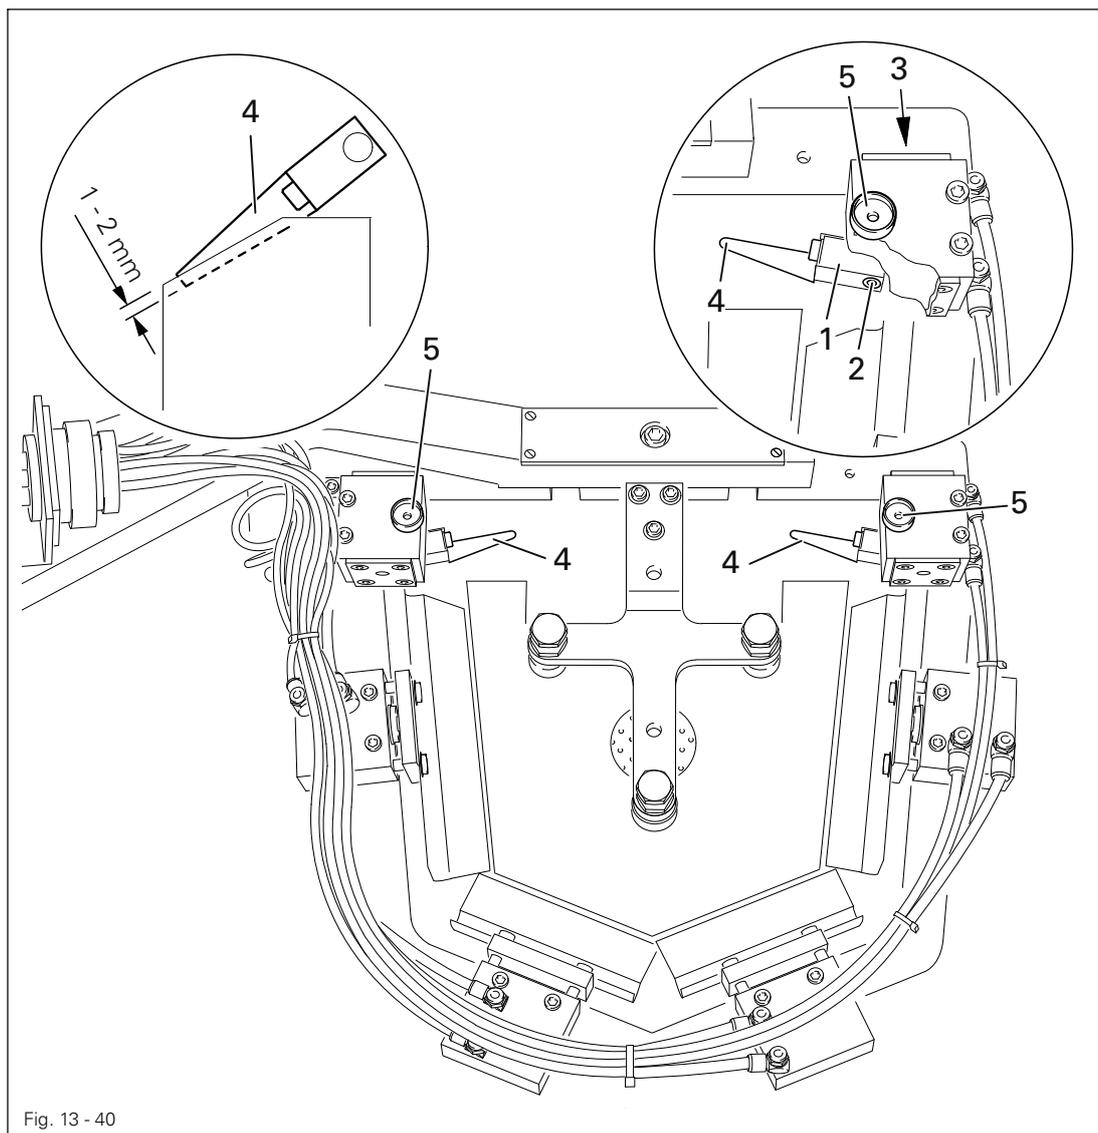

- Preajuste las piezas de sujeción **1** (tornillos **2**) conforme a la **Norma 1**.
- Para hacer el ajuste de precisión, gire los tornillos de tope **3** conforme a la **Norma 1**.
- Ajuste los remetedores de esquinas **4** (tornillos **5**) de acuerdo con la **Norma 2**.

13.06.12 Alineación de la costura respecto al bolsillo

Norma

La distancia de la costura al borde del bolsillo deberá ser idéntica todo alrededor.

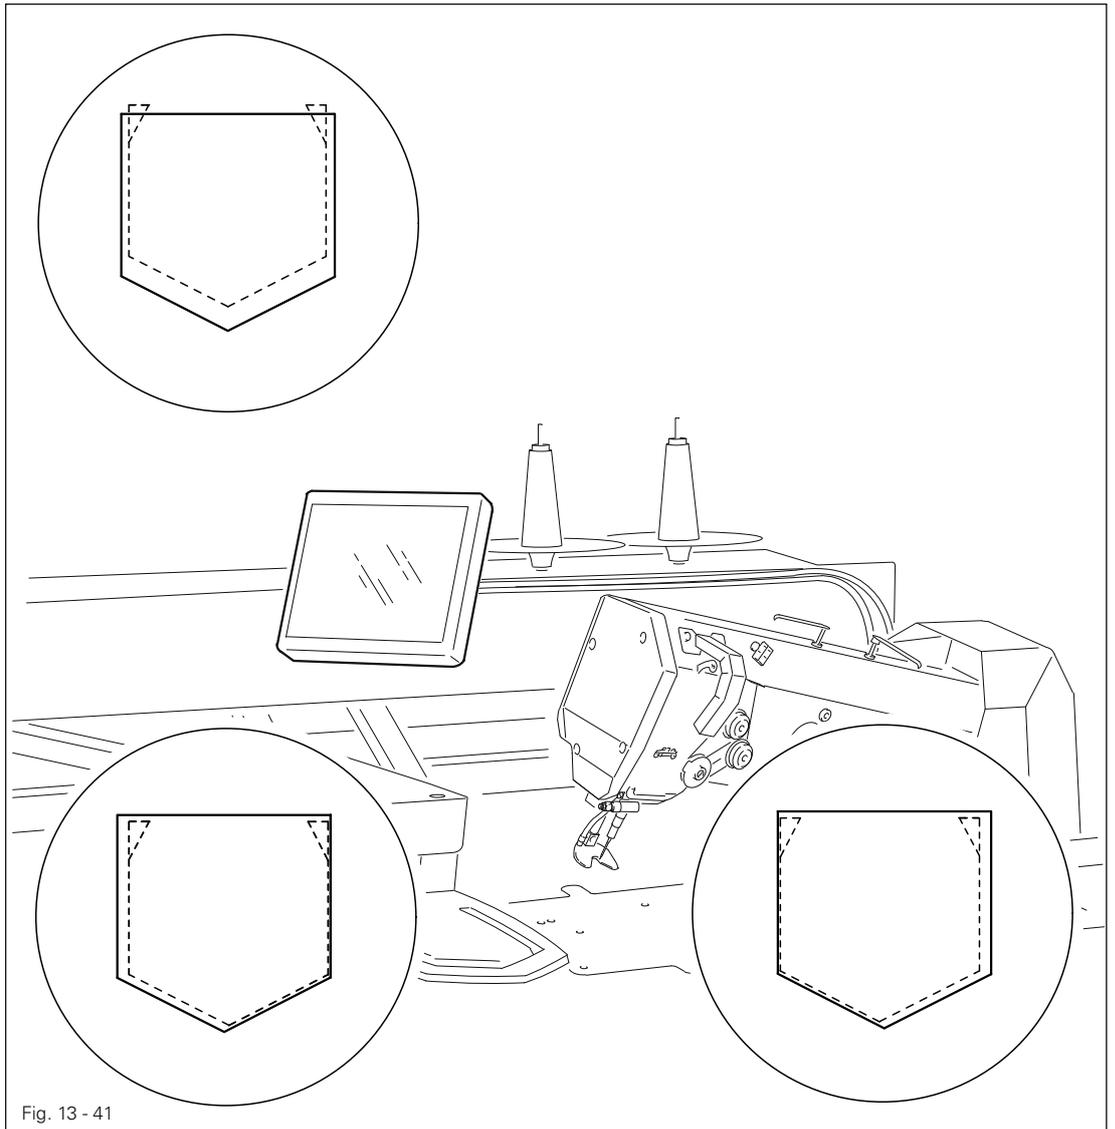


Fig. 13 - 41




- Conectar la máquina.
- Con los parámetros "608" y "609" alinear la costura conforme a la **Norma** desconectado-richten, véase el capítulo 13.10 Configuración de parámetros
- Desconectar la máquina.

13.06.13 Distancia entre la presilla y la costura

Norma

La distancia entre la presilla y la boca del bolsillo deberá ser de **1 mm** aprox.

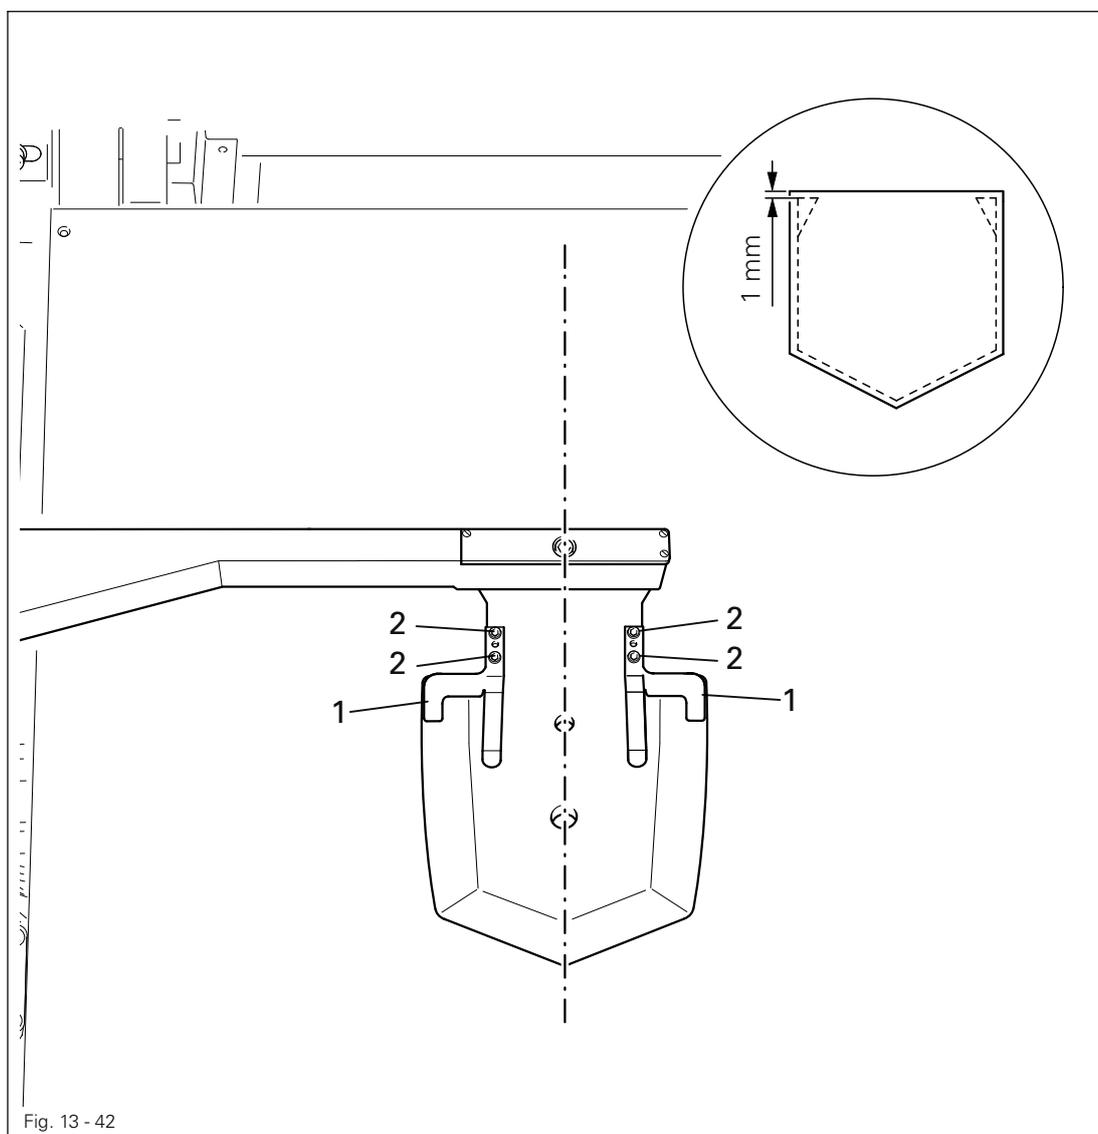

- Corra los toques 1 (tornillos 2) sobre la chapa de bolsillo conforme a la **Norma**.

13.06.14 Apilador

Norma

Estando el dispositivo de apilado **2** introducido, la pieza de costura deberá ser sujeta con la menor presión posible

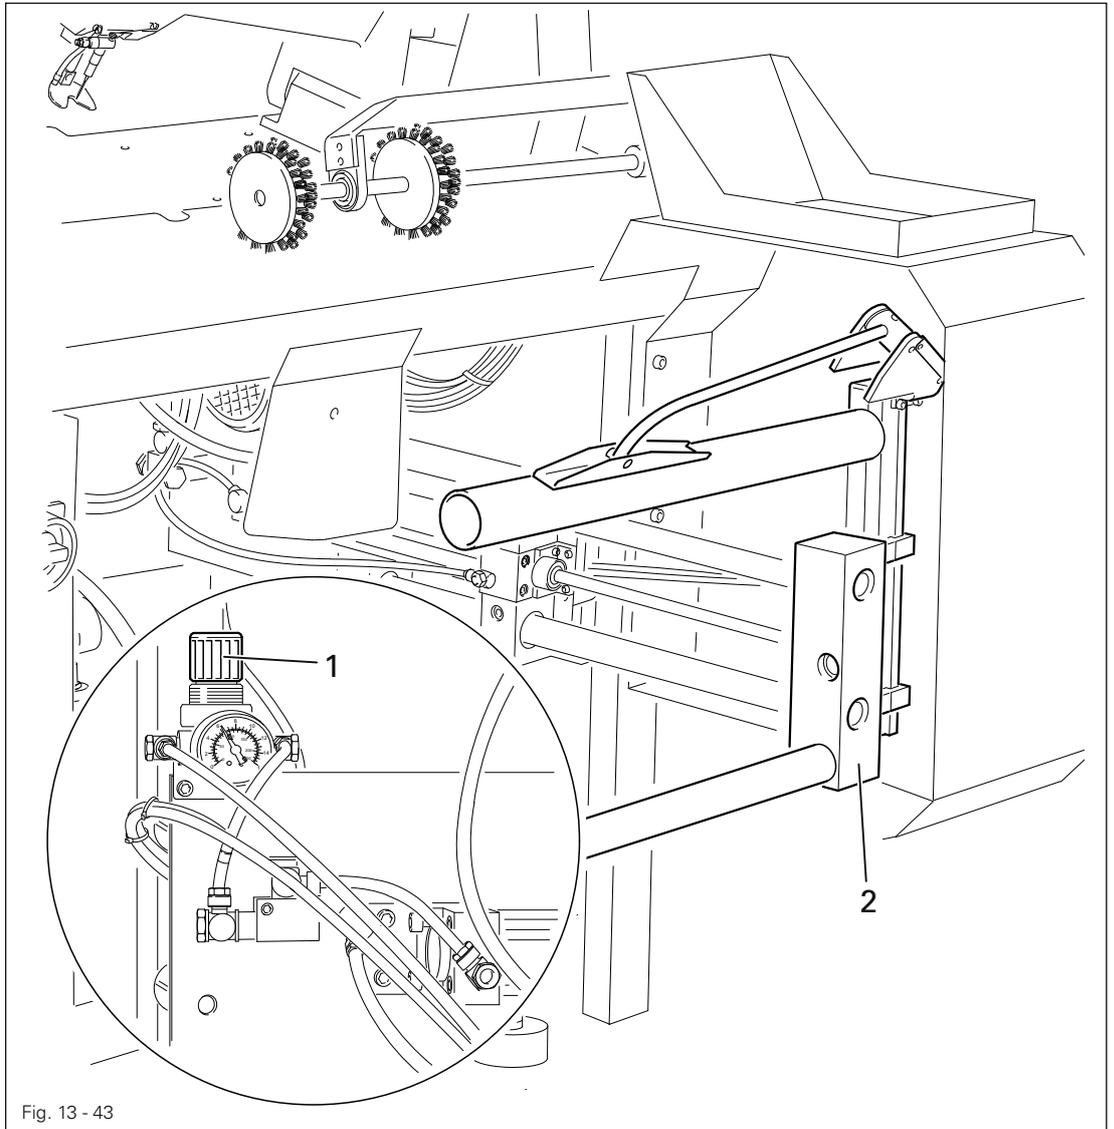


Fig. 13 - 43



- Ajuste la presión en la válvula reductora **1** de acuerdo con la **Norma**.




Para hacer el ajuste, las salidas Y52 y Y51 deberán estar conectadas, véase el capítulo 13.08 Menú de servicio.

13.06.15 Alineación de los rodillos transportadores

Norma

Die abgesenkten Transportrollen 4 sollen gleichmäßig leicht auf der Tischplatte aufliegen und parallel zur Tischvorderkante stehen.

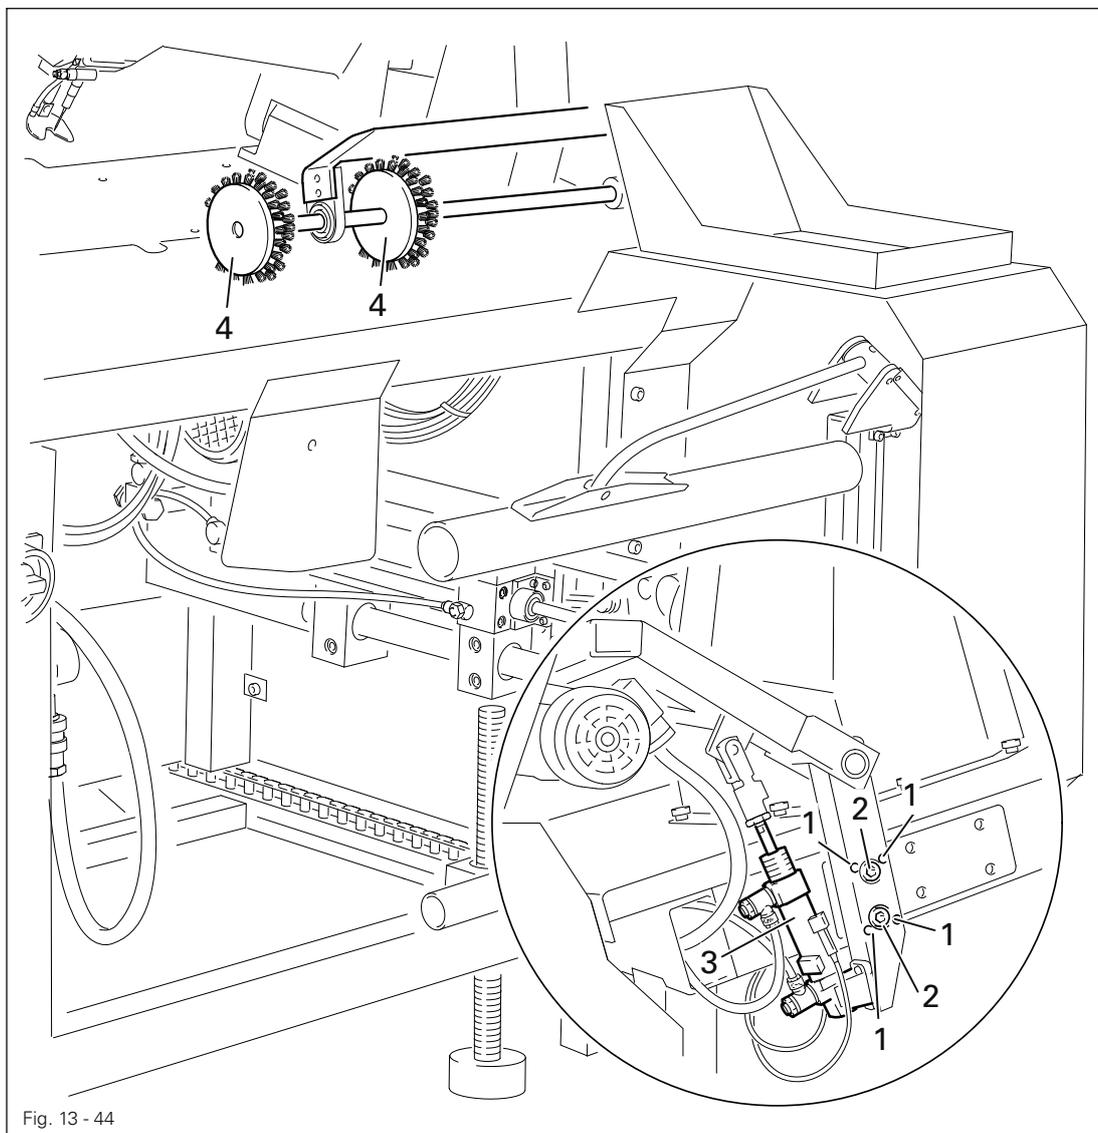

- Gire los tornillos 1 (afloje ligeramente los tornillos 2) y el vástago de émbolo del cilindro 3 de acuerdo con la Norma.

13.07 Fabricación de chapas dobladoras

13.07.01 Primer montaje / Fabricación propia de chapas dobladoras

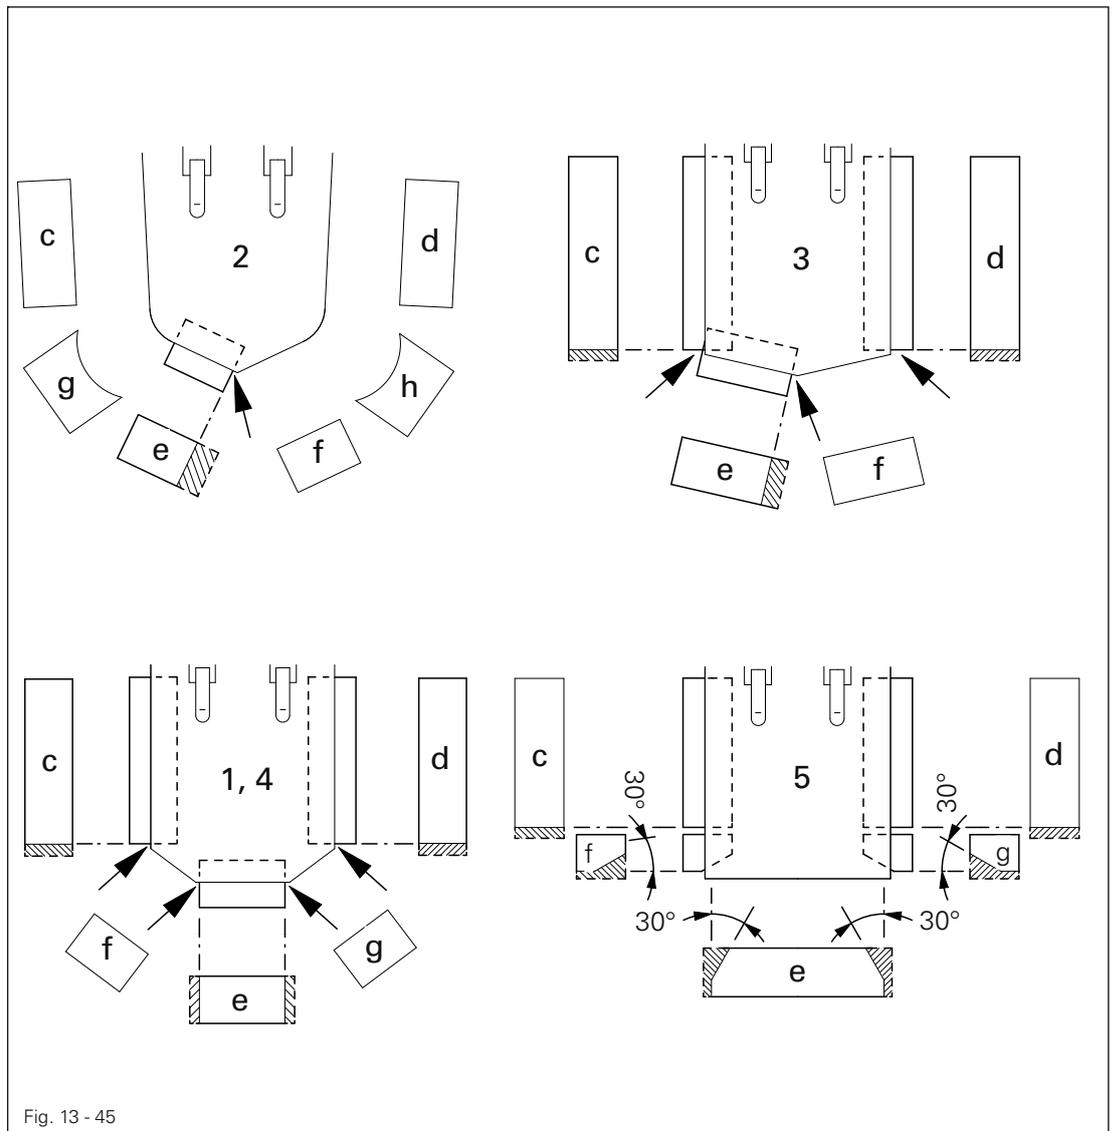


Fig. 13 - 45



- Fabrique y monte las chapas dobladoras de acuerdo con la fig. 13-45.



¡Cuando las chapas dobladoras se monten por primera vez y se fabriquen por su cuenta, asegúrese de que en los puntos marcados queden por lo menos por el grosor del material de costura detrás de las esquinas de la chapa de bolsillo!




En el caso de la 5ª forma de bolsillo, las chapas dobladoras e, f y g deberán achaflanarse adicionalmente en 30°.

13.07.02 Achaflanado de las chapas dobladoras laterales



¡Realice este trabajo después de haber efectuado el ajuste de acuerdo con los Caps. 13.06.12 Alineación de la costura respecto al bolsillo y 13.06.13 Distancia entre la presilla y la costura.

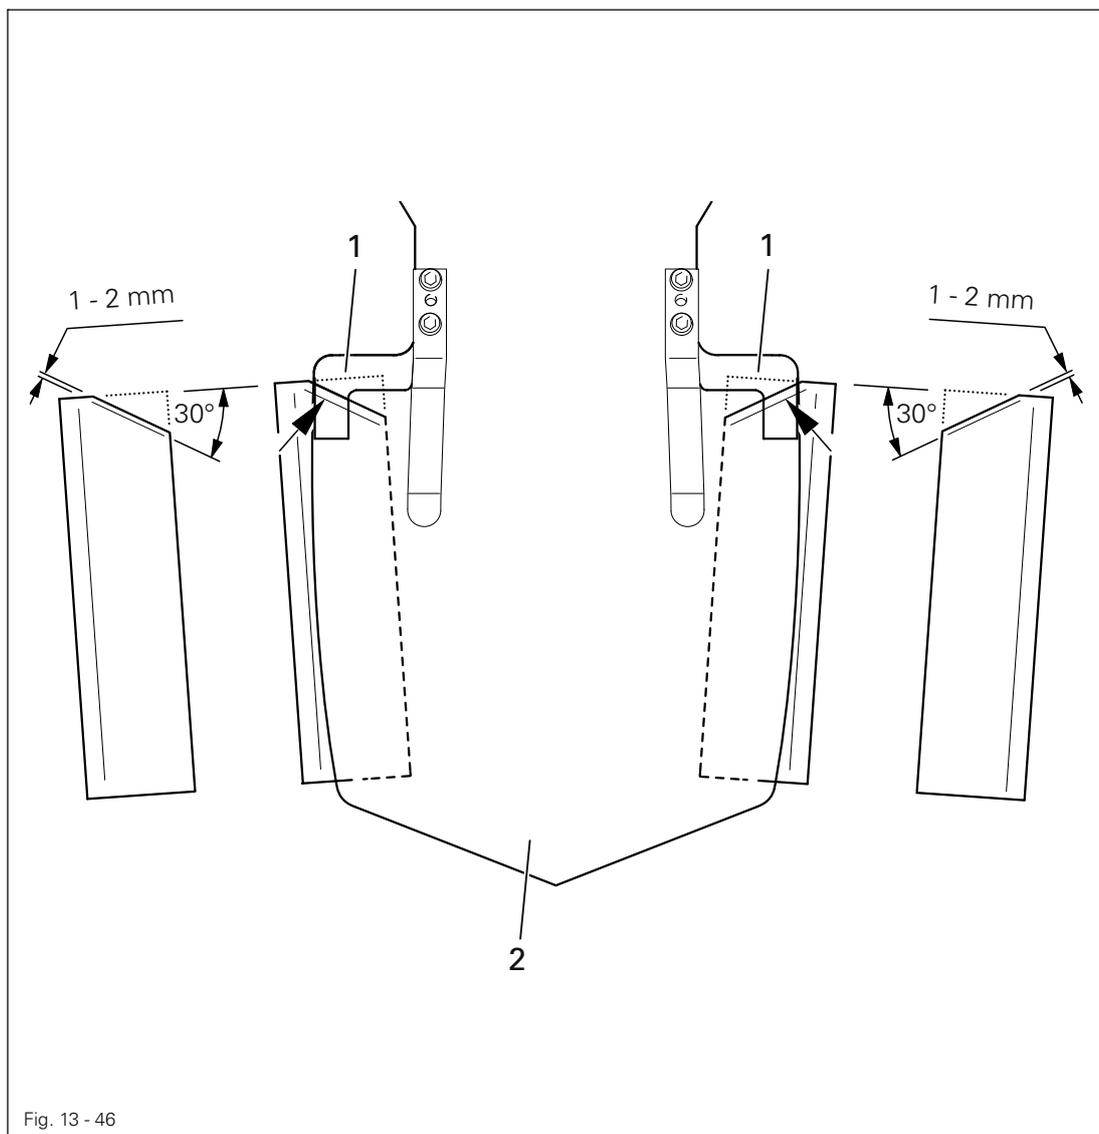

- Estando las chapas dobladoras fuera del todo, marque los bordes anteriores de los
- topes 1 para el bolsillo y el borde exterior de la chapa de bolsillo 2 sobre las chapas dobladoras laterales.
- Trace un achaflanado de 30°.
- Realice el achaflado a una distancia de 1 a 2 mm del trazo.
- Redondee y pula los bordes.


13.08 Menú de servicio

En el menú de servicio se muestran los estados de las entradas digitales y analógicas. Las salidas puede establecerse o restablecerse manualmente. Además pueden llamarse funciones para ejecutar un arranque en frío, para cargar el programa de funcionamiento y para configurar el panel de mando.


- Conectar la máquina.



- Llame el modo de funcionamiento Entrada.



- Abra el menú de servicio.

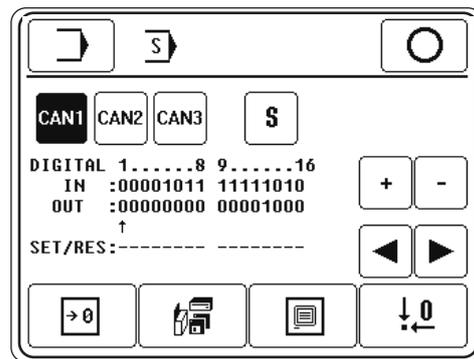

Explicación de las funciones



Introducción del modo de funcionamiento

Mediante esta función se produce el cambio al estado inicial del modo de funcionamiento Entrada.



Terminar la entrada de datos

Con esta función se concluye la entrada de datos y se cambia al modo de funcionamiento Coser.



Nodos Can

Con esta función se selecciona el nodo Can deseado, el nodo seleccionado actualmente se representa con color invertido.



Salidas especiales

Con esta función se pueden definir y devolver al estado inicial las salidas especiales.



Botones de más y menos

Con estas funciones se define (+) y se devuelve al estado inicial (-) la salida seleccionada.



Teclas de flecha

Con estas funciones se seleccionan las salidas deseadas.



Arranque en frío

On esta función se realiza una arranque en frío, véase el capítulo 13.08.01 Arranque en frío.



Cargar el programa de funcionamiento

Con esta función se carga el programa de funcionamiento de la máquina, véase el Capítulo 13.08.02 Cargar / actualizar el programa de funcionamiento.



Configuración del panel de mando

Con esta función se llama un menú para modificar el contraste de la indicación y para conectar y desconectar los tonos de las teclas, véase también el **Capítulo 8.08 Ajustar el panel de mando**.



Ajustar los puntos cero

Con esta función se llama un menú para ajustar los puntos cero, véase también el **Capítulo 8.09 Ajuste de los puntos cero**.


13.08.01 Arranque en frío



Cuando se efectúa un arranque en frío se borran todos los programas de nueva creación o modificados, así como todos los ajustes modificados de parámetros. La memoria de la máquina se borra o se restablece al estado que traía de fábrica.




- Conecte la máquina y abra el modo de funcionamiento de Entrada.



- Abra el menú de servicio.



- Abra la opción de arranque en frío.

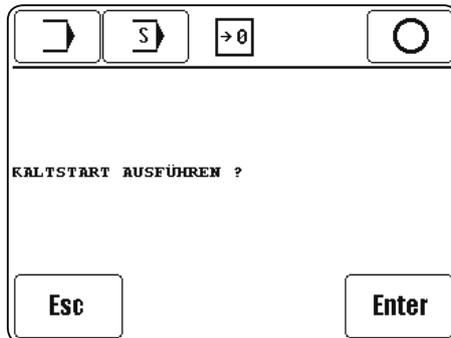

- Confirme la ejecución del arranque en frío.

Explicación de las demás funciones



Introducción del modo de funcionamiento

Mediante esta función se produce el cambio al estado inicial del modo de funcionamiento Entrada.



Menú de servicio

Con esta función erfolgt der Rückschritt in das Servicemenü retrocede un paso en el menú de servicio, véase también el **Capítulo 13.08 Menú de servicio**.



Terminar la entrada de datos

Con esta función se concluye la entrada de datos y se cambia al modo de funcionamiento Coser.



Esc

Se interrumpe la entrada de datos.


13.08.02 Cargar/ actualizar el programa de funcionamiento

Para cargar el programa operativo, al encender la máquina tiene que estar introducida en la ranura correspondiente del panel de mando la tarjeta SD con los archivos de inicialización requeridos.





Al cargar el programa de funcionamiento se borran todos los datos en la memoria de la máquina.

- Conectar la máquina y accionar la tecla "FORCE UPDATE".

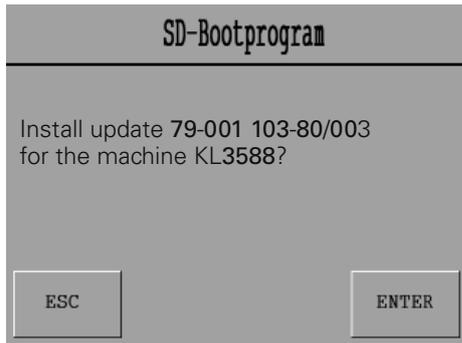

- Arrancar la inicialización pulsando la tecla "ENTER".

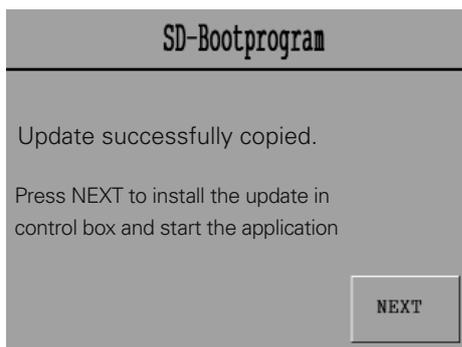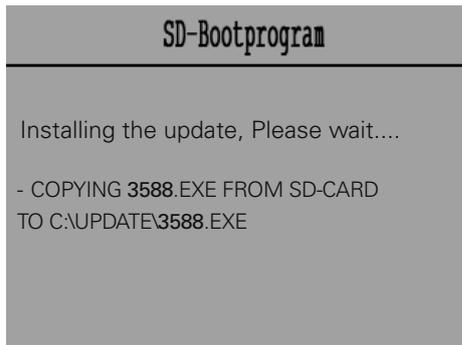

- Pulsando la tecla "NEXT" se instala el software.

13.09 Ajustes del motor de coser


- Conectar la máquina.



- Llame el modo de funcionamiento Entrada.



- Llame la entrada de programas de costura.

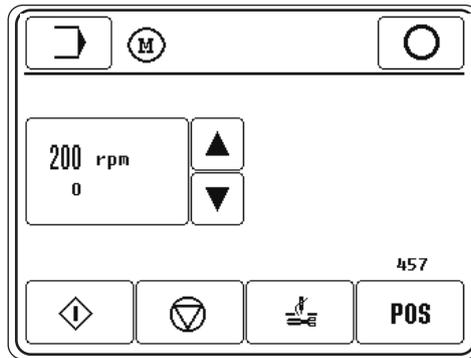

Explicación de las funciones



Terminar la entrada de datos

Con esta función se concluye la entrada de datos y se cambia al modo de funcionamiento Coser.



Ajuste del número de revoluciones

Mediante las funciones se aumenta o se reduce el número de revoluciones de referencia.



Arranque

La función inicia la marcha del motor de coser.



Parada

La función para la marcha del motor de coser.



Secuencia de corte de hilo

Con esta función se realiza la secuencia de corte de hilo.



Posición de la aguja

Se muestra la posición real momentánea de la aguja.

Para ajustar la posición de la aguja en pms de la barra de la aguja se gira la ruedecilla manual a la posición correspondiente y luego se transfiere esta posición pulsando la tecla "POS".

13.10 Ajustes de parámetros

En la lista de parámetros, véase el capítulo **13.10.02 Lista de parámetros**, figuran todos los parámetros que se pueden modificar. A continuación se describe la selección de los parámetros y la modificación de los valores.


13.10.01 Selección y modificación de los parámetros



- Conecte la máquina y abra el menú de entrada de datos.



- Abra la entrada de parámetros.

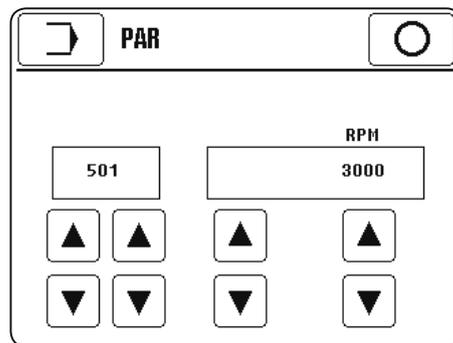

- Seleccione los parámetros por separado por grupos (centena) y los parámetros dentro del grupo de función.



- Modifique el parámetro seleccionado.



- Salga de la entrada de parámetros.

13.10.02 Lista de parámetros

Grupo	Parámetro	Significado	Margen de ajuste	Valor de ajuste
100	101	Guardahilos inferior 0 = desc.; 1 = contador; 2 = sensor; 3 = sensor+parada	0 - 3	1
	102	Guardahilos superior 0 = desactivada; 1 = con.	0 - 1	1
	103	Puntadas de ocultación guardahilos superior Aquí se cambia el número de puntadas en que el guardahilos superior no está activado al iniciar la costura.	0 - 99	5
	104	Puntadas de ocultación guardahilos inferior Aquí se cambia el número de puntadas en que el guardahilos inferior no está activado al iniciar la costura.	0 - 99	5
	105	Tiempo de reacción del guardahilos superior Se modifica la sensibilidad del guardahilos superior (1= reacción más rápida, sensibilidad máxima)	1 - 9	1
	106	Aquí se cambia el número de puntadas que se retrocede automáticamente en caso de una anomalía del hilo superior	0 - 99	15
	107	Coser 0 = desconectado; 1 = conectado	0 - 1	1
	108	Schablonenüberwachung 0 = desconectado; 1 = conectado	0 - 1	0
	109	Parada intermedia 0 = desconectado; 1 = 1. Parada después de doblador a partir de; 2 = 2. Parada después de la operación de doblador; 3 = 1. y 2. Parada Pulsando las teclas de arranque doble continúa la operación.	0 - 3	0
	110	Doblar alternativamente 0 = desconectado; 1 = conectado	0 - 1	0
	111	Transporte continuo del carro 0 = desc.; 1 = con.	0 - 1	0
	112	Transferencia automática de secuencia 0 = desc.; 1 = con.	0 - 1	1

Grupo	Parámetro	Significado	Margen de ajuste	Valor de ajuste
100	113	Material liso Con este parámetro se puede cambiar la función del interruptor de inserción 0 = invertir el alzado de la chapa de bolsillo y el aire de succión, 1 = Invertir el aire de succión 2 = invertir el alzado de la chapa de bolsillo, 1. posición: alzado 3 = invertir el alzado de la chapa de bolsillo, 1. posición: abajo	0 - 3	0
	114	Posición inicial de la chapa de bolsillo 0 = delante; 1 = detrás	0 - 1	0
	115	Configuración de corredera Y9 = Valor 8 Y8 = Valor 4 Y7 = Valor 2 Y6 = Valor 1 Formar la suma de los valores de las válvulas a conmutar. (por ej.: Conmutar válvulas Y9 y Y7 -> 8 + 2 = 10)	0 - 15	15
	116	Configuración de corredera estación del programa 1 Y9 = Valor 8 Y8 = Valor 4 Y7 = Valor 2 Y6 = Valor 1 Formar la suma de los valores de las válvulas a conmutar. (por ej.: Conmutar válvulas Y8 y Y6 -> 4 + 1 = 5)	0 - 15	15
	117	Configuración de corredera estación del programa 2 Y9 = Valor 8 Y8 = Valor 4 Y7 = Valor 2 Y6 = Valor 1 Formar la suma de los valores de las válvulas a conmutar. (por ej.: Conmutar válvulas Y9 y Y6 -> 8 + 1 = 9)	0 - 15	15
	118	Configuración de corredera estación del programa 3 Y9 = Valor 8 Y8 = Valor 4 Y7 = Valor 2 Y6 = Valor 1 Formar la suma de los valores de las válvulas a conmutar. (por ej.: Conmutar válvulas Y7 y Y6 -> 2 + 1 = 3)	0 - 15	15


Grupo	Parámetro	Significado	Margen de ajuste	Valor de ajuste
100	119	Configuración de corredera estación del programa 4 Y9 = Valor 8 Y8 = Valor 4 Y7 = Valor 2 Y6 = Valor 1 Formar la suma de los valores de las válvulas a conmutar. (por ej.: Conmutar válvulas Y9 y Y8 -> 8 + 4 = 12)	0 - 15	15
	120	Bascular pieza superior 0 = desconectado; 1 = conectado	0 - 1	0
	121	Versión de doblador 0 = estándar 1 = Versión 1, solo el corte se transporte a la estación de costura 2 = Versión 2, El corte y el bolsillo se transportan sin doblar a la estación de costura. 3 = Versión 3, bolsillo predoblados 4 = Versión 4, como el estándar pero para bolsillos redondos	0 - 4	0
	122	Versión de patrón 0 = Estándar 1 = Versión de solapa 1 (solapa acabada) 2 = Versión de solapa 2 (solapa abierta) 3 = ranura de costura variable 4 = Cargo	0 - 4	0
	123	Parada en caso de subtensión 0 = desconectado; 1 = conectado	0 - 1	0
	124	Rotación inversa de la aguja al cortar hilo 0 = desconectado; 1 = conectado	0 - 1	0
	200	201	Pieza superior susceptible de bascularse 0 = no está montado; 1 = está montado	0 - 1
202		Lanzadera, 0 = lanzadera horizontal; 1 = lanzadera vertical	0 - 1	
203		Supervisión de patrón 0 = no está montado; 1 = está montado	0 - 1	0
204		Regulación de altura 0 = no está montado; 1 = está montado	0 - 1	0
205		Módulo de Cargo 0 = no está montado; 1 = está montado	0 - 1	0
209		Tipo de maquina 0 = estándar (con P200 y QE5542) 1 = estándar (con MMC1002 y QE5540)	0 - 1	0

Grupo	Parámetro	Significado	Margen de ajuste	Valor de ajuste
300	301	NIS (arranque de carro) [°], véase el capítulo 13.10.03	80 – 150	110
	302	Entrega-hilo PS [°]	70 – 90	75
	303	Posición cortahilos ON [°] Se modifica el momento en que se da el impulso para cortar el hilo a la válvula del cortahilos (° = grados después de la pms.)	160 – 360	200
	305	Posición cortahilos OFF [°]	Parameter 303 / 302	345
	306	Posición Abrir tensión de hilo al cortar [°]	5 - 20	15
400	401	Tiempo para pinza de etiquetas para [0,01s]	10 – 256	20
500	501	Número de revoluciones reducido	200 – 4000l	3600
	502	Número de revoluciones de corte (régimen de posicionamiento)	50 - 250	200
	503	Número de revoluciones de las puntadas iniciales lentas	200 - 700	700
	504	Puntadas iniciales lentas Se modifica el número de puntadas que al empezar a coser se deben llevar a cabo con un número de revoluciones reducido.	0 – 99	2
	505	Puntadas de retardo Zigzag conectado El parámetro sirve para introducir el número de puntadas en el que debe emitirse más tarde la orden "zigzag conectado"; ver capítulo 13.10.04 Retardo zigzag conectado/desconectado.	0 - 99	3
	506	Puntadas de retardo Zigzag desconectado El parámetro sirve para introducir el número de puntadas en el que debe emitirse más tarde la orden "zigzag desconectado"; ver capítulo 13.10.04 Retardo zigzag conectado/desconectado.	0 - 99	3
600	601	Dirección de rodamiento lento del apilador 0 = hacia atrás; 1 = hacia delante	0 - 1	1
	602	Tiempo de rodamiento lento del apilador [0,01s] El parámetro sirve para introducir el tiempo de rodamiento para el movimiento de rodamiento lento del rodillo del apilador, véase el capítulo 13.10.05 Tiempo de rodamiento del apilador.	0 - 999	50

Grupo	Parámetro	Significado	Margen de ajuste	Valor de ajuste
600	603	Tiempo de rodamiento rápido del apilador [0,01s] El parámetro sirve para introducir el tiempo de rodamiento para el movimiento de rodamiento rápido del rodillo del apilador, véase el capítulo 13.10.05 Tiempo de rodamiento del apilador	0 - 999	35
	604	Tiempo de retardo para vuelta del caballete del apilador [0,01s] El parámetro sirve para introducir el tiempo de retardo entre rodamiento lento del rodillo de apilador y vuelta del caballete del apilador.	0 - 999	0
	605	Tiempo para vuelta del empujador del doblador [0,01s] El parámetro sirve para introducir el tiempo de retardo para el empujador del doblador. Se debe ajustar el intervalo para que el doblador no se desplace hacia arriba hasta que las chapas del doblador estén en su posición final trasera.	0 - 999	30
	606	Tiempo para chapa de bolsillo en [0,01s] El parámetro sirve para introducir el tiempo de retardo entre la vuelta de la chapa de bolsillo y la chapa de bolsillo abierta. Si se selecciona el intervalo 0,00 la chapa de bolsillo abierta se produce cuando el interruptor final de chapa de bolsillo detrás (E 1.2) está activado.	0 - 999	50
	607	Velocidad de transporte [%] El parámetro sirve para introducir la velocidad del transporte de los patrones de costura desde el doblador a la estación de costura.	20 - 100	100
	608	Corrección de costura X [0,01 mm] Con este parámetro se modifica la longitud de la costura en el bolsillo en dirección x.	-20 - +20	0
	609	Corrección de costura Y [0,01 mm] Con este parámetro se modifica la longitud de la costura en el bolsillo en dirección y.	-20 - +20	0
	610	Marca de apilador 0 = Estándar, 1 = piezas cortas 2 = desconectado (llegada a la posición inicial) 3 = desconectado (salida de la posición inicial)	0 - 3	0

13.10.03 Arranque del carro (NIS)

Con este parámetro se modifica el momento para el inicio de los motores del accionamiento del patrón (° = grados después de barra de aguja en pms).

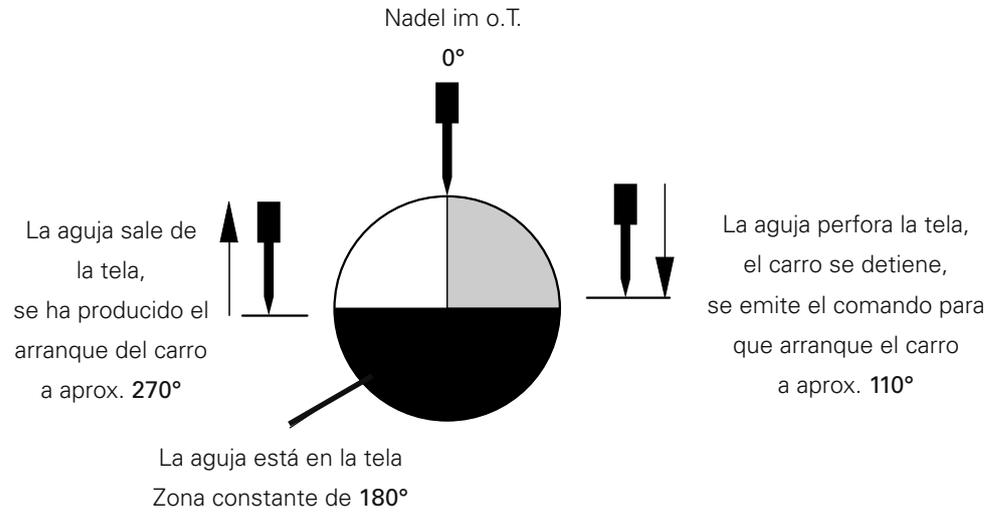

El comando para que arranque el carro se da en cuanto la aguja penetra en la tela, pero el carro espera a arrancar hasta que se ha realizado una media vuelta (180°), al salir la aguja.





En algunas circunstancias este ajuste puede influir en la imagen de la puntada.


13.10.04 Retardo zigzag conectado/desconectado



Dependiendo del retardo de la válvula y el cilindro deben emitirse las órdenes para RETARDO ZIGZAG CONECTADO o DESCONECTADO con retardo en función de la velocidad.

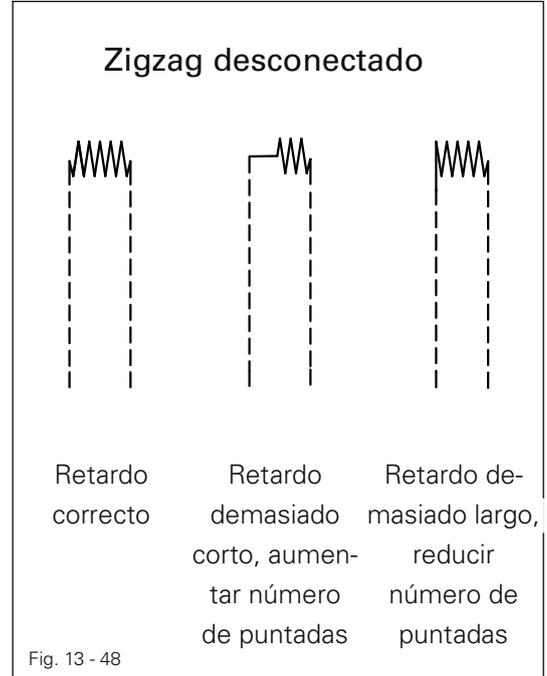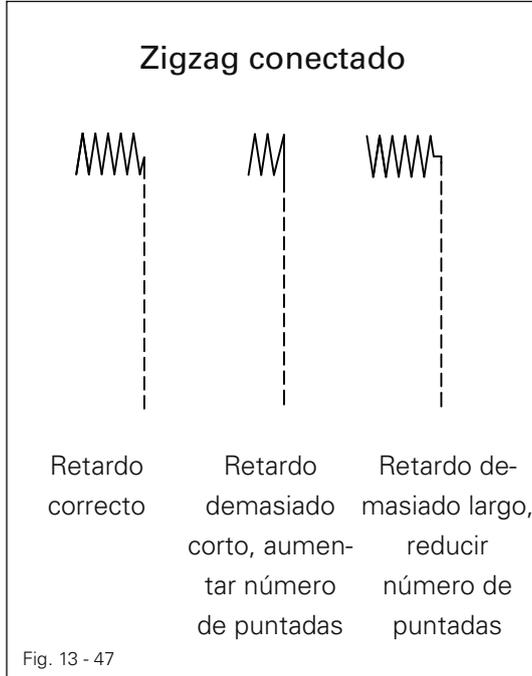

13.10.05 Tiempo de rodamiento del apilador

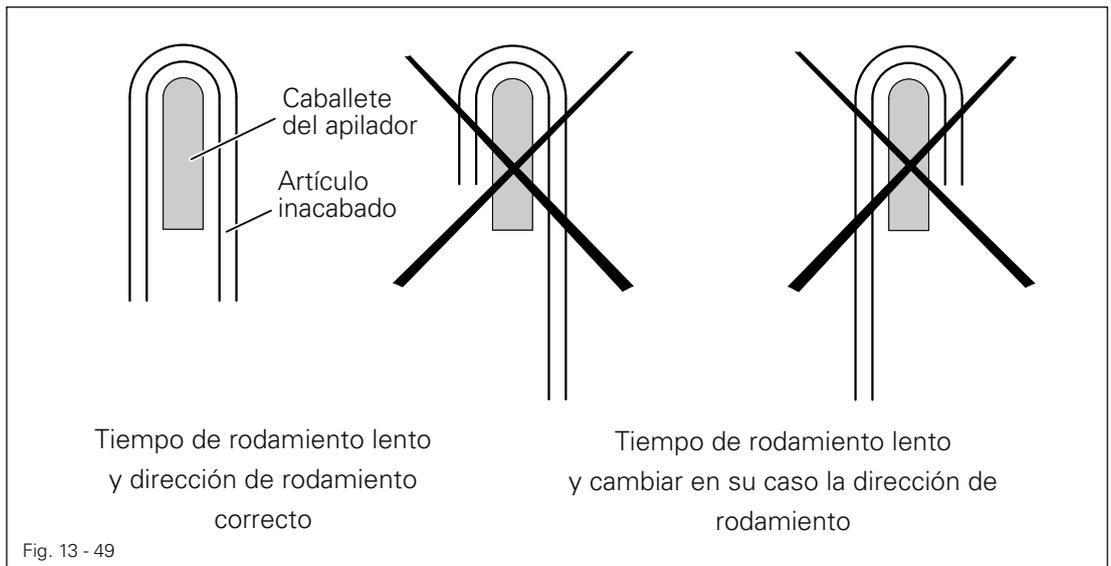


14	Mando
14.01	Ajustes básicos / Diagnóstico / Ocupación de los enchufes
14.01.01	Mando básico A20



El mando básico se equipa en fábrica con el software de servicio y de rampa necesario. Este solamente deberá ser intercambiado por personal especializado.

Posición de los enchufes

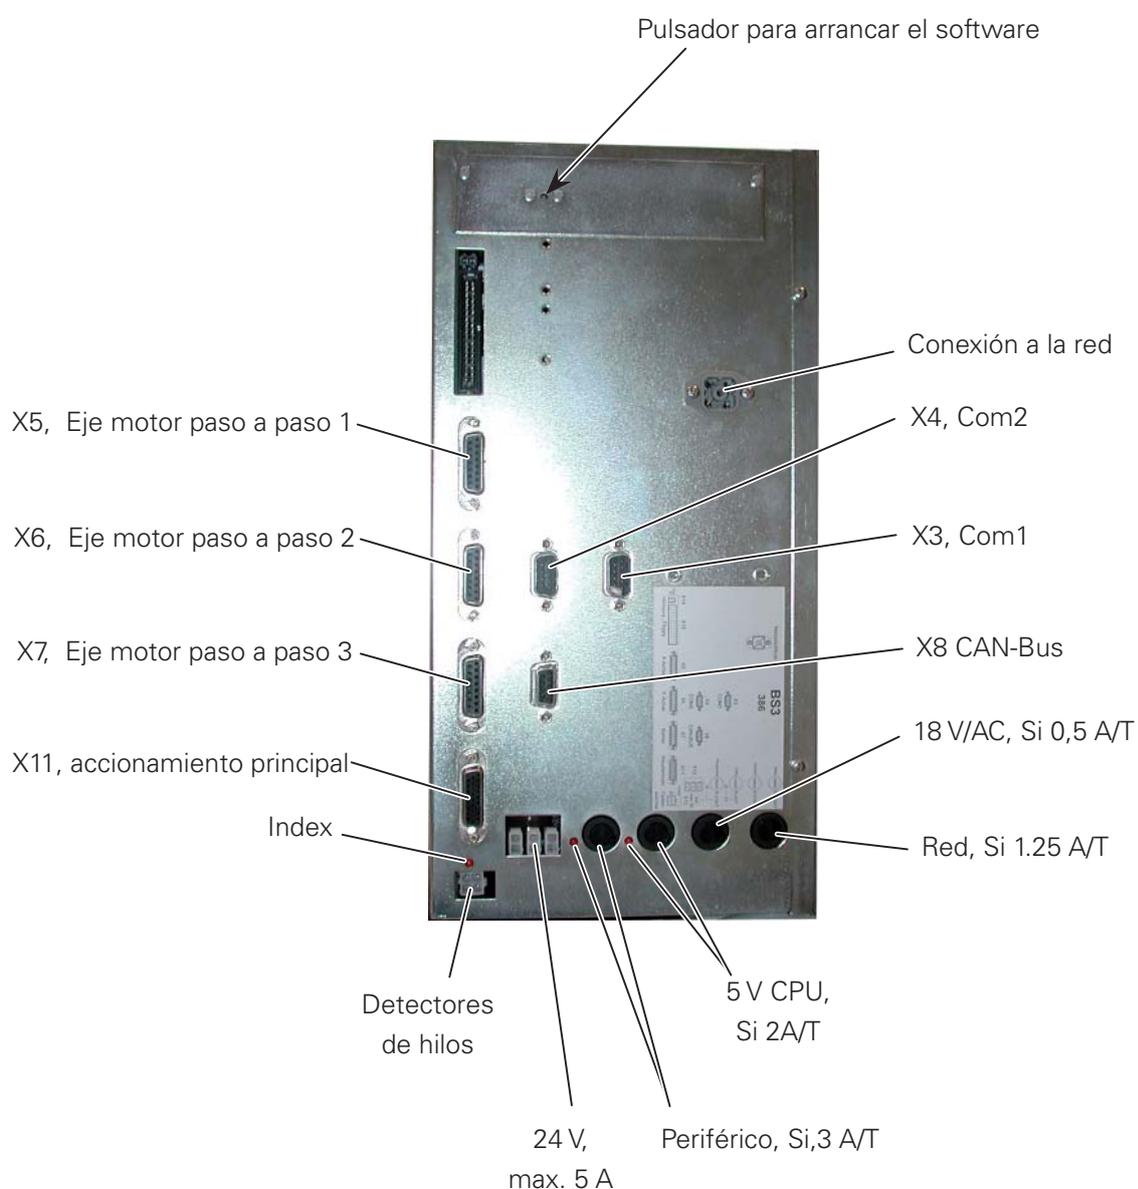

Visualizadores de servicio / alimentación de corriente

Para las diferentes tensiones de régimen se dispone de LEDs en la parte superior del aparato (véase el adhesivo en la parte superior del aparato).

Estos son LEDs para + 12V, + 15,1V y + 24V.

Fusibles

2,0 AT / 5V / CPU

6,3 AT / 24V / Periféricos

0,5 AT / 16V / Panel de mandos gráfico

1,25 AT / 230V / Red

Ocupación de los enchufes

X3 (COM1) y X4 (COM2)			
PIN	Señal	PIN	Señal
1	Vterm1	6	con puente en PIN 6
2	RxD	7	RTS
3	TxD	8	CTS
4	con puente en PIN 6	9	Vterm2
5	GND		

X5 o X3 (motor de costura)			
PIN	Señal	PIN	Señal
1	Impulso +	9	Impulso -
2	Sentido +	10	Sentido -
3	Fkt1 +	11	Fkt1 -
4	Fkt2 +	12	Fkt2 -
5	Vex +	13	Vex -
6		14	Entrada2 -
7	Entrada2 +	15	Entrada1 -
8	Entrada1 +		

X8 (CAN-Bus)			
PIN	Señal	PIN	Señal
1		6	
2		7	
3	DoRi +	8	DoRi -
4	GND	9	GND
5			

X11 (Motor principal)			
PIN	Señal	PIN	Señal
1	impulsos +	14	A_A
2	dirección +	15	A_B
3	Fkt1 +	16	B_A
4	Fkt2 +	17	B_B
5	Vex +	18	I_A
6		19	I_B
7	Eing2 +	20	GND
8	Eing1 +	21	A_OC
9	R1_A	22	B_OC
10	R1_B	23	I_OC
11	R2_A	24	V2
12	R2_B	25	GND
13	GND	26	Vex

14.01.02 Accionamiento de la máquina de coser A22



El mando de accionamiento de la máquina se equipa en fábrica con el software de servicio necesario. Este solamente deberá ser intercambiado por personal especializado.

La disponibilidad de funcionamiento queda visualizada con el LED Power on. El accionamiento A22 no dispone de funciones de diagnóstico ni de fusibles. Para el caso de visualizaciones de errores en el display de la máquina, véase el **Cap. 14.02.04 Fallos en el accionamiento de la máquina de coser**.

X1 o X7 (Sincronizador)			
PIN	Señal	PIN	Señal
1	FA	6	
2	FB	7	
3	SM	8	
4	ADTC1	9	GND
5	+ 5V		

X2 (emisor de conmutación)			
PIN	Señal	PIN	Señal
1		6	KA
2		7	KB
3		8	KC
4	ADTC2	9	GND
5	+ 5V		

X3 (Interfase)			
PIN	Señal	PIN	Señal
1	GND	14	A
2	TxD	15	A\
3	RxD	16	B
4	TxD\	17	B\
5	RxD\	18	Index
6		19	Index\
7	GND	20	
8		21	
9	REF1	22	
10	REF1\	23	
11	REF2	24	
12	REF2\	25	
13	GND	26	

X1 o X14 (Motor)			
Señal			
PE			
U			
V			
W			

14.01.03 Accionamiento de los motores de paso a paso A21

El mando de los motores de paso a paso tiene el siguiente ajuste básico:

Interruptor DIP

OFF ON

*	
*	
*	
*	

Número de pasos: **1.000**

Número de pasos:

Reducción de corriente activa

Enable

Interruptor giratorioPosición B==> corriente de fase **5,4 A**

Respecto a las visualizaciones de estado de los LEDs, véase el Cap. 14.02.05 Fallos en el accionamiento de la máquina de coser.

Ocupación de los enchufes

X5 (Motor paso a paso 1) o X6 Motor paso a paso 2)			
PIN	Señal	PIN	Señal
1	Impulso +	9	Impulso -
2	dirección +	10	dirección -
3		11	
4	Control de corriente +	12	Control de corriente -
5		13	
6		13	
7		15	Listo -
8	Listo +		

14.01.04 Accionamiento del motor del apilador



El accionamiento del motor del apilador viene de fábrica ajustado y programado para las exigencias de esta máquina. No está permitido cambiarlo más que con accionamientos programados.

Visualizadores de servicio

LED H1 (amarillo)	LED H2 (verde)	Significado
desconectado	desconectado	Red desc. - sin función
conectado	desconectado	Red conectada, después de 0,5 s de autotest listo para funcionar
desconectado	conectado	Accionamiento ha arrancado
conectado	conectado	Protección contra sobrecarga activa
luce intermitente	desconectado	véase Cap. 14.02.06 Fallos en el accionamiento del apilador

14.01.05 Control de la red AC



El control de la red (AC - Line - Control) viene ajustado de fábrica conforme a las necesidades de esta máquina. Un intercambio del mismo sólo es admisible después de haberlo ajustado previamente.

Ajuste de fábrica

Potenciómetro	Valor
UL (upper limit)	260V
LL (lower limit)	195V
off Delay	Min

Visualizadores del funcionamiento

LED H1 (verde)	LED H2 (rojo)	Significado
desconectado	desconectado	Red desc. - sin función
conectado	desconectado	Aparato listo para la marcha, tensión fuera del sector ajustado
conectado	conectado	Aparato listo para la marcha, tensión dentro del sector ajustado

14.02 Explicaciones de los avisos de error

14.02.01 Errores generales

Indicación	Descripción
ERROR: 3	Error en la asignación de la memoria EMS
ERROR: 4	C167 no reacciona
ERROR: 5	El archivo de inicio (c167boot.bin) no se puede abrir
ERROR: 6	Error en la programación Flash
ERROR: 7	Error al abrir un archivo
ERROR: 8	Batería
ERROR: 9	Conflicto de versión de firmware
ERROR: 10	Error CAN (reset)
ERROR: 11	Error CAN (números de nodos)
ERROR: 12	Comunicación del accionamiento principal
NUEVO SOFTWARE DE FUNCIONAMIENTO (SE HA REINICIADO DE NUEVO EL SISTEMA)	Nuevo software de funcionamiento
SE HA REINICIADO DE NUEVO EL SISTEMA	Arranque en frío
ERROR: 15	Motor principal cambiado
ERROR: 101	Error C167
ERROR: 102 (#nº de nodo)(estado)	Error CAN, estado = bit1 – nodo no activo, bit 8 – cortocircuito,
ERROR: 103	Nivel final (SmX)
ERROR: 104	Nivel final (SmY)
ERROR: 105	Error de aire comprimido
ERROR: 201 (#Error del motor de costura)	Error del motor de costura, véase el capítulo 14.02.04 Error del motor de coser)
ERROR: 210	El byte de comando del interfaz NM no estaba libre, no se ha podido emitir el comando
ERROR: 211	Coordenadas fuera de la zona de costura
ERROR: 212	Longitud de puntada demasiado grande
ERROR: 213	No se han encontrado los iniciadores del carro
ERROR: 214	Sacar el material
ERROR: 215	Rampa no finalizada
ERROR: 216	Colocar el material
ERROR: 217	No se ha insertado ningún patrón, no se ha podido leer el número de programa
ERROR: 219	Patrón equivocado
ERROR: 220	Código de patrón equivocado
ERROR: 221	No hay arranque del carro (NIS)
ERROR: 240 (causa)	Desplazamiento al punto de inicio bloqueado
ERROR: 241 (causa)	Desplazamiento al inicio bloqueado
ERROR: 242 (causa)	Desplazamiento al doblador bloqueado

Indicación	Descripción
ERROR: 243 (causa)	Desplazamiento desde el doblador al punto cero de la máquina bloqueado
ERROR: 244 (causa)	Desplazamiento desde el doblador al punto de apilado bloqueado
ERROR: 245 (causa)	Desplazamiento al punto de apilado bloqueado
ERROR: 246 (causa)	Avance por impulsos bloqueado
ERROR: 247 (causa)	Desplazamiento en el programa de costura bloqueado
ERROR: 248 (causa)	Traslado a la ranura de la solapa bloqueado
ERROR: 249 (causa)	Desplazamiento desde el apilador al punto cero de la máquina bloqueado
ERROR: 250 (causa)	Coser bloqueado
AC	Falta de tensión (ERROR255)
ERROR: 261	Fallo del hilo inferior
ERROR: 301	Posición del carro no válida
ERROR: 302	Posición de la aguja (carro) no válida
ERROR: 303	Posición del doblado no válida
ERROR: 305	Configuración no válida
ERROR: 306	Posición de la aguja (PMS) no válida
ERROR: 308	La máquina no está en posición inicial
ERROR: 310	El archivo no está en origen
ERROR: 311	Error de lectura de origen, no se puede abrir el archivo
ERROR: 312	Error de escritura en destino, no se puede abrir el archivo
ERROR: 313	Error de lectura en origen
ERROR: 314	Error de escritura en destino
ERROR: 315	No se puede abrir la configuración de archivo
ERROR: 316	Error al abrir el archivo MDAT
ERROR: 317	Error al escribir en el archivo MDAT
ERROR: 318	Identificador datos de máquina erróneo
ERROR: 319	Error al leer del archivo MDAT
ERROR: 320	Programa con clase de máquina errónea
ERROR: 321	Programa con variante de máquina errónea
ERROR: 322	Programa con versión del conjunto de datos errónea
ERROR: 323	Número de programa erróneo
ERROR: 324	No hay arranque del carro, NIS
ERROR: 325	Desbordamiento de memoria al escribir un archivo en Flash
ERROR: 326	Error de escritura en Flash
ERROR: 327	La imagen sale del área de costura
ERROR: 328	Bloque no marcado o no marcado correctamente
ERROR: 329	Programa demasiado grande

Indicación	Descripción
ERROR: 330 (#Error de generación de puntada) (#Número de sección)	Error de conversión
ERROR: 331	Puntada demasiado grande (> 6mm)
ERROR: 332	Punto de apoyo no permitido
ERROR: 341 (#Error del motor de costura)	Error del motor de costura, véase el capítulo 14.02.04 14.02.04 Error del motor de coser)
ERROR: 342 (#Número de programa)	Programa incompleto
ERROR: 343 (#Número de programa)	Programa demasiado grande
ERROR: 344 (#Número de programa)	El programa no existe
ERROR: 345 (#Número de programa)	Error de lectura Flash o programa defectuoso
ERROR: 401	El archivo de texto no se puede abrir
ERROR: 402	Error al leer el archivo de texto
ERROR: 403	Error al asignar una ubicación de memoria para los textos
ERROR: 501	Error al abrir el archivo pikto.hex o vorlagen.hex
ERROR: 502	No hay respuesta del panel de mando

14.02.02 Error CAN

Byte de error	Descripción
bit7	Error de nivel final (cortocircuito)
bit6	-
bit5	-
bit4	Receive Status (esperando a objeto Input)
bit3	Transmit Status (enviar Output Object)
bit2	Transmit Status
bit1	Time out de nodo
bit0	Nodo activo

14.02.03 Error de generación de puntada

Indicación	Descripción
1	Identificador de máquina erróneo
2	Sección, forma del patrón o sección "Obstáculo" falta o está en posición incorrecta
3	Incremento demasiado grande
4	Fin de programa sin corte del hilo
5	Indicación inadmisibles de longitud de puntada
6	Elemento incorrecto en el conjunto de datos geométricos
7	Marcha rápida aunque la máquina está cosiendo
8	Indicación inadmisibles de longitud de puntada
9	Indicación inadmisibles de longitud de puntada
10	Punto de apoyo del círculo = punto final del círculo
11	División por cero
12	Indicación inadmisibles de longitud de puntada
13	No hay sección de coordenadas antes del punto de apoyo de la curva
14	Límite de la zona de costura superado
15	Curva sin punto final
16	Desbordamiento de la memoria de funciones de la máquina
17	Comando de costura en el programa de puntos de carga
18	Punto de apoyo de curva erróneo
19	Punto de apoyo de curva erróneo
20	Punto de apoyo de curva erróneo
21	Punto de apoyo de curva erróneo
22	Longitud de puntada no inicializada
23	Programa de puntos de carga no finalizado
24	Comando de anchura de puntada en el programa de puntos de carga
25	Valor inadmisibles para sección Stichr
26	Comando de corte aunque el hilo ya está cortado
27	Comando de costura aunque la máquina está cosiendo
28	Comando de corte en la zona de desconexión de costura
29	Comando de desconexión de costura aunque el hilo ya está cortado
30	Comando de corte inmediatamente después del comando de empezar a coser
31	Presilla inicial demasiado larga

14.02.04 Error del motor de coser

Indicación	Descripción
1	Error de transmisión
2	Tiempo excedido en interfaz serial
3	Error de suma de comprobación en los datos recibidos
4	Tiempo excedido para comando
30h (48)	Tiempo de espera para esclavo transcurrido (cadena de comandos incompleta)
31h (49)	Código de comando erróneo
32h (50)	Error de framing o paridad
33h (51)	La suma de comprobación no es correcta
34h (52)	Fecha incorrecta en las consultas
35h (53)	Ningún parámetro programable (marcha del motor)
36h (54)	El parámetro no existe
37h (55)	Valor de parámetro erróneo
38h (56)	Se está programando EEPROM
39h (57)	Número de revoluciones de máquina erróneo
3Ah (58)	Posición errónea
3Bh: (59)	El camino para el posicionamiento guiado es demasiado pequeño
3Ch: (60)	No se puede resetear el contador de posición (marcha del motor)
3Dh: (61)	En PMS no está permitido girar después de conectar la red
3Eh: (62)	Marca de sistema no reconocida
3Fh: (63)	Posición objetivo < 3 incr. alejado de la posición de recuento
40h - 4Fh -	
50h: (80)	Vigilancia de red (caída de 2 semiciclos de red)
51h: (81)	Fallo del regulador electrónico de potencia en la inicialización
52h: (82)	Cortocircuito en el motor
53h: (83)	Desconexión de la tensión de red reconocida
54h: (84)	Fallo del regulador electrónico de potencia en funcionamiento
55h: (85)	Ningún incremento
56h: (86)	Motor bloqueado
57h: (87)	Falta el conector del transmisor de conmutación
58h: (88)	Falta el conector del transmisor de incrementos
59h: (89)	Funcionamiento del motor averiado (no se han alcanzado las revoluciones teóricas)
5Ah: (90)	-
5Bh: (91)	Algoritmo de regulación bloqueado
5Ch - 69h -	
6Ah: (106)	EEPROM no programable
6Bh: (107)	Falta EEPROM
6Ch: (108)	Master Reset realizado
6Dh: (109)	-
6Eh: (110)	Ruta restante para rampa dib. guiada con vigilancia de ruta demasiado pequeña
6Fh: (111)	El esclavo ha recibido sucesivamente 5 mensajes truncados
70h: (112)	Dispositivo de hombre muerto transcurrido
71h - FFh -	

14.02.05 Fallos en el accionamiento de los motores de paso a paso

Si surgieran problemas con este accionamiento durante una operación, ello será debido posiblemente a que el mando del motor está conectado a fallo.

El aviso de fallo se visualizará con los diodos luminosos en el mando de los motores de paso a paso.

LED	Significado
01 ROT. ERROR	se apaga cuando <ul style="list-style-type: none">- el motor esté bloqueado- la pieza solicitada no está disponible- la entrada enable no está disponible- se haya producido un corte en la línea de alimentación o de detección de bloqueo
06 READY	se ilumina cuando <ul style="list-style-type: none">- el mando de potencia funcione correctamente- la tensión de alimentación esté en el margen nominal
07 FAULT	se ilumina en caso de cortocircuito entre dos fases del motor
08 TEMP	se ilumina en caso de sobretemperatura (> 75°C) en el refrigerador
09 OVER-VOLT	se ilumina en caso de sobretensión (>400 V) durante el frenado
10 LOW-VOLT	se ilumina en caso de subtensión (<200 V)
09 + 10	se ilumina cuando la entrada enable no esté activada

14.02.06 Fallos en el accionamiento del motor del cambiador automático de la plantilla

Si surgieran problemas con este accionamiento durante una operación, ello será debido posiblemente a que el mando del motor está conectado a fallo.

En este caso existe un aviso de fallo en forma de LED luciendo intermitentemente en el mando del motor.

H1 (amarillo) luce intermitentemente	Estado / Causa	Remedio / observación
1 vez _____ _____	Fallo en el ordenador	Desconecte la red y vuelva a conectarla (reset)
2 veces _____ _____	Red desconectada Subtensión	Luce intermitentemente hasta UZK < 65V, reset automático
3 veces _____ _____	Desconexión por sobreintensidad $I > 180\% I_N$ cortocircuito	Compruebe el accionamiento / cable del motor
4 veces _____ _____	Sobretensión o motor generatorio	Compruebe la red, compruebe el accionamiento
5 veces _____ _____	I*t desconexión motor	Motor sobrecargado, compruebe el accionamiento
6 veces _____ _____	I*t desconexión convertidor de frecuencias	Conv. de frecuencias sobrecargado, compruebe el accionamiento
7 veces _____ _____	Temperatura de motor demasiado alta	Controle el puente X5/10-11 motor sobrecargado
8 veces _____ _____	Temperatura del conv. de frecuencias demasiado alta	Conv. de frecuencias sobrecargado, compruebe las condiciones del montaje
9 veces _____ _____	Fallo en el EEPROM	Desconecte la red y vuelva a conectarla (reset)

14.03 Lista de entradas y salidas

14.03.01 Nodo CAN 1

Salida	Denominación	Función	Observaciones
OUT1	Y1U1	Chapa de bolsillos delante	Válvula de impulsos
OUT2	Y1U2	Retroceso chapa de bolsillo	Válvula de impulsos
OUT3	Y2U1	Chapa de bolsillo arriba	Válvula de impulsos
OUT4	Y2U2	Chapa de bolsillo abajo	Válvula de impulsos
OUT5	Y3	Alzado de chapa de bolsillo conectado	Válvula
OUT6	K4	Imán de troquel conectado	Imán
OUT7	K20	Imán de chapa de bolsillo conectado	Imán
OUT8	Y5U1	Doblador arriba	Válvula de impulsos
OUT9	Y5U2	Doblador abajo	Válvula de impulsos
OUT10	Y6	Remetedor de esquinas delante	Válvula
OUT11	Y7	Empujador de doblador 1 delante	Válvula
OUT12	Y8	Empujador de doblador 2 delante	Válvula
OUT13	Y9	Empujador de doblador 3 delante	Válvula
OUT14	Y10	Aire de aspiración conectado	Válvula
OUT15	Y35U1	Patrón arriba	Válvula de impulsos
OUT16	Y35U2	Patrón abajo	Válvula de impulsos

Entrada	Denominación	Función
IN1	E1U1	Chapa de bolsillo delante
IN2	E1U2	Chapa de bolsillo detrás
IN3	E2U2	Chapa de bolsillo abajo
IN4		
IN5		
IN6	E5U1	Doblador arriba
IN7	E5U2	Doblador abajo
IN8	TSAUG	Botón aspirar
IN9	TDOPP1	Tecla de arranque doble 1
IN10	TDOPP2	Tecla de arranque doble 2
IN11	E35U1	Patrón arriba
IN12	E35U2	Patrón abajo
IN13	PRESS	Aire comprimido ok
IN14	FKEY	Clave (para funciones aseguradas)
IN15	TSSTOP	Tecla de parada aparte
IN16	AC_OK	Vigilancia de subtenión

14.03.02 Nodo CAN 2

Salida	Denominación	Función	Observaciones
OUT1	Y30	Pie presor abajo, dispositivo de apriete del hilo arriba	Válvula
OUT2	Y31U1	Elevar la pieza superior	Válvula de impulsos
OUT3	Y31U2	Bajar pieza superior de	Válvula de impulsos
OUT4	K32	Dispositivo de tensión del hilo abierto	Imán
OUT5	Y34	Aire de soplado refrigeración de agujas conectado	Válvula
OUT6	Y36	Zigzag conectado (salida progr. 3)	Válvula
OUT7	Y37	Tensión de hilo adicional conectada (salida progr. 5)	Válvula
OUT8	Y38	colgajos prefabricados o empujador cargo	Válvula
OUT9	Y50	Rodillo abajo	Válvula
OUT10	Y51	Arco de apriete arriba	Válvula
OUT11	Y52	Retroceso de caballete de apilador	Válvula
OUT12	Y33	Cortahilos conectado	Válvula
OUT13	OUT1	Salida programable 1	Señal dig.
OUT14	OUT2	Salida programable 2	Señal dig.
OUT15	Y39	Cubierta de canilla abierta (con lanzadera vertical)	Válvula
OUT15	Y39U2	Placa base arriba (con lanzadera horizontal)	Válvula de impulsos
OUT16	Y39U1	Placa base abajo (con lanzadera horizontal)	Válvula de impulsos

Entrada	Denominación	Función
IN1	E30	Pie presor arriba
IN2	E31U1	Pieza superior elevada
IN3	E31U2	Pieza superior descendida
IN4	THERR	Fallo del hilo superior
IN5	IN1	Entrada programable 1
IN6	IN2	Entrada programable 2
IN7	E39U2	Placa base arriba (con lanzadera horizontal)
IN8	E39U1	Placa base abajo (con lanzadera horizontal), Cubierta de canilla cerrada (con lanzadera vertical)
IN9	E50U1	Rodillo abajo
IN10	E50U2	Rodillo arriba
IN13	E52	Caballete de apilador detrás
IN14	SM1LIMIT	Posición cero SM1
IN15	SM2LIMIT	Posición cero SM2
IN16	E62	Desviador abajo (Cargo)

14.03.03 Nodo CAN 3

Salida	Denominación	Función	Observaciones
OUT2	Y11	Pinza sujeta-etiquetas abierta (con alimentación manual de etiquetas) Bascular empujador de doblador 3 (con desp. doblador 4)	Válvula
OUT3	Y12U1	Pos. solapa descon. o ranura costura estrecha var.	Válvula de impulsos
OUT4	Y12U2	Pos. solapa conectada o ranura costura ancha var.	Válvula de impulsos
OUT6	BOBRES	Reset para controlador del hilo inferior	Señal dig.
OUT8	Y40	Lubricación de lanzadera conectada	Válvula
OUT9	STR	Inicio motor de apilador dextrógiro	Señal dig.
OUT10	STL	Inicio motor de apilador levógiro	Señal dig.
OUT11	S1IND	Frecuencia motor de apilador 1	Señal dig.
OUT12	S2IND	Frecuencia motor de apilador 2	Señal dig.
OUT13	K53	Regulación de altura de armazón conectada	Relais
OUT14	Y60	Bascular desviador (Cargo)	Válvula
OUT15	Y61	Avance de desviador (Cargo)	Válvula
OUT16	Y62	Bajada de desviador (Cargo)	Válvula

Entrada	Denominación	Función
IN1	jigcode	Código de patrón bit 0
IN2	jigcode	Código de patrón bit 1
IN3	jigcode	Código de patrón bit 2
IN4	jigcode	Código de patrón bit 3
IN5	jigcode	Código de patrón bit 4
IN6	jigcode	Código de patrón bit 5
IN7	jigcode	Código de patrón bit 6
IN8	jigcode	Código de patrón bit 7
IN9	BOBERR	Fallo del hilo inferior
IN12	ETINKL	Etiqueta en pinza, alimentación manual de etiqueta
IN13	E14	Patrón con obstáculos
IN14	E12U2	Pos. solapa desconectada o ranura costura ancha
IN14	E12U1	Pos. solapa conectada (con versión de solapa 2)
IN15	E54U1	Armazón arriba
IN16	E54U2	Armazón abajo

14.03.04 Salidas especiales

Denominación	Función	Observaciones
S1	Avance lento de motor de apilador	
S2	Retroceso lento de motor de apilador	
S3	Avance rápido de motor de apilador	
S4	Armazón arriba	
S5	Armazón abajo	


14.04 Botón de reinicio





Este trabajo sólo debe realizarlo el personal especializado
 ¡No entre en contacto con ninguna pieza que conduzca corriente!
 ¡Existe peligro de muerte por tensión eléctrica!

15 Esquema de circuitos neumáticos


El diagrama del equipo neumático está trazado en la posición inicial (home) de la máquina. Están conectadas las tomas de energía (de aire y de corriente). Los elementos constructivos pasan a los estados preestablecidos.

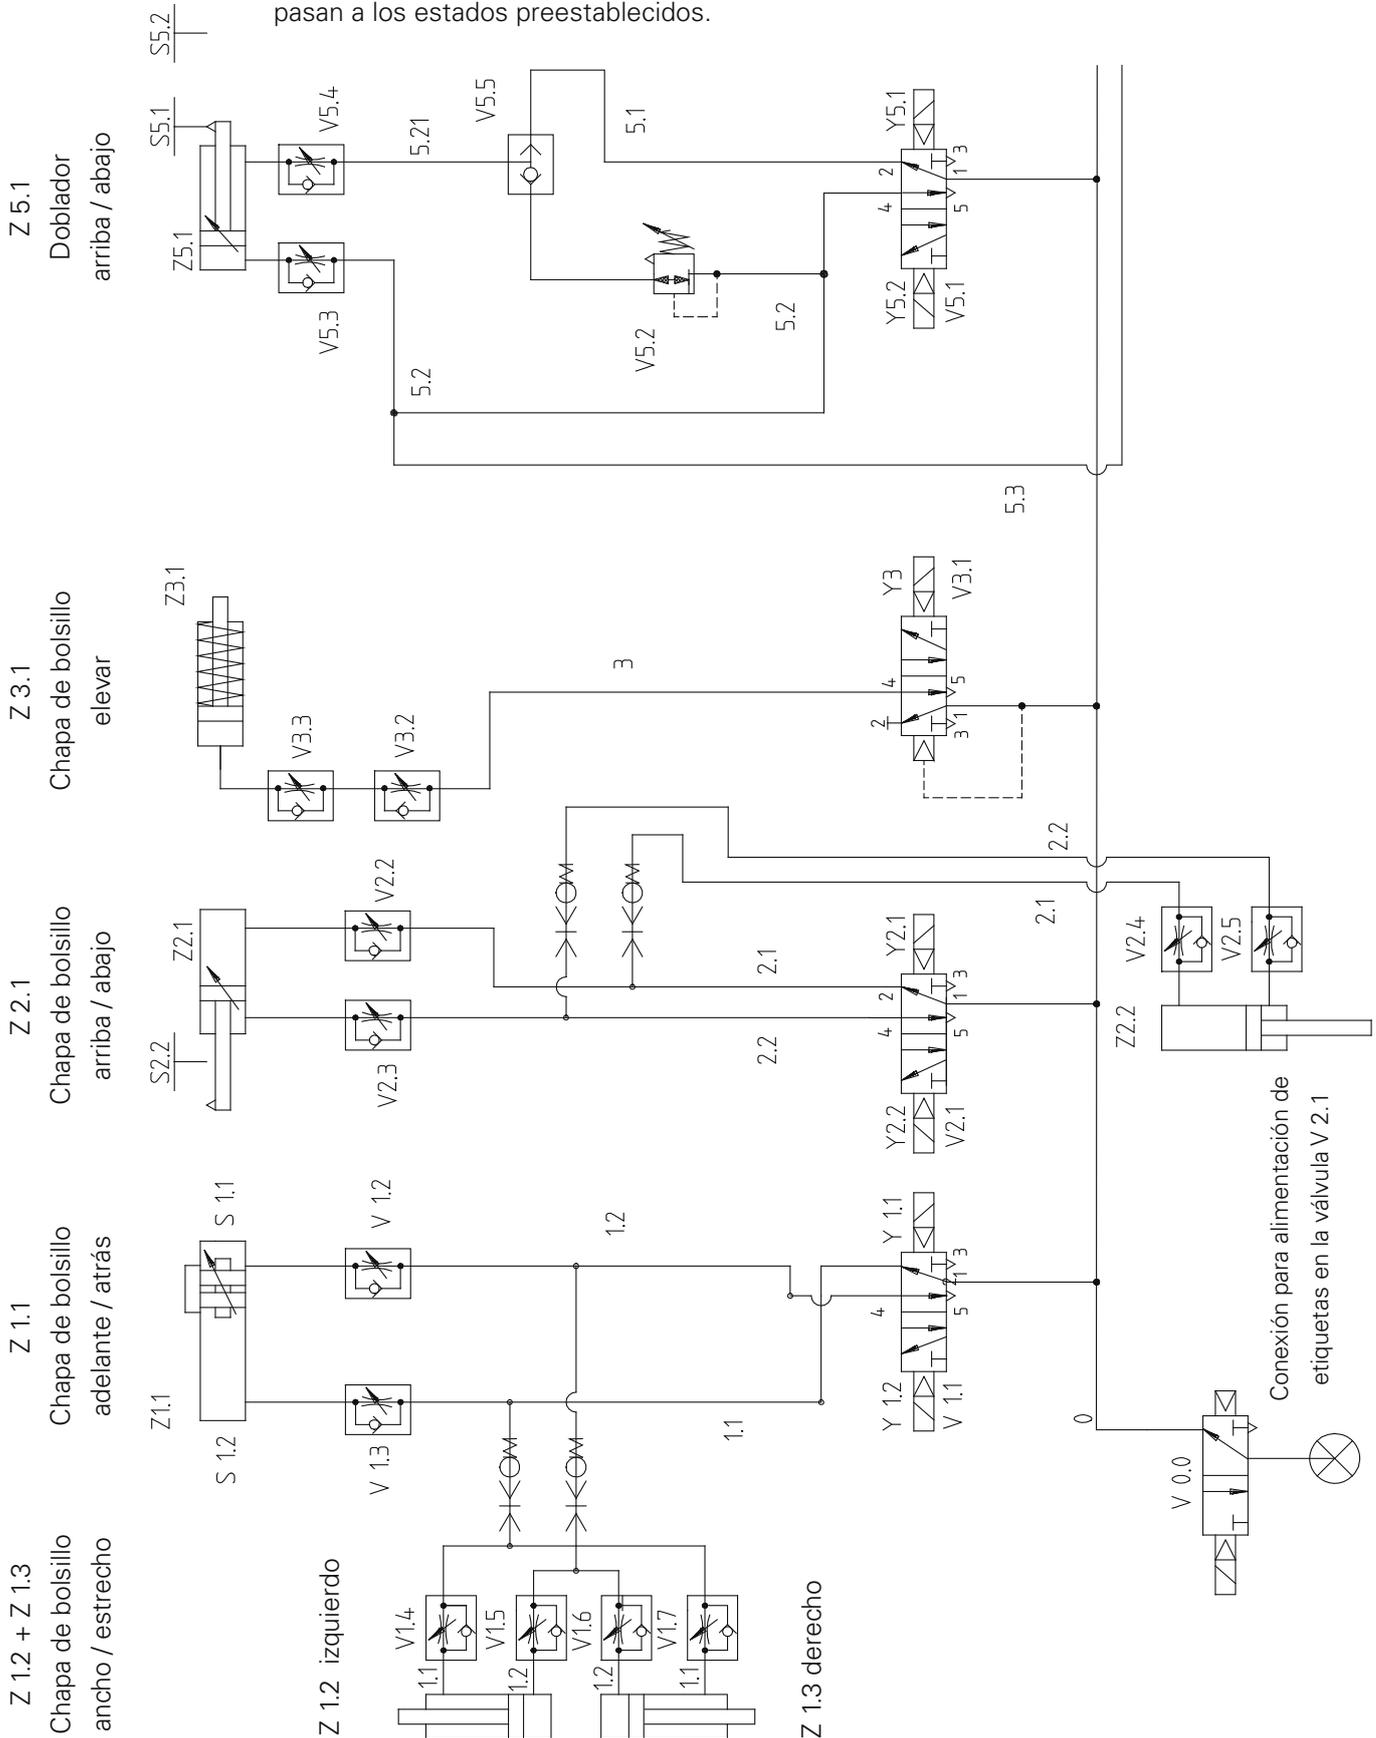


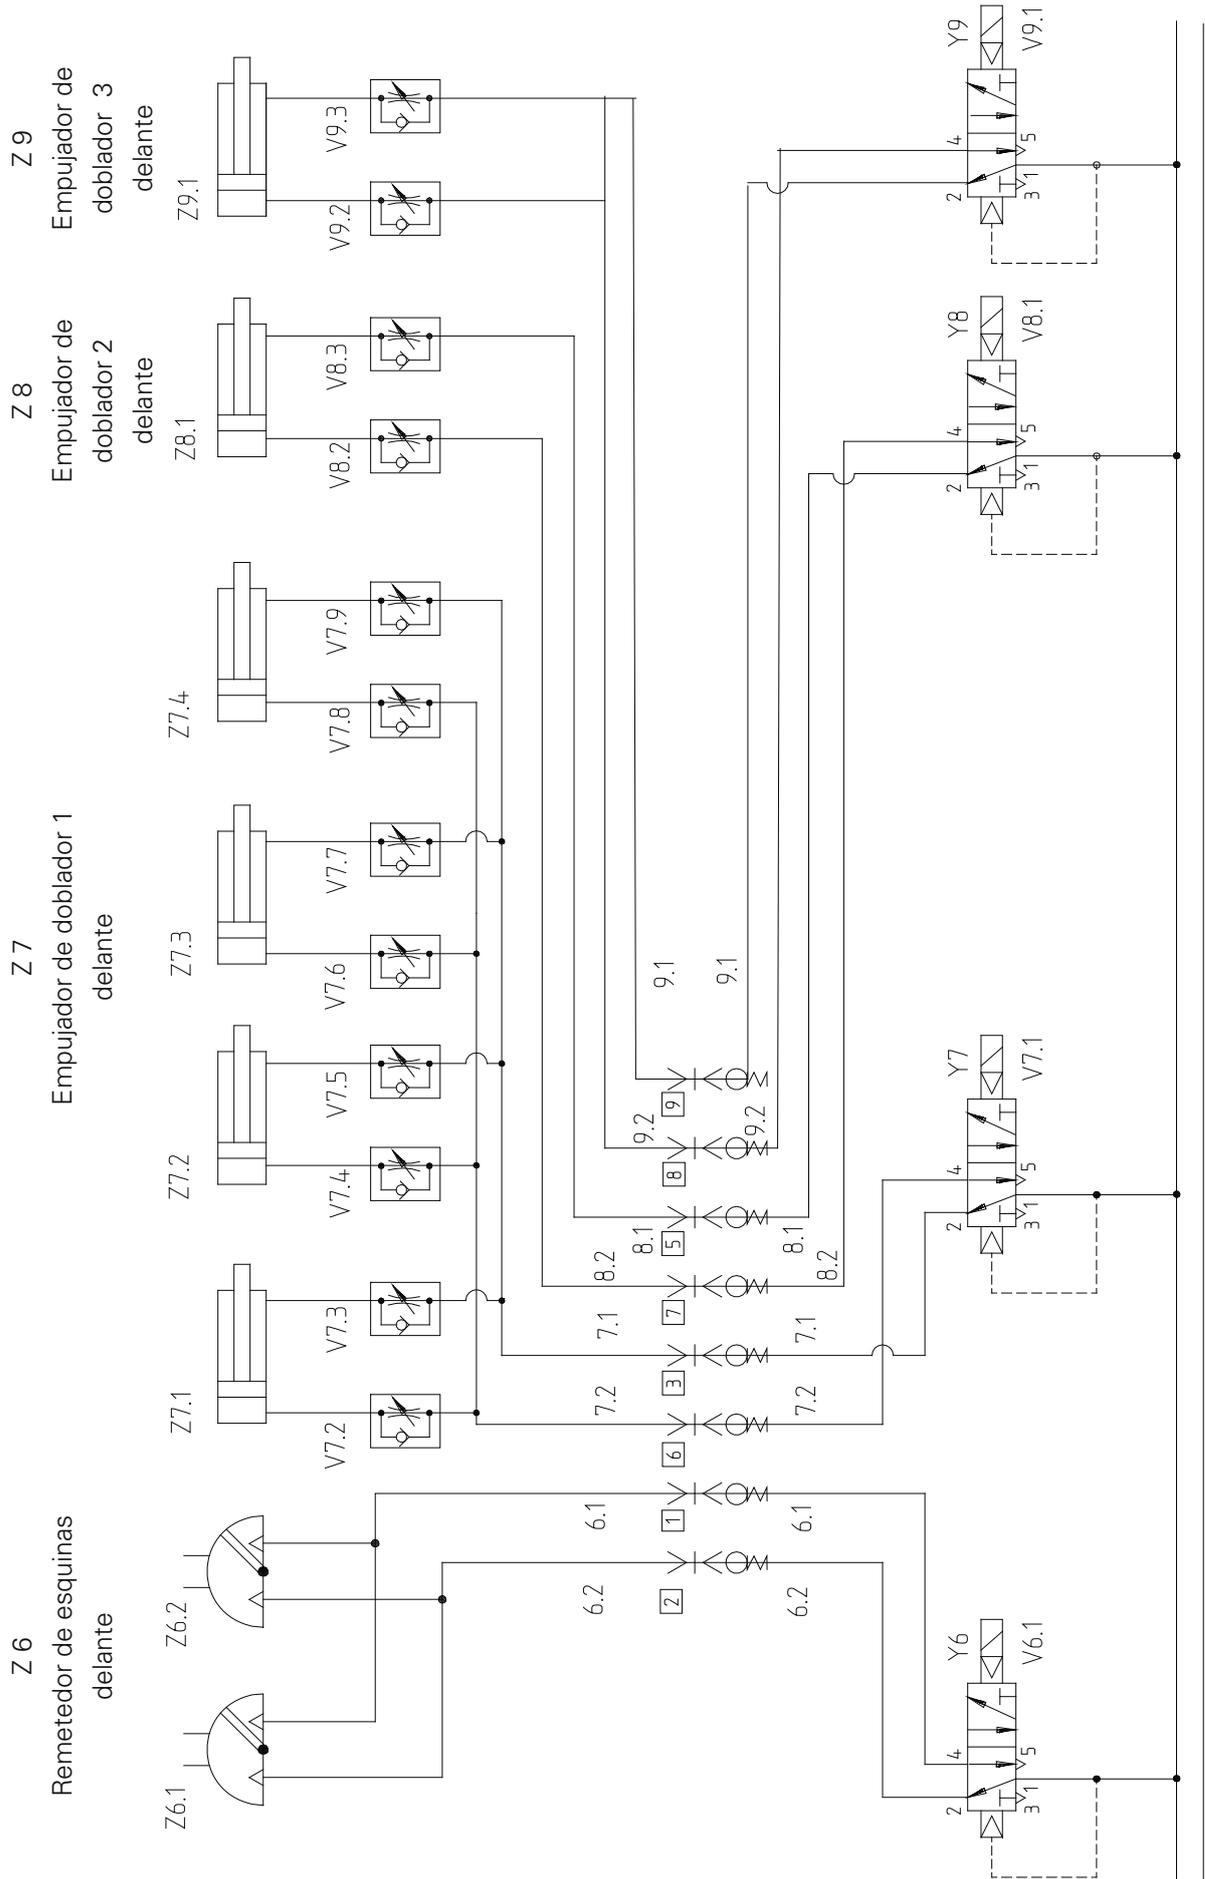

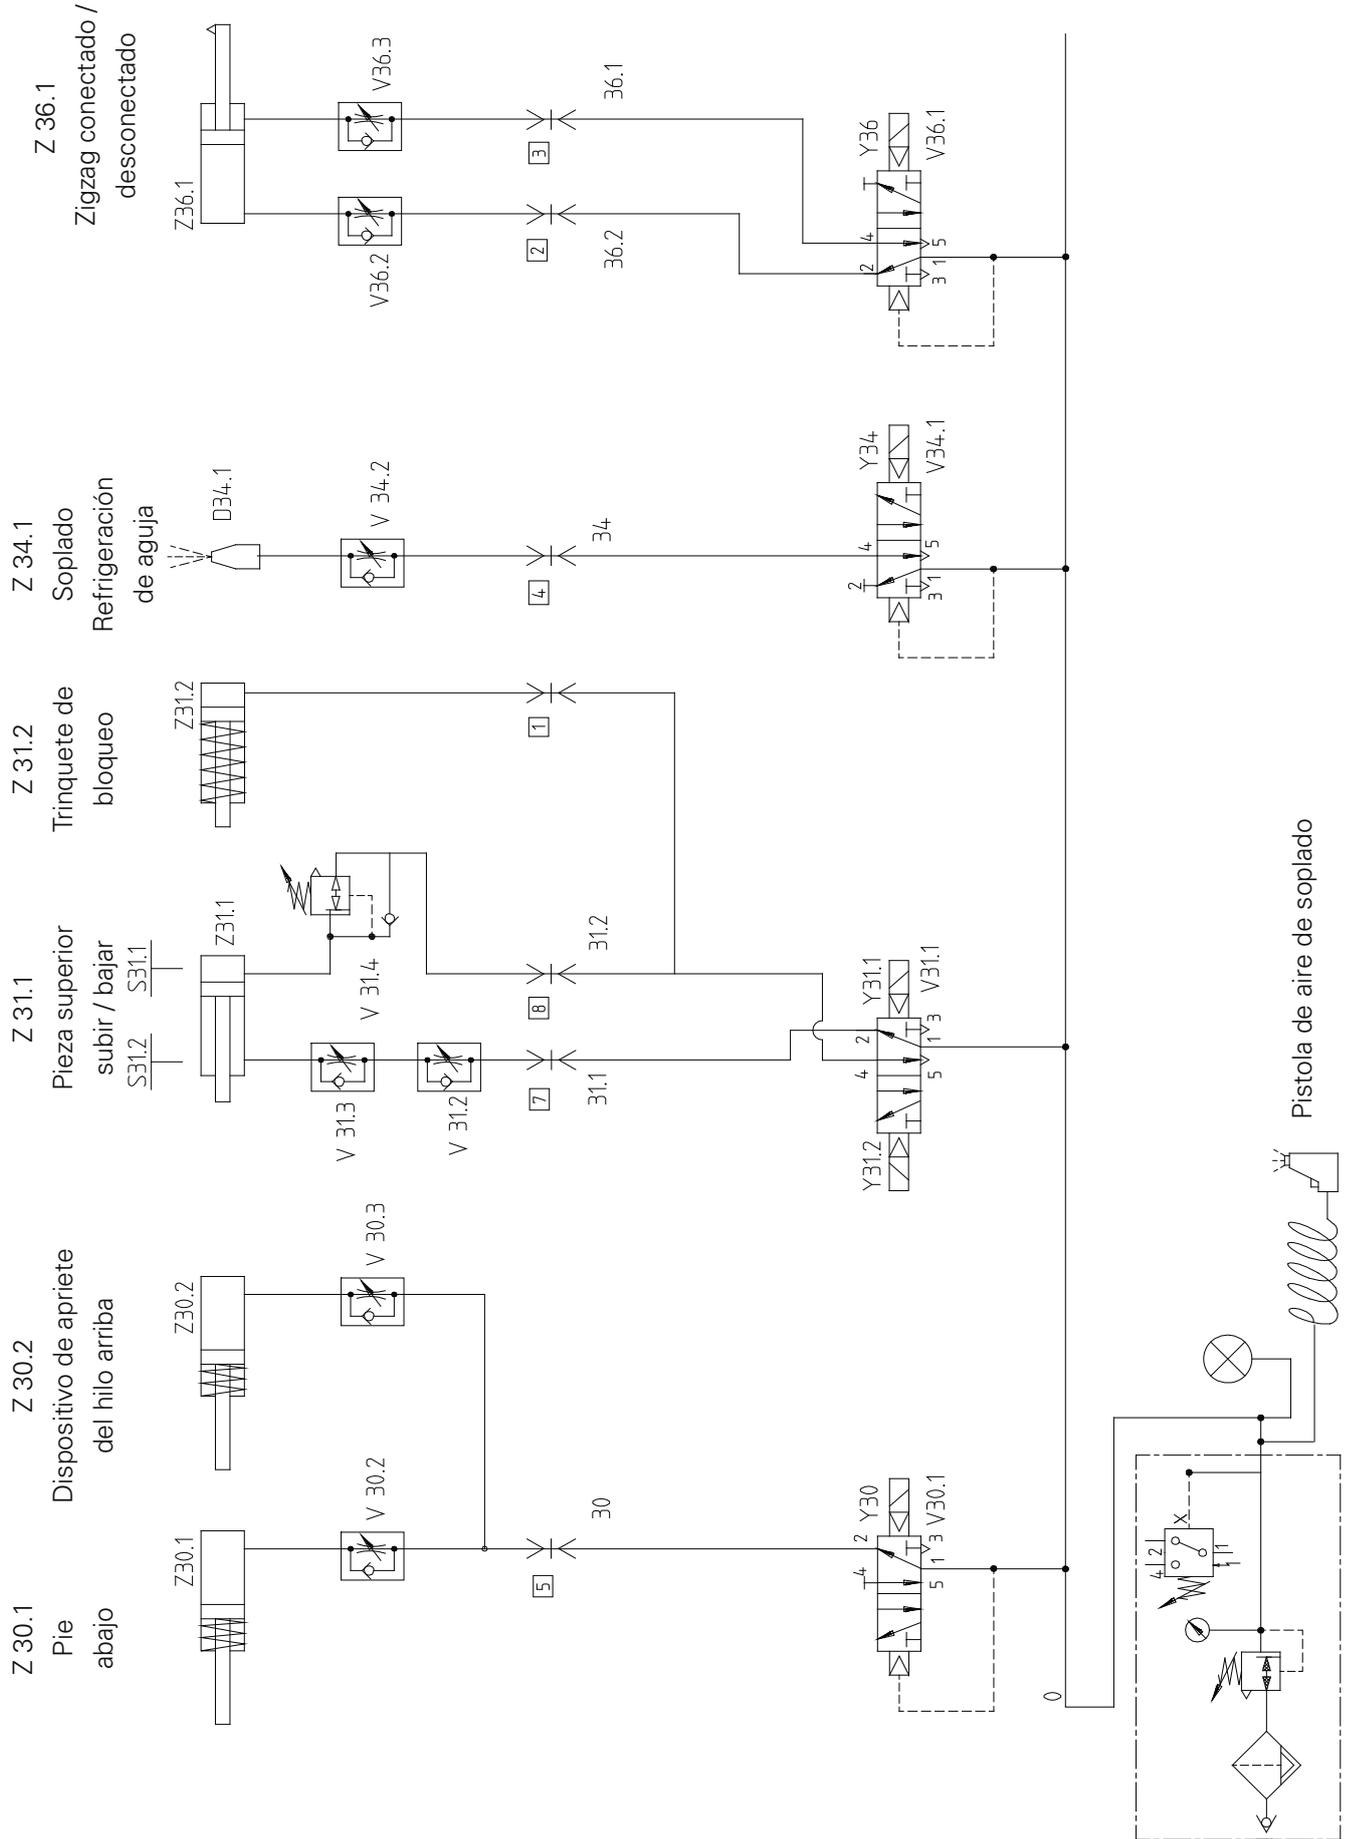

Pistola de aire de soplado

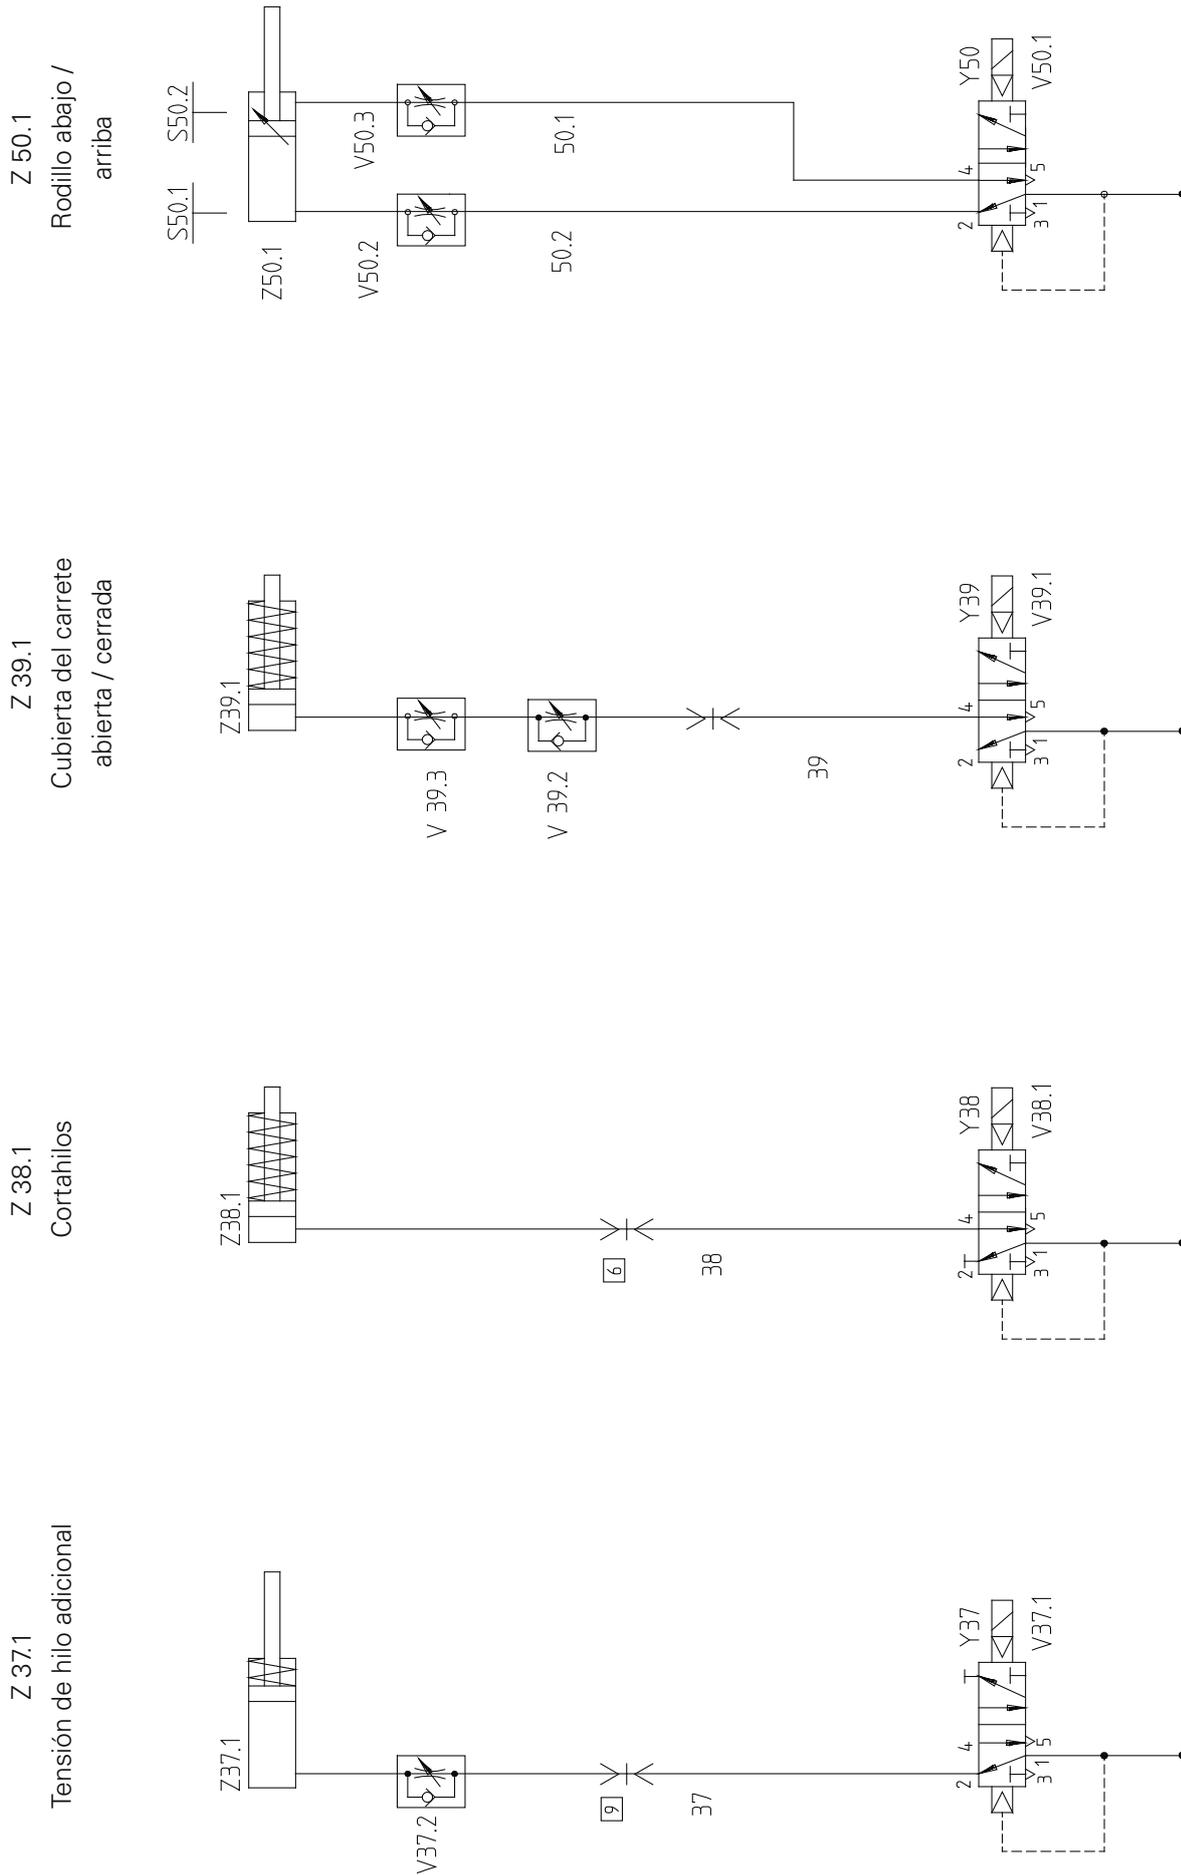

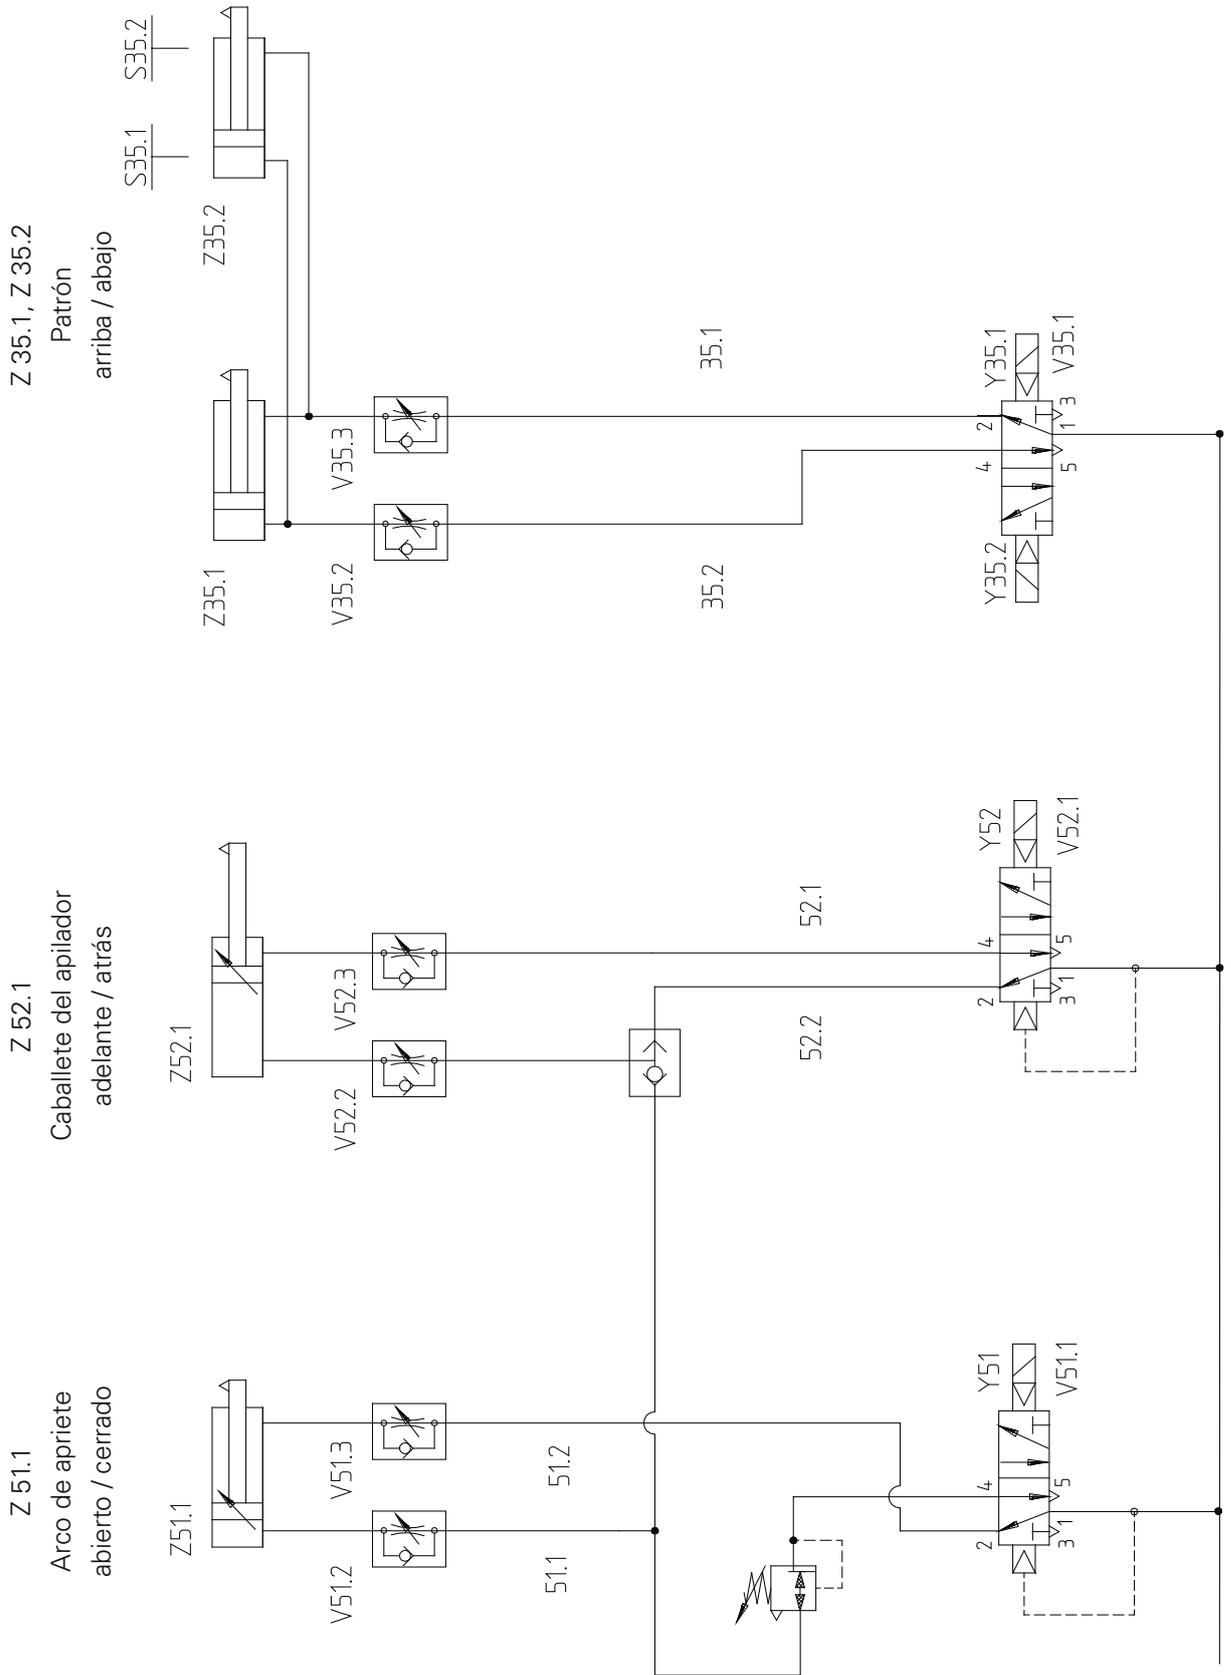

Lista de referencia correspondiente a los esquemas de circuitos


M1	Motor paso a paso 1
M2	Motor paso a paso 2
M3	Motor de coser
M4	Motor de apilado
M5	Motor de regulación de altura
M6	Motor de aspiración
M7	Ventilador armario de mando
A11	Nodo CAN 1
A12	Nodo CAN 2
A13	Nodo CAN 3
A20	Sistema de control, BS3
A21	Nivel final del motor paso a paso (nivel final doble)
A22	Nivel final del motor de costura,
A23	Sincronizador
A24	OFW, evaluación del dispositivo de vigilancia del hilo
A25	OFW, sensor
A26	Panel de mando
A42+A43	Niveles finales de los motores paso a paso (niveles finales individuales) Interruptor giratorio corriente del motor, ajuste B = 5,4 A
	Significado de los LED 1 Bus CC bajo corriente 2 Listo para el servicio, nivel final autorizado, motor con corriente 3 Cortocircuito entre 2 fases de motor o contra PE 4 Estático = Sobretemperatura nivel final, Intermitente = Sobretemperatura motor 5 Sobretensión (Bus CC > 420 V CC) 6 Subtensión (Bus CC < 180 V CC) 7 Aviso de error por control de giro 8 Codificador conectado y listo para el servicio 5+6 Nivel final bloqueado, motor sin corriente 3 - 6 Frecuencia demasiado alta en el punto de señal
K4	Iman de troquel
K32	Dispositivo de tensión del hilo abierto
K53	Conmutación de relé, regulación de altura / apilador
K54	Relé de vigilancia de la tensión
Z1	Filtro de red
E1	Lámpara de costura
T1	Transformador para lámpara de costura
C1	Condensador para M6
Q1	Interruptor principal


Entradas

E1.1	Chapa de bolsillo delantera
E1.2	Chapa de bolsillo trasera
E2.2	Chapa de bolsillo abajo
E5.1	Doblador arriba
E5.2	Doblador abajo
E12.2	Posición de solapa desconectada / ranura de costura ancha
E13	Vigilancia de varillaje
E14	Patrón con obstáculos
E30	Pie de presión arriba
E31.1	Pieza superior elevada
E31.2	Pieza superior descendida
E35.1	Patrón arriba
E35.2	Patrón abajo
E39	Cubierta del carrete cerrada
E39.1	Placa base abajo
E39.2	Placa base arriba
E50.1	Rodillo abajo
E50.2	Rodillo arriba
E52	Caballote de apilador arriba
E54.1	Bastidor arriba
E54.2	Bastidor abajo
in1	Entrada programable 1
in2	Entrada programable 2
sm1limit	Posición cero SM1
sm2limit	Posición cero SM SM2
tdopp1	Tecla de arranque doble 1
tdopp2	Tecla de arranque doble 2
tsaug	Tecla de aspiración (interruptor de pedal)
press	Aire comprimido OK
fkey	Clave (para función asegurada)
tsstop	Tecla de parada separada
therr	Fallo del hilo superior
boberr	Fallo del hilo inferior
eterr	Alimentación de errores de etiquetas
etrdy	Mensaje de terminación de la alimentación de etiquetas
etinkl	Etiqueta en pinza
jigcode	Código de patrón


X1	Lista de destinatarios 230V u. 24V
X10	Posición cero SM1
X11	Posición cero SM2
X12	Rodillo de transporte abajo (apilador)
X13	Rodillo de transporte arriba (apilador)
X15	Enchufe central pieza superior
X16	E31.1 (Pieza superior elevada)
X17	E31.2 (Pieza superior rebajada)
X18	K32 (Tensión del hilo arriba)
X19	tdopp1 y tdopp2 (teclas de arranque doble)
X20	E54.1 u. E54.2 (Bastidor arriba/abajo)
X21	tsaug (Interruptor de pedal - tecla de aspiración)
X22	M6 (Motor de aspiración)
X23	M5 (Regulación de altura)
X24	E1.1 (Doblador)
X25	E1.2 (Doblador)
X26	E2.2 (Doblador)
X27	E4.1 (Doblador)
X28	E4.2 (Doblador)
X29	E5.1 (Doblador)
X30	E5.2 (Doblador)
X31	E39 (Cubierta de la canilla abierta)
X32	Transmisor de posición del rotor
X33	Motor de coser
X34	press (Unidad de mantenimiento)
X35	Vigilancia de varillaje
X36	fkey (Clave para la función asegurada)
X37	E13 (Supervisión de varillaje)
X38	Tecla de parada separada
X39	E35.2 Patrón abajo
X40	E35.1 Patrón arriba
X41	etinkl Etiqueta en pinza
X42	E12.2 Posición de solapa / ranura de costura variable
X43	E12.2 Posición de solapa / ranura de costura variable


Y1.1	Chapa de bolsillos delante
Y1.2	Chapa de bolsillo atrás
Y2.1	Chapa de bolsillo arriba
Y2.2	Chapa de bolsillo abajo
Y3	Alzado de chapa de bolsillo conectado
Y5.1	Doblador arriba
Y5.2	Doblador abajo
Y6	Remetedor de esquinas delante
Y7	Empujador de doblador 1 delante
Y8	Empujador de doblador 2 delante
Y9	Empujador de doblador 3 delante
Y10	Aire de aspiración conectado
Y11	Pinza de retención de ET sin presión o abierta
Y12.1	Posición de solapa conectada / var. ranura de costura estrecha
Y12.2	Pattenposition aus / var. ranura de costura ancha
Y30	Pie de presión abierto / dispositivo de apriete del hilo
Y31.1	Levantar pieza superior (brazo)
Y31.2	Bajar pieza superior (brazo)
K32	Liberación de la tensión del hilo (tensión del hilo abierta)
K33	Cortahilos conectado (sistema con lanzadera vertical)
Y33	Cortahilos conectado (sistema de lanzadera horizontal)
Y34	Aire de soplado / refrigeración de agujas conectado
Y36	Zigzag conectado (salida programable 3)
Y37	Tensión de hilo adicional conectada (prog. salida 4)
Y38	Solapas prefabricados o empujador cargo
Y39	Cubierta del carrete abierta
Y39.1	Placa base abajo
Y39.2	Placa base arriba (bascular)
Y40	Aceitar conectado
Y50	Rodillo abajo
Y51	Estribo de apriete arriba
Y52	Bloque de apilado delante
K53	Regulación de altura de bastidor conectado
A60.3	Convertidor Lust „STR“
A60.4	Convertidor Lust „STL“
A60.5	Convertidor Lust „S1 ind“
A60.6	Convertidor Lust „S2 ind“
A60.7	Convertidor Lust „GND“
A60.3	Convertidor Peter "STR"
A60.4	Convertidor Peter "STL"
A60.6	Convertidor Peter "S1 ind"
A60.7	Convertidor Peter "S2 ind"
A60.10	Convertidor Peter "GND"

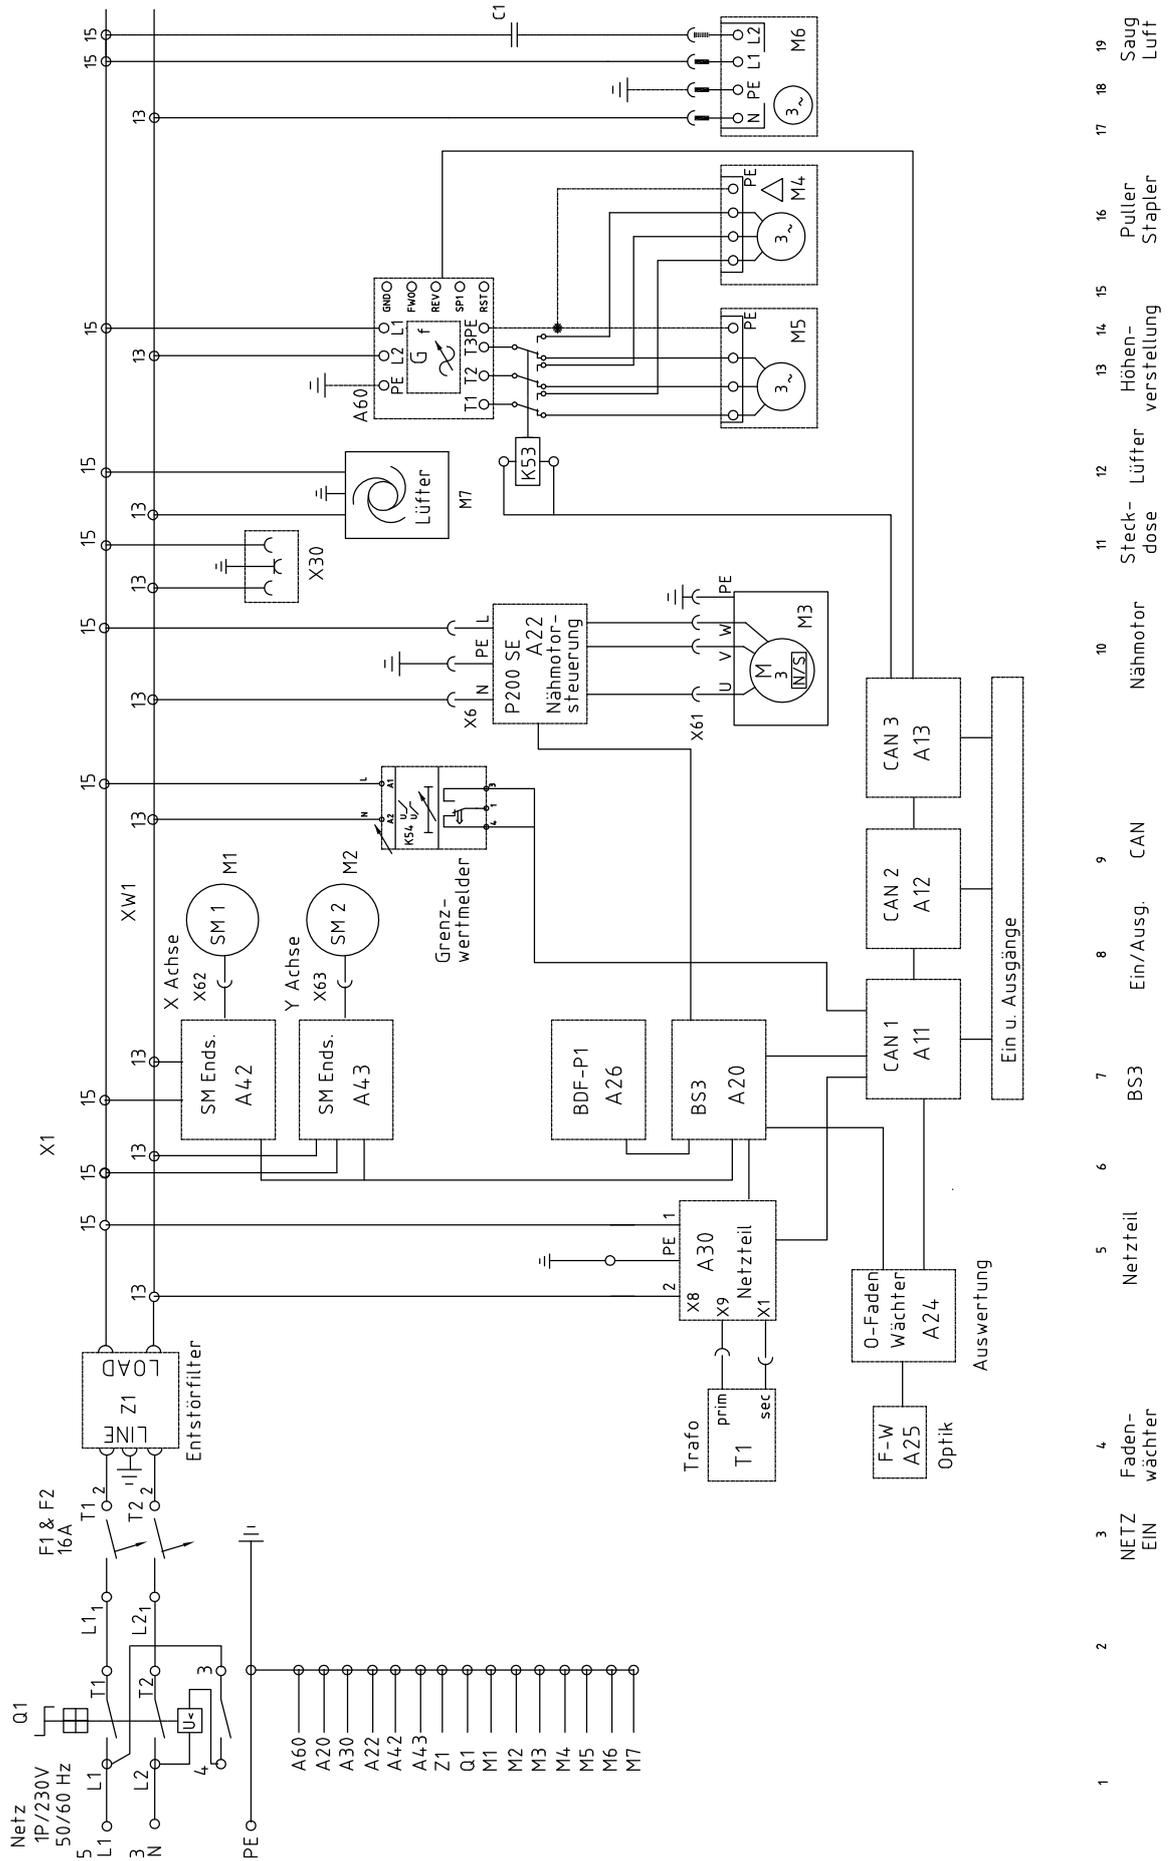


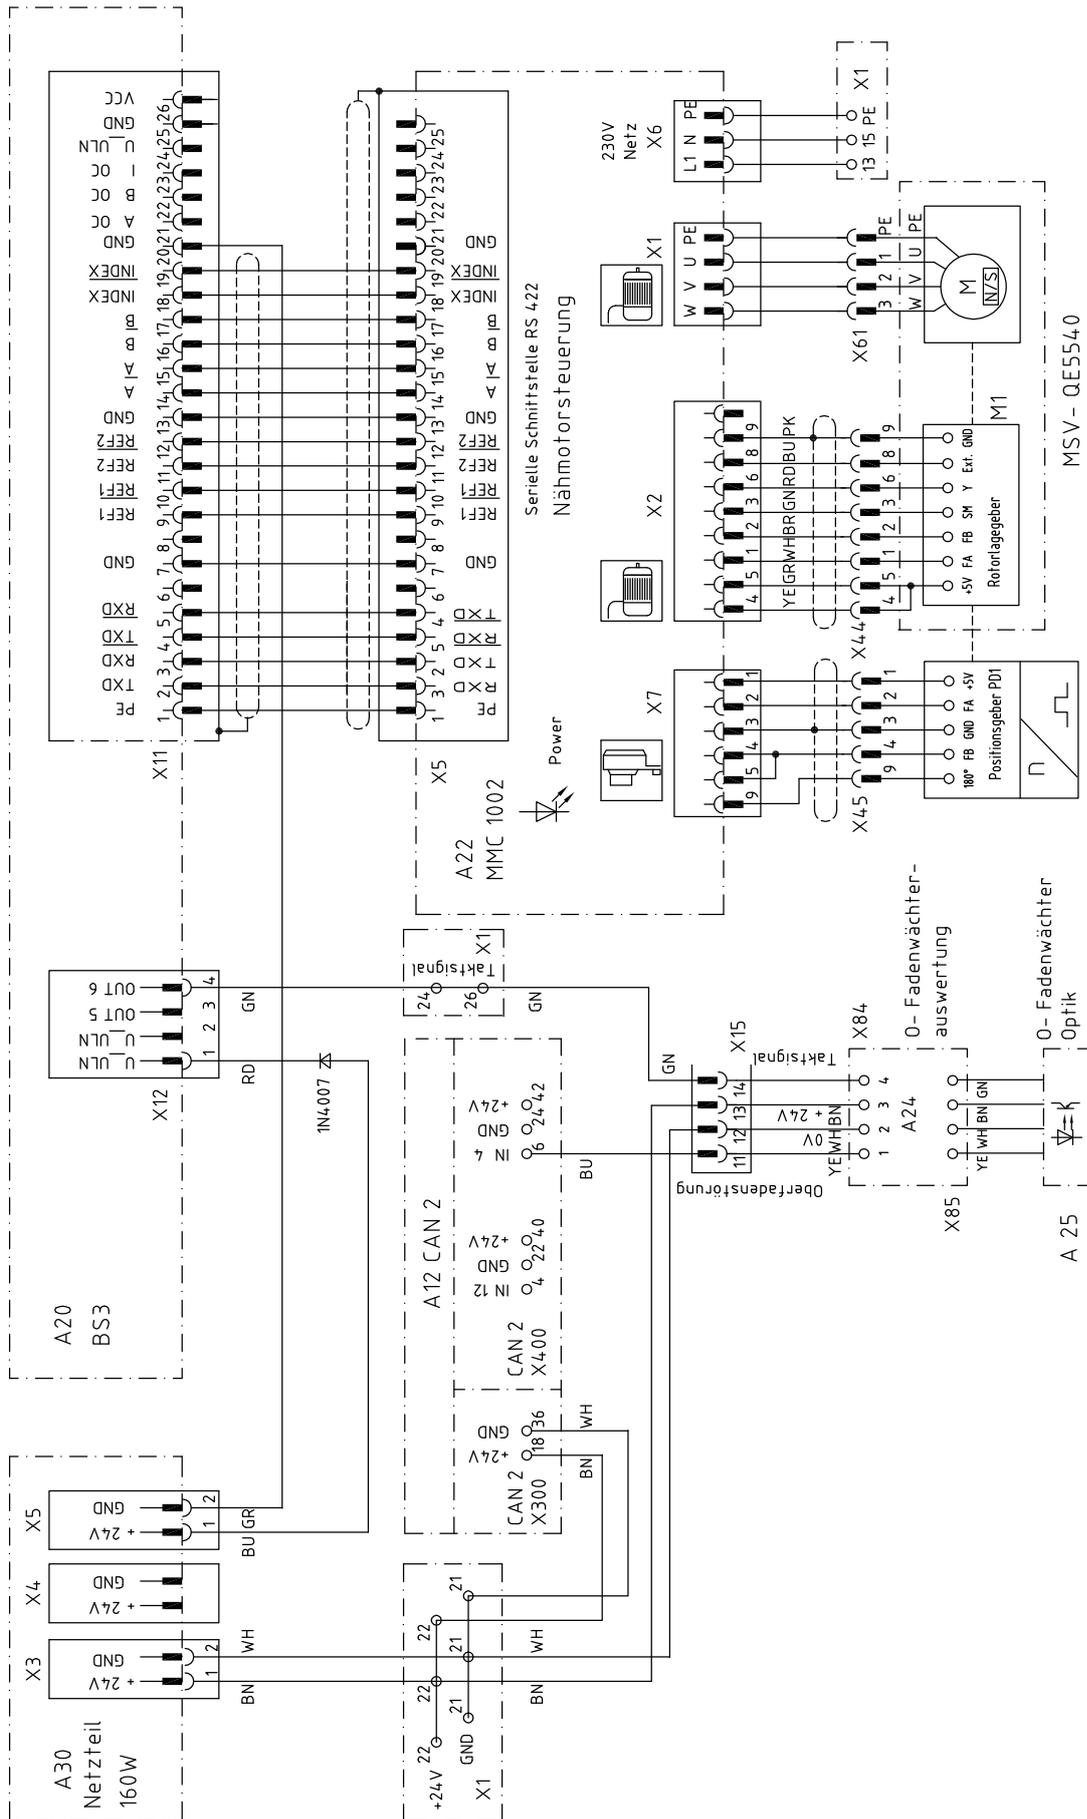



Nähtrieb MMC 1002; QE5540 und Fadenwächter

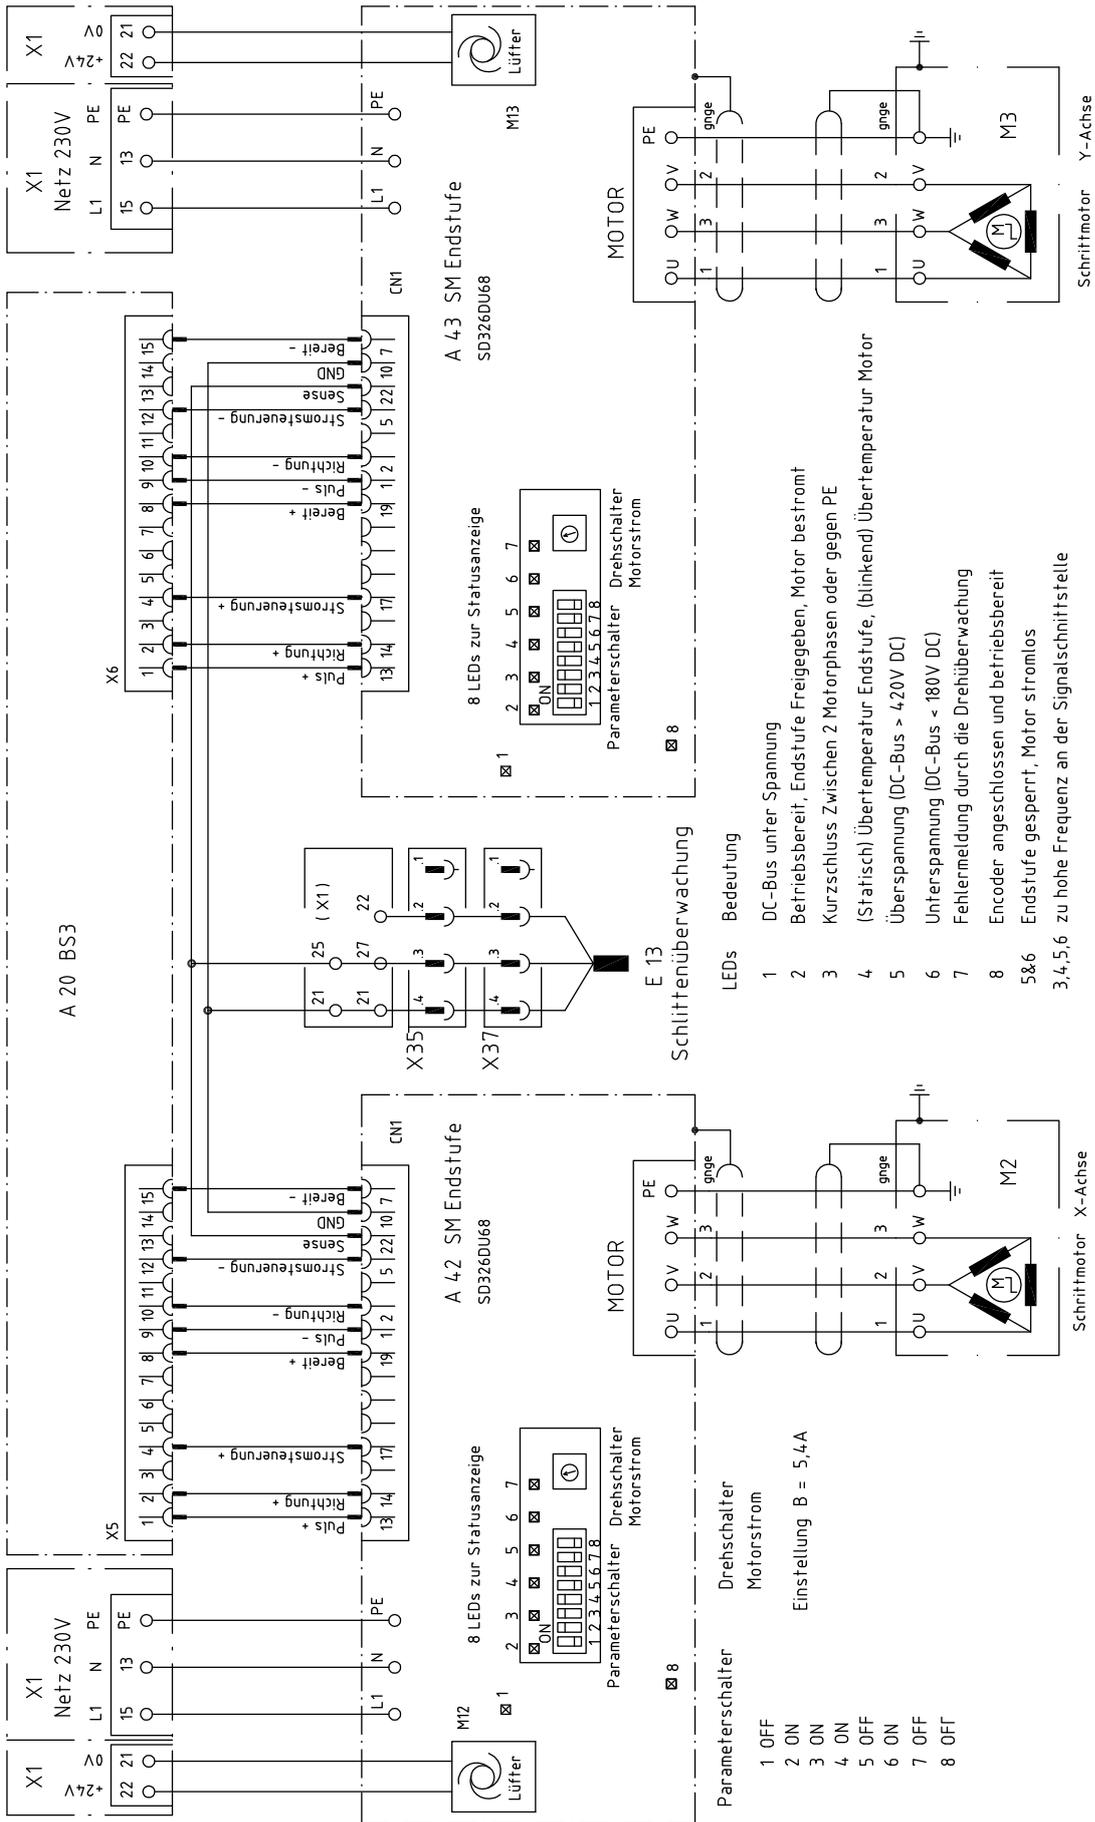

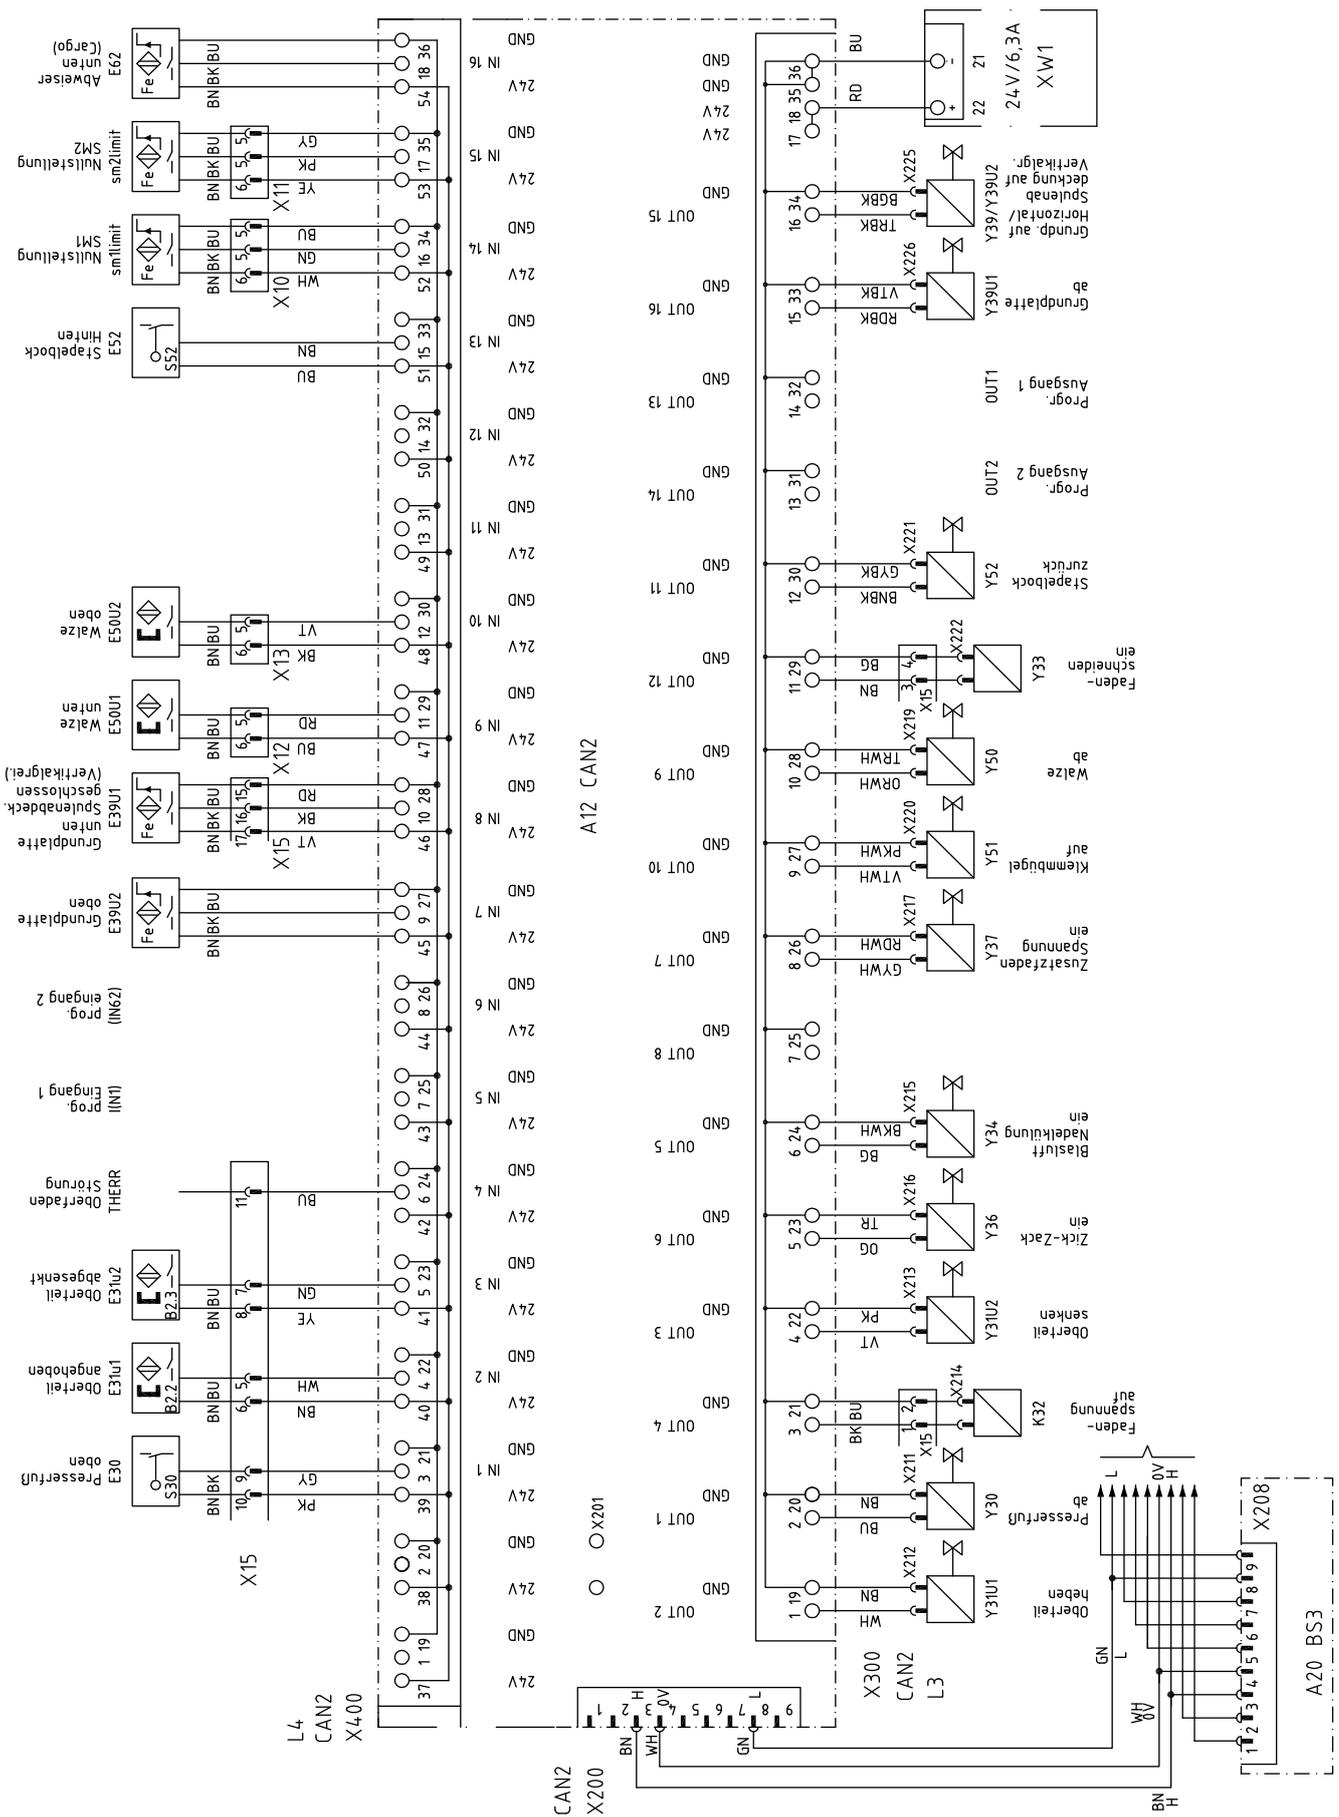

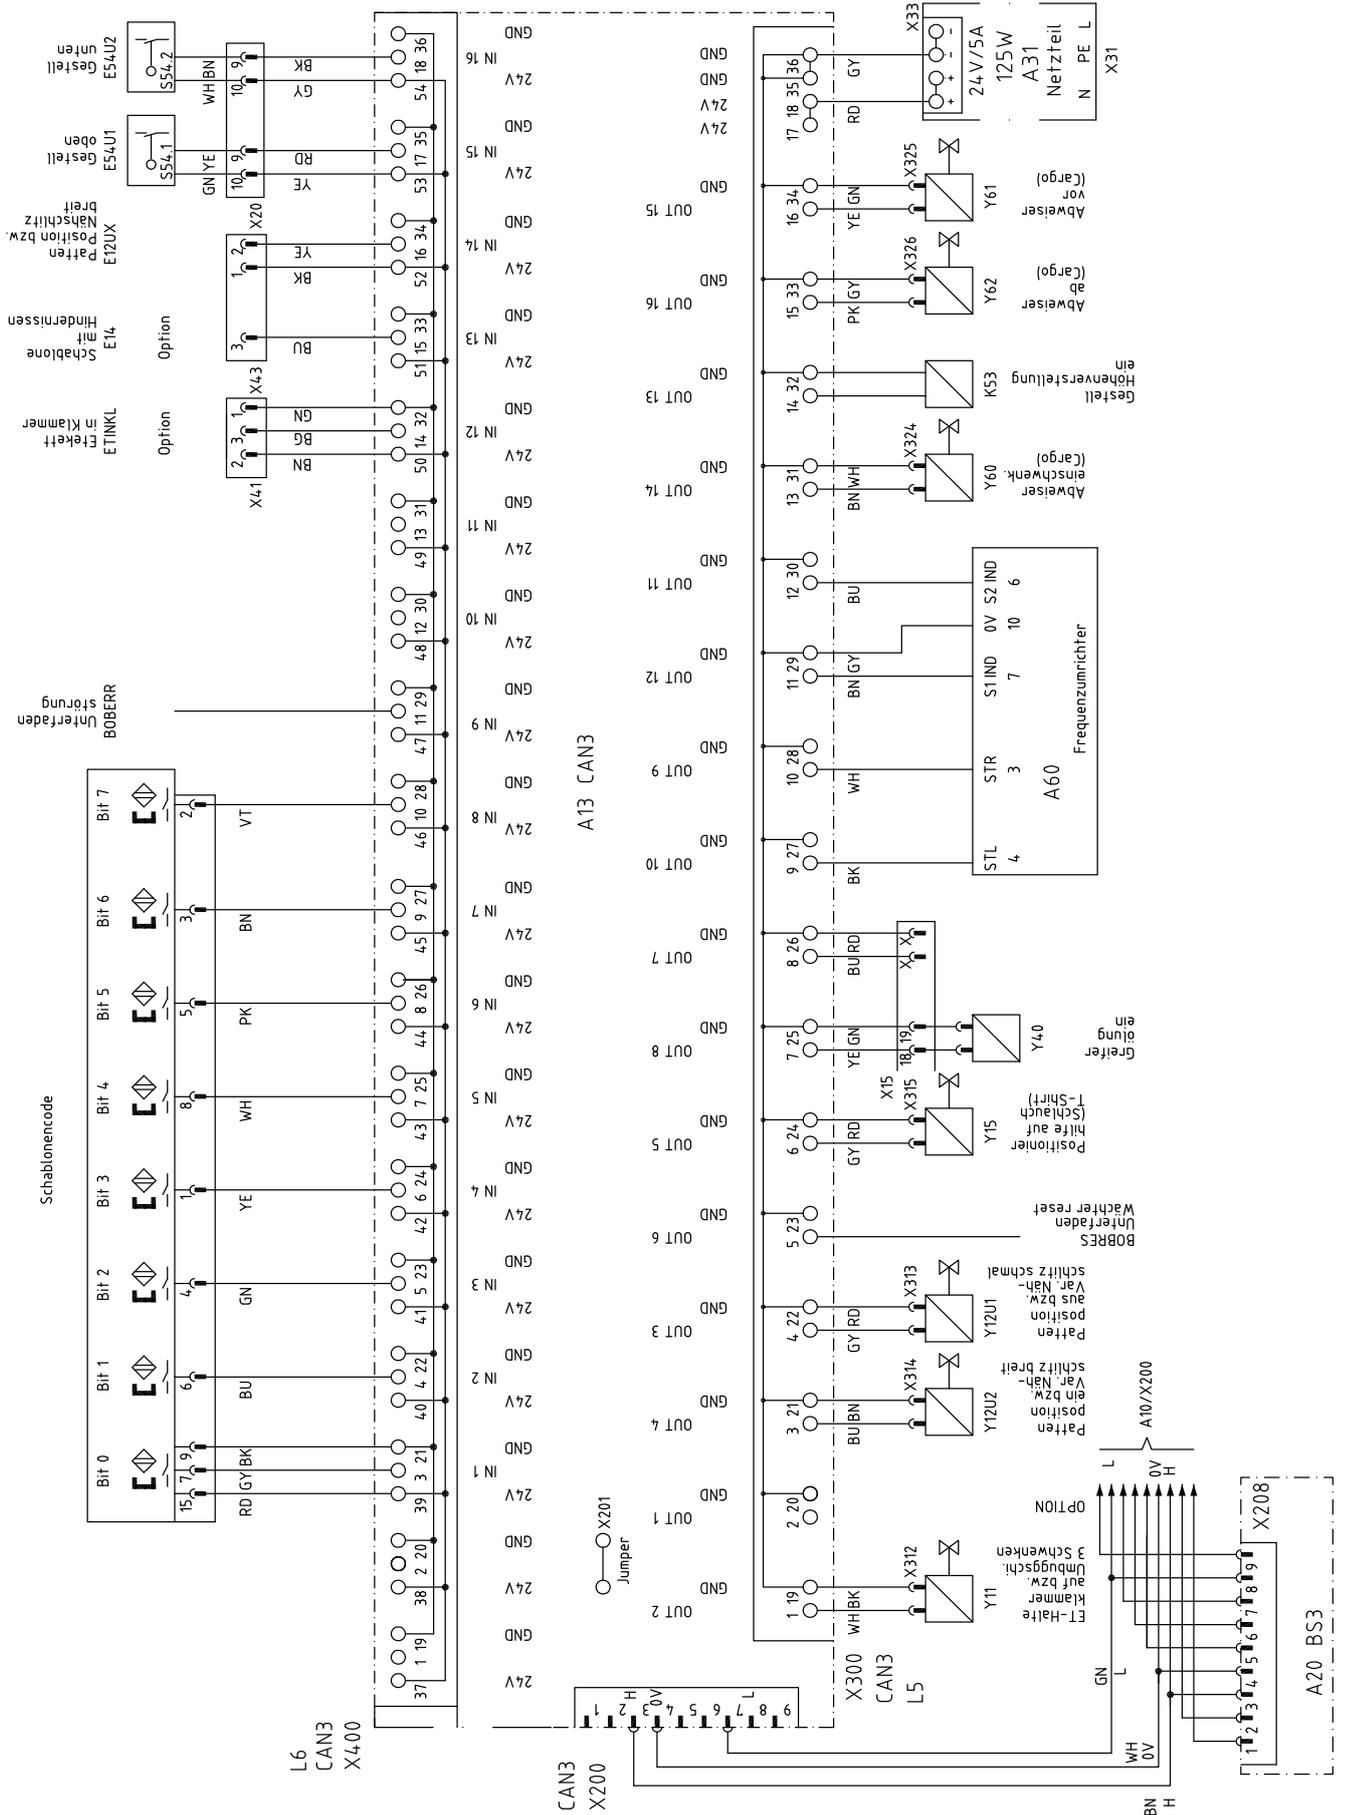

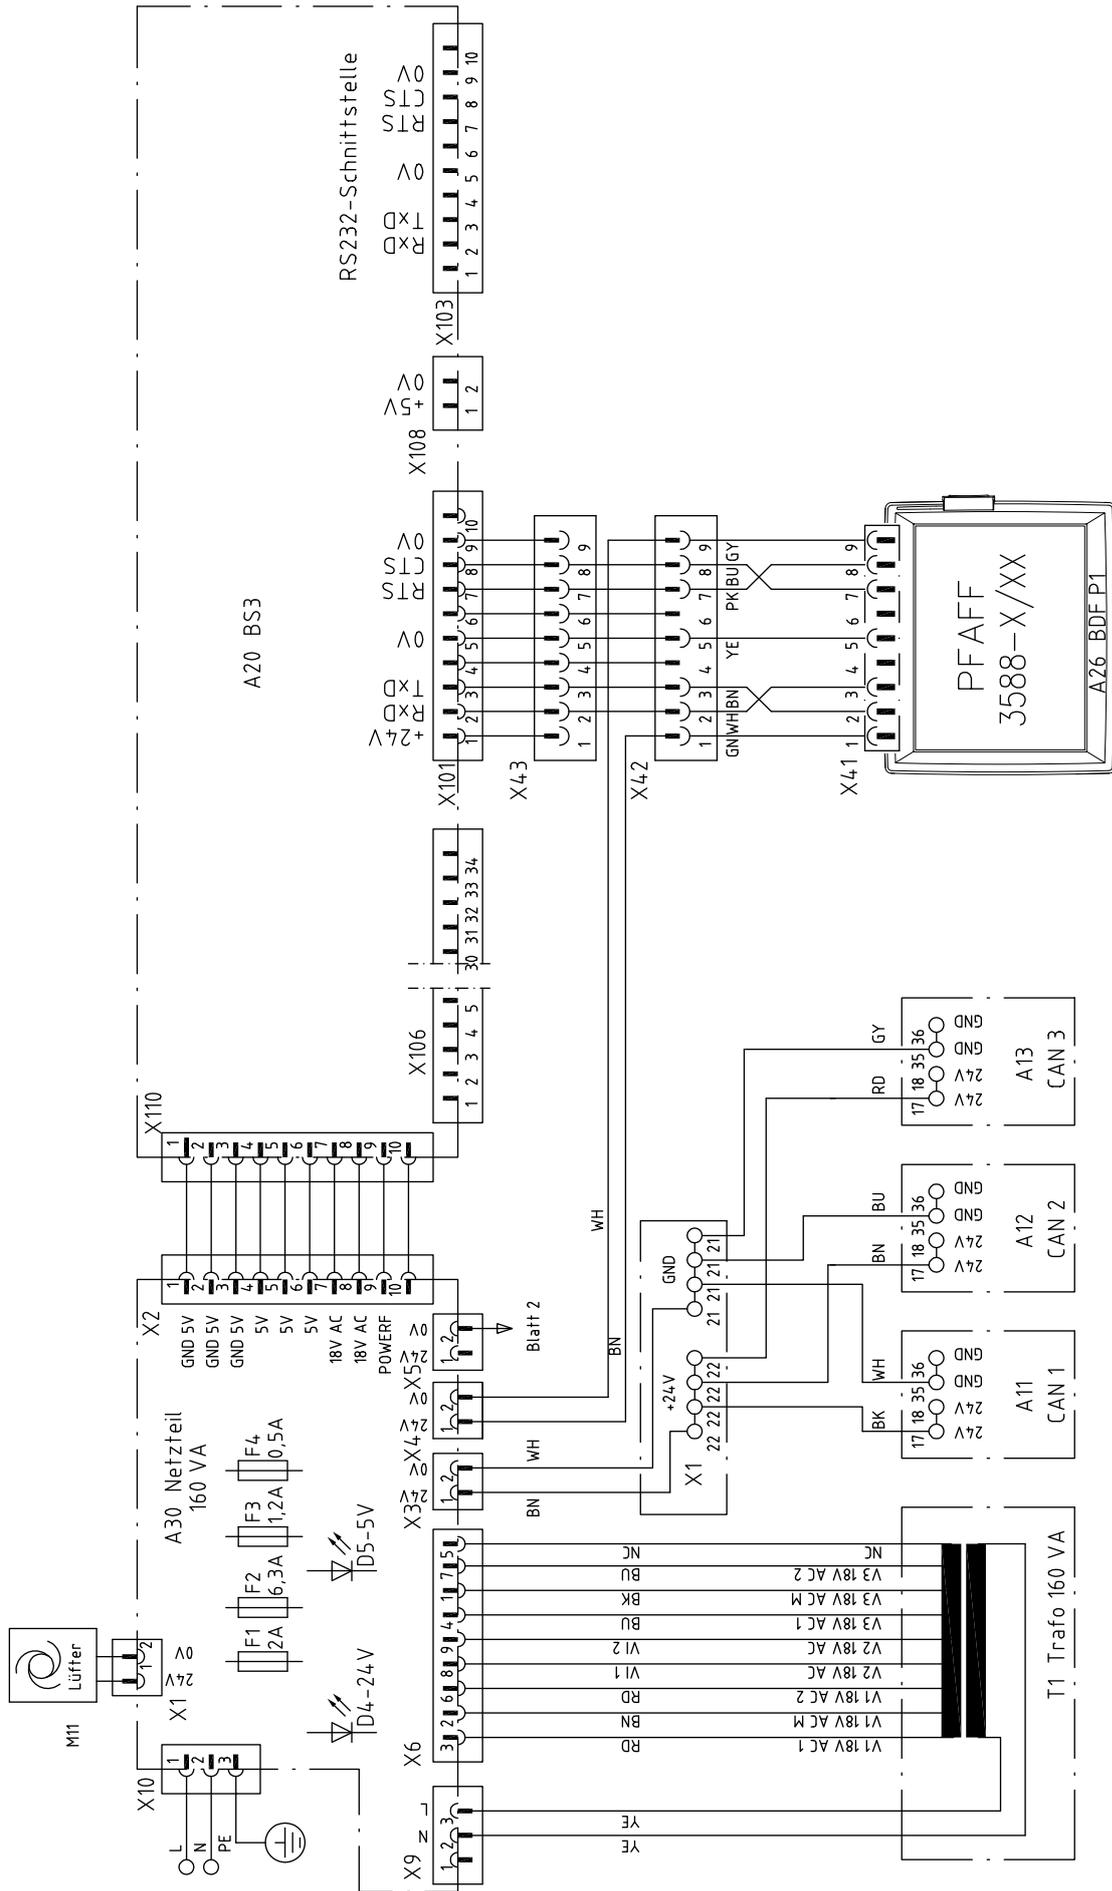

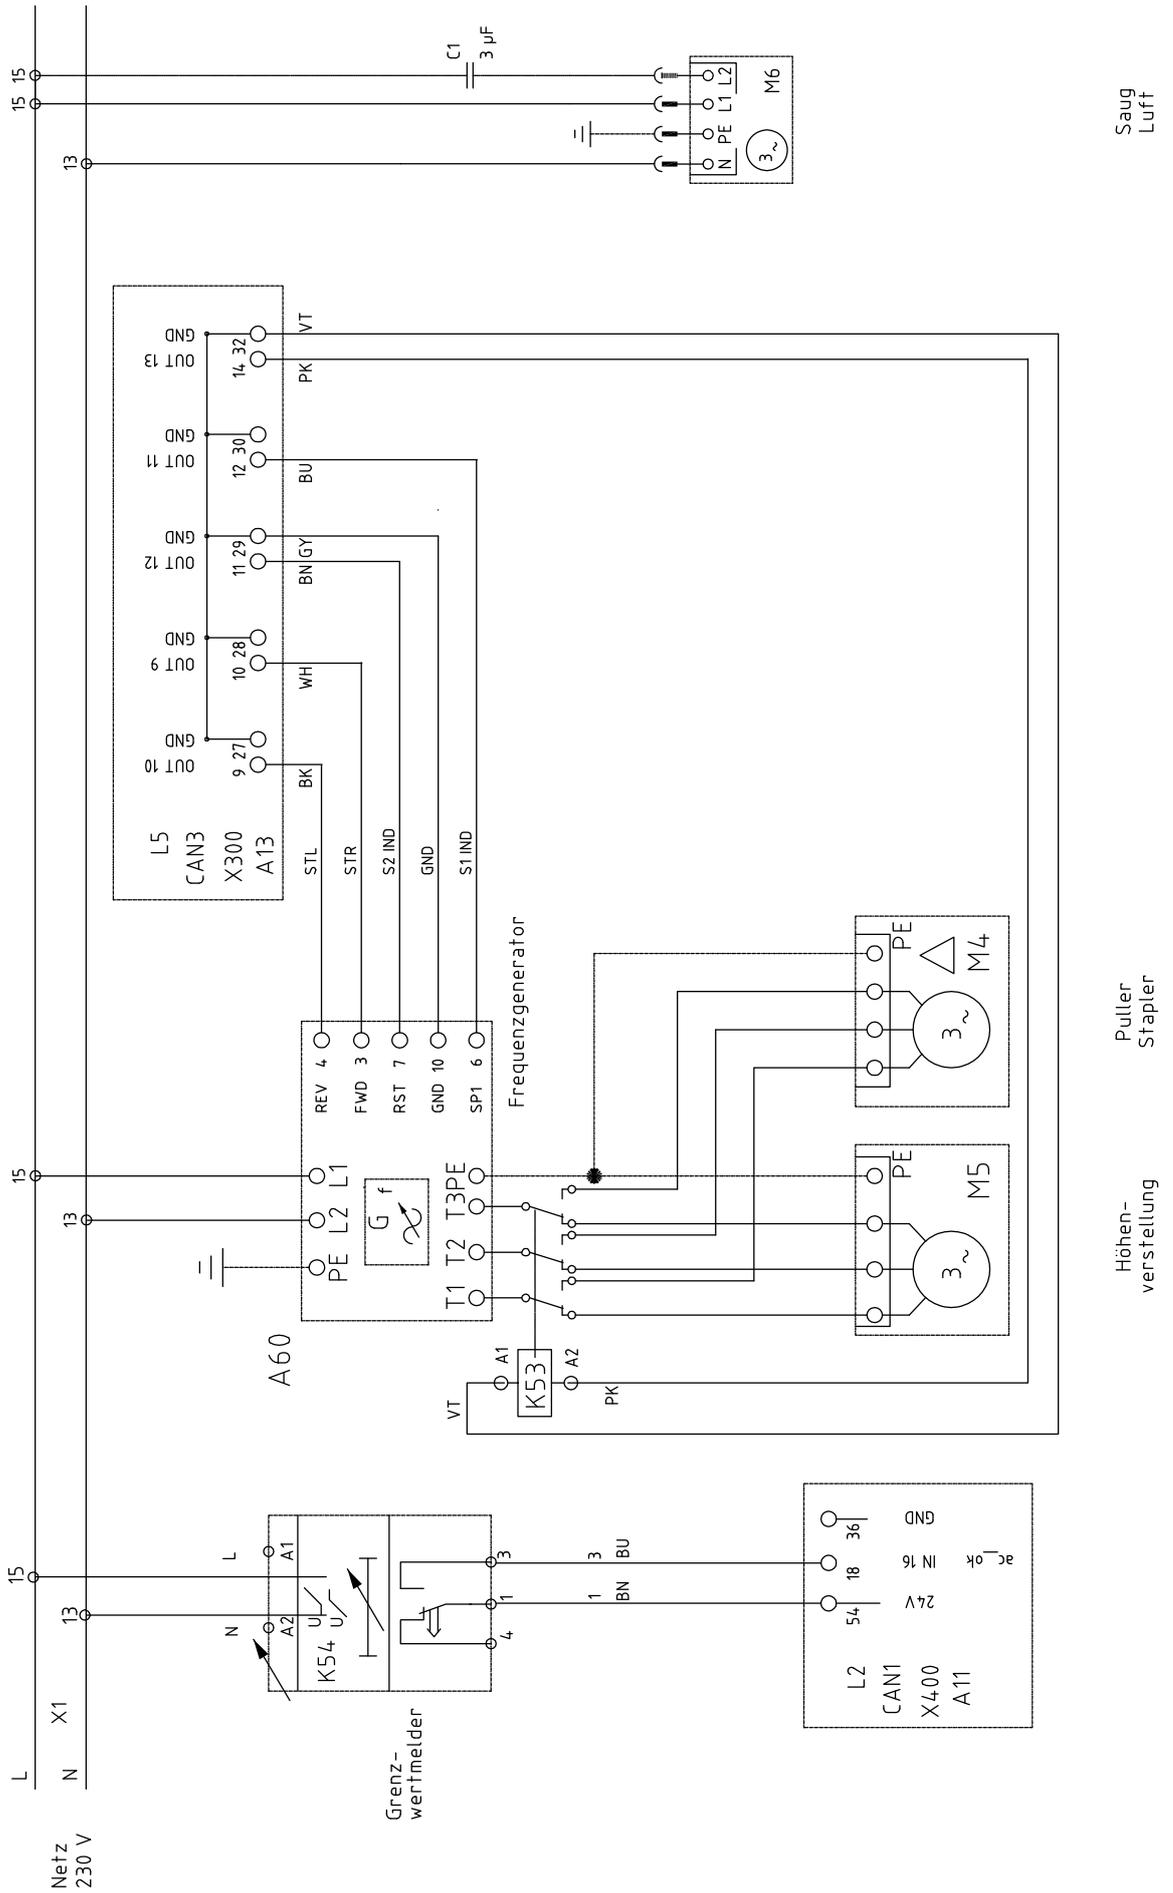

Saug
Luft

Puller
Stapler

Höhen-
verstellung



Europäische Union
Wachstum durch Innovation – EFRE



PFAFF Industriesysteme und Maschinen AG

Hans-Geiger-Str. 12 - IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Teléfono: +49-6301 3205-0
Fax: +49-6301 3205-1386
E-mail: info@pfaff-industrial.com